

シェッド、カルバート等定期点検要領
(参考資料)

令和7年4月

県土整備部道路局道路企画課

目 次

参 1.	対策区分判定要領	… 1
参 2.	変状程度の評価要領	… 6 5
参 3.	定期点検記録様式（定期点検要領（技術的助言）様式）記録の手引き	… 8 4
参 4.	定期点検結果（定期点検要領（国土交通省）様式）の記入要領	… 9 3

参 1. 対策区分判定要領

1. 対策区分判定の基本

1. 1 対策区分判定の内容

対策区分判定は、部材の重要性や変状の進行状況、環境の条件など様々な要因を総合的に評価し、原則として構造上の部材区分あるいは部位ごとに、変状状況に対するシェッド、大型カルバート等の機能状態などの性能や健全性などの状態についての一次的な評価（判定）を行うものである。

よりの確な判定を行うためには、対象であるシェッド、大型カルバート等の構造（含付属物）について、構造的特徴や使用材料などに関する十分な知識が必要である。したがって、判定にあたっては、現地での変状状況のみならず必要な書類等についても調査を行うことが重要である。なお、変状状況確認は、診断員は自ら現地にて確認することを原則とする。診断員の判断により、別途行う変状程度の評価結果を対策区分判定の一助として使用することは構わない。判定にあたって一般的に必要な情報のうち代表的なものは、次のとおりである。

【構造に関わる事項】

構造形式、規模、構造の特徴

【設計・製作・施工の各条件に関わる事項】

設計年次、適用設計基準

設置された年次

使用材料の特性

【使用条件に関わる事項】

交通量、大型車混入率

シェッド、大型カルバート等の施設の周辺環境・設置条件


維持管理の状況（凍結防止剤の散布など）

【各種の履歴に関わる事項】

シェッド、大型カルバート等の施設の災害履歴、補修・補強履歴

1. 2 対策区分判定の流れ

対策区分判定の基本的な流れを次に示す。

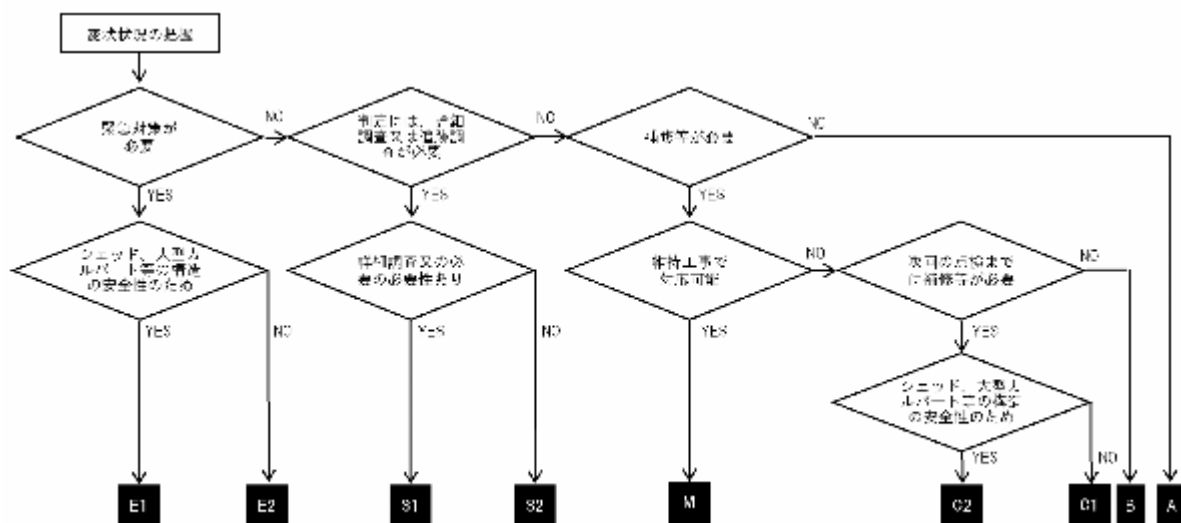

1. 3 所見

所見は、変状状況について、部材区分単位で変状種類ごとに診断員の見解を記述するものである。

当該シェッド、大型カルバート等の施設やその変状等に対して、点検結果の妥当性の評価や、最終的にどのような措置を行うこととするのかなどの判断や意思決定は、点検結果以外の様々な情報も考慮して道路管理者が行うこととなる。そのため、単に変状の外観的特徴などの客観的事実を記述するだけでなく、可能なものについて推定される変状の原因、進行性についての評価、他の変状との関わりなどの変状に関する各種の判定とその根拠や考え方など、道路管理者が対応方針を判断するために必要となる事項について、診断員の意見を記述する。

2. 一般的性状・変状の特徴等と対策区分判定

① 腐食

【一般的性状・変状の特徴】

腐食は、（塗装やメッキなどによる防食措置が施された）普通鋼材では集中的に錆が発生している状態、又は錆が極度に進行し板厚減少や断面欠損（以下「板厚減少等」という。）が生じている状態をいう。耐候性鋼材の場合には、保護性錆が形成されず異常な錆が生じている場合や、極度な錆の進行により板厚減少等が著しい状態をいう。

腐食しやすい箇所は、漏水の多い梁（桁）端部、水平材上面など滞水しやすい箇所、支承部周辺、通気性、排水性の悪い連結部、泥、ほこりの堆積しやすい箇所、溶接部等であることが多い。

【他の変状との関係】

基本的には、板厚減少等を伴う錆の発生を「腐食」として扱い、板厚減少等を伴わないと見なせる程度の軽微な錆の発生は「防食機能の劣化」として扱う。

板厚減少等の有無の判断が難しい場合には、「腐食」として扱う。

耐候性鋼材で保護性錆が生じるまでの期間は、錆の状態が一様でなく異常腐食かどうかの判断が困難な場合があるものの、板厚減少等を伴わないと見なせる程度の場合には「防食機能の劣化」として扱う。

ボルトの場合も同様に、減肉等を伴う錆の発生を腐食として扱い、板厚減少等を伴わないと見なせる程度の軽微な錆の発生は「防食機能の劣化」として扱う。

【その他の留意点】

腐食を記録する場合、塗装などの防食機能にも変状が生じていることが一般的であり、これらについても同時に記録する必要がある。

鋼材に生じた亀裂の隙間に滞水して、局部的に著しい隙間腐食を生じることがある。鋼材に腐食が生じている場合に、溶接部近傍では亀裂が見落とされることが多いので、注意が必要である。

鋼製部材がコンクリートに埋め込まれた構造では、雨水が部材上を伝わって路面まで達することで、鋼材とコンクリートとの境界部での滞水やコンクリート内部への浸水が生じやすいため、局部的に著しく腐食が進行し、板厚減少等の変状を生じることがあり、注意が必要である。

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
鋼部材全般	・ 頂版・側壁のひびわれからの漏水 ・ 目地部防水工の未設置 ・ 目地部の破損部からの漏水 ・ 排水装置設置部からの漏水 ・ 自然環境（付着塩分）	・ 断面欠損による応力超過 ・ 応力集中による亀裂への進展 ・ 鋼製シェットの主梁と頂版接合部の腐食は、主梁の剛性低下、耐荷力の低下につながる。

② 亀裂

【一般的性状・変状の特徴】

鋼材に生じた亀裂である。鋼材の亀裂は、応力集中が生じやすい部材の断面急変部や溶接接合部などに現れることが多い。

亀裂は鋼材内部に生じる場合もあり、外観性状からだけでは検出不可能な場合がある。

亀裂の大半は極めて小さく、溶接線近傍のように表面性状がなめらかでない場合には、表面きずや錆等による凹凸の陰影との見分けがつきにくい場合がある。なお、塗装がある場合に表面に開口した亀裂は、塗膜われを伴うことが多い。

同一構造の施設では、同様の箇所に亀裂が発生する可能性があるため、注意が必要な場合がある。

【他の変状との関係】

鋼材の亀裂変状の原因は外観性状からだけでは判定できないことが多いので、位置や大きさなどに関係なく鋼材表面に現れたわれは全て「亀裂」として扱う。

鋼材のわれや亀裂の進展により部材が切断された場合は、「破断」として扱う。

断面急変部、溶接接合部などに塗膜われが確認され、直下の鋼材に亀裂が生じている疑いを否定できない場合には、鋼材の亀裂を直接確認していなくても、「防食機能の劣化」以外に「亀裂」としても扱う。

【対策区分判定】

○判定区分 E 1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
亀裂が鋼製シェッドの主梁腹板や横梁の腹板に達しており、亀裂の急激な進展によって構造安全性を損なう状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 E 2；その他、緊急対応が必要な変状

鋼製シェッドの頂版ブレースや鋼製シェルターの屋根材等の亀裂が進展しており部分的に切断して破片が落下するおそれがある状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急に処置されることが必要と判断できる場合がある。

○判定区分 S 1、S 2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

亀裂が生じた原因の推定や当該部材の健全性の判断を行うためには、表面的な長さや開口幅などの性状だけでなく、その深さや当該部位の構造的特徴や鋼材の状態（内部きずの有無、溶接の種類、板組や開先）、発生応力などを総合的に評価することが必要である。したがって、亀裂の原因や生じた範囲などが容易に判断できる場合を除いて、基本的には詳細調査を行う必要がある。

塗膜われが亀裂によるものかどうか判断できない場合には、仮に亀裂があった場合の進展に対する危険性等も考慮して、できるだけ詳細調査による亀裂の確認を行う必要がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

全体的な変状はないものの、部分的に小さな亀裂があり、構造への影響が小さく措置のしやすい場所にある状況などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C 1、C 2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状個所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
鋼部材全般	・ 支承の状態 (機能障害による構造系の変化) ・ 腐食の進行 ・ 溶接部の施工品質や継手部の応力集中・頂版上あるいは山側壁への荷重変載による構造全体のねじれ ・ 落石・雪崩荷重等の作用	・ 直ちに耐荷力には影響はないものの、進行性がある場合には危険な状態となる。 ・ 二次的災害

③ ゆるみ・脱落

【一般的性状・変状の特徴】

ボルトにゆるみが生じたり、ナットやボルトが脱落している状態をいう。ボルトが折損しているものも含む。

ここでは、普通ボルト、高力ボルト、リベット等の種類や使用部位等に関係なく、全てのボルト、リベットを対象としている。

【他の変状との関係】

・ 支承アンカーボルトや伸縮装置の取付けボルトも対象とする。前者の変状を生じている場合には、「支承の機能障害」としても扱う。

【対策区分判定】

○ 判定区分 E 1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
接合部で多数のボルトが脱落しており、接合強度不足で構造安全性を損なう状況などは、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○ 判定区分 E 2；その他、緊急対応が必要な変状

F 1 1 T ボルトにおいて脱落が生じており、遅れ破壊が他の部位において連鎖的に生じる等の状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○ 判定区分 S 1、S 2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

F 1 1 T ボルトでゆるみ・脱落が生じ、変状したボルトと同じロットのボルトや同時期に施工されたボルトなど条件の近い他のボルトが連鎖的に遅れ破壊を生じるおそれがある状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○ 判定区分 M；維持工事で対応が必要な変状

防護柵や付属物の普通ボルトにゆるみが発生しているなど変状の規模が小さい状況においては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

（ただし、複数箇所でゆるみや脱落が生じている場合には、原因を調査して対応することが望ましい。）

○ 判定区分 B、C 1、C 2；補修等が必要な変状

○ 所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
鋼部材全般	・ 連結部の腐食 ・ ボルトの腐食による断面欠損 ・ F11T ボルトの遅れ破壊 ・ 車両の衝突、除雪車による変状 ・ 落石・雪崩荷重等の作用	・ 亀裂による応力超過 ・ 亀裂の急激な進行による部材断裂

④ 破断

【一般的性状・変状の特徴】

鋼部材が完全に破断しているか、破断しているとみなせる程度に断裂している状態をいう。

鋼製シェットの頂版ブレースや柱ブレースなどの２次部材、あるいは高欄、ガードレール、添架物やその取付け部材などに多くみられる。

【他の変状との関係】

腐食や亀裂が進展して部材の断裂が生じており、断裂部以外に亀裂や腐食がない場合には「破断」としてのみ扱い、断裂部以外にも亀裂や腐食が生じている場合にはそれぞれの変状としても扱う。

ボルトやリベットの破断、折損は、「破断」ではなく、「ゆるみ・脱落」として扱う。

支承も対象とし、この場合は「支承の機能障害」としても扱う。

【対策区分判定】

○判定区分 E 1；シェット、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
鋼製シェットの主梁、柱、P C 製シェットのケーブルなどが破断し、構造安全性を著しく損なう状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 E 2；その他、緊急対応が必要な変状
防護柵が破断しており、歩行者あるいは通行車両等が路外へ転落するなど、利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 S 1、S 2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状
鋼製シェットの主梁、横構、柱、支承ボルトなどで破断が生じており、振動による疲労または腐食など、原因が明確に特定できない状況においては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 M；維持工事で対応が必要な変状
添架物の支持金具が局部的に破断しているなど変状の規模が小さい状況においては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 B、C 1、C 2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
鋼部材全般	・風等による疲労、振動 ・腐食、応力集中 ・落石・雪崩荷重等の作用	・耐荷力の喪失 ・破断部分の拡大

⑤ 防食機能の劣化

防食機能の分類は、次による。

分類	防食機能
1	塗装
2	めっき、金属溶射
3	耐候性鋼材

【一般的性状・変状の特徴】

鋼部材を対象として、分類1においては防食塗膜の劣化、分類2においては防食皮膜の劣化により、変色、ひびわれ、ふくれ、はがれ等が生じている状態をいう。分類3においては、保護性錆が形成されていない状態をいう。

【他の変状との関係】

塗装、溶融亜鉛めっき、金属溶射において、板厚減少等を伴う錆の発生を「腐食」として扱い、板厚減少等を伴わないと見なせる程度の軽微な錆の発生は「防食機能の劣化」として扱う。

耐候性鋼材においては、板厚減少を伴う異常錆が生じた場合に「腐食」として扱い、粗い錆やウロコ状の錆が生じた場合は「防食機能の劣化」として扱う。

コンクリート部材の塗装は、対象としない。「補修・補強材の変状」として扱う。

火災による塗装の焼失やススの付着による変色は、「⑫その他」としても扱う。

【その他の留意点】

局部的に「腐食」として扱われる錆を生じた箇所がある場合において、腐食箇所以外に防食機能の低下が認められる場合は、「防食機能の劣化」としても扱う。

耐候性鋼材で保護性錆が生じるまでの期間は、錆の状態が一様でなく異常腐食かどうかの判断が困難な場合があるものの、板厚減少等を伴うと見なせる場合には「腐食」としても扱う。板厚減少の有無の判断が難しい場合には、「腐食」として扱う。

耐候性鋼材の表面に表面処理剤を塗布している場合、表面処理剤の塗膜の剥離は変状として扱わない。

耐候性鋼材に塗装している部分は、塗装として扱う。

溶融亜鉛めっき表面に生じる白錆は、変状として扱わない（白錆の状況は、変状図に記録する）。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

大規模なうきや剥離が生じており、施工不良や塗装系の不適合などによって急激にはがれ落ちることが懸念される状況や、異常な変色があり、環境に対する塗装系の不適合、材料の不良、火災などによる影響などが懸念される状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

全体的な変状はないものの、部分的に小さなあてきずによって生じた塗装のはがれ・発錆があり、変状の規模が小さく措置のしやすい場所にある状況などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
鋼部材全般	・ 頂版ひびわれからの漏水 ・ 目地部防水工の未設置 ・ 目地部の破損部からの漏水 ・ 排水装置設置部からの漏水 ・ 自然環境（付着塩分）	・ 腐食への進展

⑥ ひびわれ

【一般的性状・変状の特徴】

コンクリート部材の表面にひびわれが生じている状態をいう。

【他の変状との関係】

ひびわれ以外に、コンクリートの剥落や鉄筋の露出などその他の変状が生じている場合には、別途それらの変状としても扱う。

P C 定着部においては当該部位でのみ扱い、当該部位を含む主梁等においては当該部位を除いた要素において評価する。(以下、各変状において同じ。)

【対策区分判定】

○判定区分 E 1 ; シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
塩害地域においてコンクリート内部鉄筋が腐食にまで至っている場合、下部構造の沈下等に伴う主梁の支点付近にひびわれが発生している場合で、今後も変状進行が早いと判断され、構造安全性を著しく損なう危険性が高い状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 E 2 ; その他、緊急対応が必要な変状

早期にうきに進行する状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 S 1、S 2 ; 詳細調査又は追跡調査が必要な変状

同一の路線における同年代に設置されたシェッド、型カルバート等の施設と比べて変状の程度に大きな差があり、環境や地域の状況など一般的な変状要因だけでは原因が説明できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが当と判断できる場合がある。

なお、次に示すような特定の事象については、基本的に詳細調査を行う必要がある。

[アルカリ骨材反応のおそれがある事象]

コンクリート表面に網目状のひびわれが生じている。

主鉄筋や P C 鋼材の方向に沿ったひびわれが生じている。

微細なひびわれ等に白色のゲル状物質の析出が生じている。

[塩害のおそれがある条件]

道路橋示方書等で塩害対策を必要とする地域に設置されている。

凍結防止剤が散布される道路区間に設置されている。

建設時の資料で、海砂の使用が確認されている。

半径 100m 以内に、塩害変状構造物が確認されている。

点検等によって、錆汁など塩害特有の変状が現れている。

ひびわれ原因が乾燥収縮と明らかで、今後の進行状況を見極めた後に補修等の要否を判断することで足りる状況などにおいては、追跡調査が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

全体的な変状はなく、ひびわれが部分的で変状の規模が小さく、ひび割れ原因が明らかで、今後の進行がないと認められる状況などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C 1、C 2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
コンクリート 部材全般	・設計耐力不足 ・支承部の機能不全 ・地震 ・凍結融解 ・プレストレス不足 ・締固め不足 ・養生の不良 ・温度応力 ・乾燥収縮 ・コンクリート品質不良 ・後打ちによるコールドジョイント ・支保工の沈下 ・早期脱型 ・不同沈下 ・コンクリートの中性化、塩害、アルカリ骨材反応、化学的侵食 ・落石・雪崩荷重等の作用	・応力超過によるひびわれの進行、耐荷力の低下 ・ひびわれによる鉄筋の腐食・漏水、遊離石灰の発生
コンクリート 頂版	・設計耐力不足 ・乾燥収縮 ・配力鉄筋不足 ・不同沈下 ・落石・雪崩荷重等の作用	・漏水や遊離石灰の進行等 ・頂版機能の損失

⑦ 剥離・鉄筋露出

【一般的性状・変状の特徴】

コンクリート部材の表面が剥離している状態を剥離、剥離部で鉄筋が露出している場合を鉄筋露出という。

【他の変状との関係】

剥離・鉄筋露出とともに変形・欠損（衝突痕）が生じているものは、別途、それらの変状としても扱う。

「剥離・鉄筋露出」には露出した鉄筋の腐食、破断などを含むものとし、「腐食」、「破断」などの変状としては扱わない。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
塩害地域において主梁や柱部材のP C鋼材が露出し、断面欠損にまで至っており、今後も変状進行が早いと判断され、構造安全性を著しく損なう危険性が高い状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状
剥離が発生しており、他の部位でも剥離落下を生じる危険性が極めて高い状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状
鉄筋の腐食によって剥離している箇所が見られ、鉄筋の腐食状況によって剥離が連続的に生じるおそれがある状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状
全体的な変状はないものの、部分的に剥離が生じており、変状の規模が小さく措置のしやすい場所にある状況などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。
なお、露出した鉄筋の防錆処理は、モルタル補修や断面回復とは別に、維持工事で対応しておくことが望ましい。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状個所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
コンクリート部材全般	・ かぶり不足、豆板、打継目処理と浸透水による鋼材腐食 ・ コンクリートの中性化、塩害、アルカリ骨材反応、化学的侵食 ・ 後埋コンクリートの締固め不足、鉄筋の不足 ・ 締固め不足 ・ 脱型時のコンクリート強度不足 ・ 局部応力の集中 ・ 衝突又は接触 ・ 鉄筋腐食による体積膨張 ・ 火災による強度低下 ・ 凍結融解 ・ セメントの不良 ・ 骨材の不良(反応性及び風化性骨材)	・ 応力超過によるひびわれの進行、耐荷力の低下 ・ ひびわれによる鉄筋の腐食 ・ 漏水、遊離石灰の発生

⑧ 漏水・遊離石灰

【一般的性状・変状の特徴】

コンクリートの打継目やひびわれ部等から、水や石灰分の滲出や漏出が生じている状態をいう。

【他の変状との関係】

排水不良などでコンクリート部材の表面を伝う水によって発生している析出物は、遊離石灰とは区別して「⑫その他」として扱う。また、外部から供給されそのままコンクリート部材の表面を流れている水については、「⑩漏水・滞水」として扱う。

ひびわれ、うき、剥離など他に該当するコンクリートの変状については、それぞれの項目でも扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
頂版、側壁、山側壁からの遊離石灰に土砂分が混入しており、部材を貫通したひびわれから生じていることが明らかで今後も変状進行が早いと判断され、構造安全性を著しく損なう危険性が高い状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

継手部からの漏水が著しい状況においては、内部道路の通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

発生している漏水や遊離石灰が、排水の不良部分から表面的なひびわれを伝って生じているものか、部材を貫通したひびわれから生じているものか特定できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

全体的な変状はないものの、局所的、一時的な漏水が措置のしやすい場所に見られる程度である状況などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
コンクリート部材全般	・漏水の進行 ・締固め不十分 ・ひびわれの進行 ・目地部防水工未施工 ・打設方法の不良 ・打継目の不良	・ひびわれによる鉄筋の腐食 ・コンクリートの変状

⑨ うき

【一般的性状・変状の特徴】

コンクリート部材の表面付近がういた状態をいう。

コンクリート表面に生じるふくらみなどの変状から目視で判断できない場合にも、打音検査において濁音が生じることで検出できる場合がある。

【他の変状との関係】

ういた部分のコンクリートが剥離している、又は打音検査により剥離した場合には、「剥離・鉄筋露出」として扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
塩害地域のPC製シェッドにうきが発生し、PCケーブルの腐食も確認され、放置すると構造安全性を著しく損なうおそれがある状況、大型カルバート等のコンクリート部材の断面が大幅に減少し構造安全性を著しく損なうおそれがある状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

コンクリート製防護柵、頂版、柱、壁等にうきが発生しており、コンクリート塊が落下する可能性が高い状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

うきが発生している箇所が見られ、鉄筋の腐食状況が不明で原因が特定できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

全体的な変状はないものの、局所的なうきが生じており、進展の可能性が低く、措置のしやすい場所にある状況などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
コンクリート 部材全般	・ かぶり不足、豆板、打継目処理と浸透水による鉄筋腐食による体積膨張 ・ 凍結融解、内部鉄筋の錆 ・ コンクリートの中性化、塩害、アルカリ骨材反応、化学的侵食 ・ 後打ちコンクリートの締固め不足 ・ 鉄筋の不足 ・ ひびわれ、漏水、遊離石灰の進行 ・ 締固め不足 ・ 脱型時のコンクリート強度不足 ・ 局部応力の集中 ・ 衝突又は接触 ・ 火災による強度低下 ・ セメントの不良	・ 断面欠損による耐荷力の低下 ・ 鉄筋腐食による耐荷力の低下

⑩ 路面の凹凸（舗装の異常）

【一般的性状・変状の特徴】

大型カルバートの上部道路や内空道路、シェッドの舗装面等の路面に生じる道路軸方向の凹凸や段差をいう。

【他の変状との関係】

発生原因や発生箇所にかかわらず、道路軸方向の凹凸や段差は全て対象とする。

舗装のコルゲーション、ポットホールや陥没なども対象とする。

ロックシェッドの谷側基礎が河川近傍の護岸擁壁や海岸擁壁の場合には、擁壁背面（舗装下）の土砂流出が生じることがある。この兆候として生じる谷側の舗装のひびわれや陥没なども対象とする。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
路面（舗装）に著しいひびわれや凹凸があり、継手前後の大型カルバートのブロックの不同沈下やずれが生じ、過大な応力が生じて、構造安全性を損なうおそれのある状況などについては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状
路面に著しい凹凸があり、自転車やオートバイが転倒するなどの可能性がある状況においては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状
下部構造の移動や傾斜、基礎地盤、盛土の変位が原因と予想されるものの、目視では下部構造の移動や傾斜等の様子を確認できない舗装の異常等の状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状
凹凸が小さく、変状が部分的で発生面積が小さい状況においては、舗装の部分的なオーバーレイなど維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状個所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
目地部	・ 下部構造の沈下・移動・傾斜 ・ 基礎地盤の沈下・移動 ・ 盛土の沈下・変形	・ 上部構造への拘束力の作用 ・ カルバートのブロックへの応力集中
シェットの側 車線大型カル バートの上部 道路	・ 路盤・路床材料等の流出(吸出し)	

⑪ 支承部の機能障害

支承部の分類は、次による。

分類	部位・部材
1	支承本体、アンカーボルト
2	落橋防止システム

【一般的性状・変状の特徴】

当該支承の有すべき荷重支持や変位追従などの一部又は全ての機能が損なわれている状態をいう。

また、主梁落下防止システム（桁かかり長を除く。）の有すべき機能の一部又は全ての機能が損なわれている状態をいう。

【他の変状との関係】

支承アンカーボルトの変状（腐食、破断、ゆるみなど）や沓座モルタルの変状（ひびわれ、剥離、欠損など）など支承部を構成する各部材の変状については、別途それぞれの項目でも扱う。

支承部の土砂堆積は、原則、「土砂詰まり」として扱うものの、本変状に該当する場合は、本変状でも扱う。なお、支承部の変状状況を把握するため、堆積している土砂は点検時に取り除くことが望ましい。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、シェルター等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

支承の支持状態に異常がみられると同時に、鋼製主梁に座屈が生じていたり、溶接部に疲労変状が生じていることが懸念される状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状個所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
支承部	・ 頂版、目地部等の変状による雨水と土砂の堆積 ・ 目地部防水工の未設置 ・ 腐食による断面欠損 ・ 支承付近の荷重集中 ・ 支承の沈下、回転機能損失による拘束力の作用 ・ 地震による過大な変形	・ 移動、回転機能の損失による拘束力の発生 ・ 地震、風等の水平荷重に対する抵抗力の低下 ・ 荷重伝達機能の損失 ・ 亀裂の主部材への進行

⑫ その他

変状内容の分類は、次による。

分類	変状内容
1	不法占拠
2	落書き
3	鳥のふん害
4	目地材などのずれ、脱落
5	火災による変状
6	その他

【一般的性状・変状の特徴】

「変状の種類」①～⑪、⑬～⑳のいずれにも該当しない変状をいう。例えば、鳥のふん害、落書き、不法占用、火災に起因する各種の変状などを、「⑫その他」の変状として扱う。

【他の変状との関係】

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

たき火等による部材の熱劣化が生じていることが懸念される場合などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

鳥のふんや植物、表面を伝う水によって発生する汚れなどにより部材の表面が覆われており、部材本体の点検ができない場合などにおいては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
全般	・人為的変状 ・自然災害 ・鳥獣による変状	・シェッド、型カルバート等の変状

⑬ 補修・補強材の変状

補修・補強材の分類は次による。

ア) コンクリート部材への補修・補強材

分類	補修・補強材料
1	鋼板
2	繊維
3	コンクリート系
4	塗装

イ) 鋼部材への補修・補強材

分類	補修・補強材料
5	鋼板(あて板等)

【一般的性状・変状の特徴】

鋼板、炭素繊維シート、ガラスクロスなどのコンクリート部材表面に設置された補修・補強材料や塗装などの被覆材料に、うき、変形、剥離などの変状が生じた状態をいう。

また、鋼部材に設置された鋼板（あて板等）による補修・補強材料に、腐食等の変状が生じた状態をいう。

【補修済コンクリート部材の取扱い】

①ひびわれ注入で補修されたひびわれは変状ではないものの、補修の履歴を残すため、変状図に注入済み箇所（補修前のひびわれ）を記載する。

②断面修復で補修された部材では、変状が見られない場合には、変状図に何も記載する必要はない。一方、断面修復箇所に変状（ひびわれ、漏水・遊離石灰等）が見られた場合は、「⑬ 補修・補強材の変状」としても変状図に記載する。

なお、断面修復範囲の変状図への記載は必須としないものの、変状範囲との関係で断面修復範囲を明示するのが妥当と判断した場合は、記載するのがよい。

【他の変状との関係】

補強材の変状は、材料や構造によって様々な形態が考えられる。また、漏水や遊離石灰など補強されたコンクリート部材そのものの変状に起因する変状が現れている場合もあり、これらについても補強材の機能の低下と捉え、橋梁本体の変状とは区別してすべて本項目「補修・補強材の変状」として扱う。

分類3においてひびわれや剥離・鉄筋露出などの変状が生じている場合には、それらの変状としても扱う。

分類4は、「防食機能の劣化」としては扱わない。

分類5において、鋼部材に設置された鋼板（あて板等）の変状は、この項目のみで扱い、例えば、「防食機能の劣化」や「腐食」では扱わない。一方、鋼板（あて板等）の変状に伴い本体にも変状が生じている場合は、本体の当該変状でも扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
主梁及び頂版の接着鋼板が腐食しており、補強効果が著しく低下し、構造安全性を著しく損なう
危険性が高い状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

補強材が剥離しており、剥離落下する可能性が高い状況などにおいては、通行車両、歩行者の交
通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状漏水や遊離石灰が著しく、補強材のう
きがあり、目視ではその範囲・規模が特定できない状況などにおいては、詳細調査を実施するこ
とが妥当と判断できる場合がある。

その他外観的には変状がなくても、他の部材の状態や振動、音などによって、補強効果の喪失や
低下が疑われることもあり、更なる調査が必要と判断される場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
コンクリート 補強材全般	・ 頂版のひびわれ進行による漏水 ・ 目地部防水工未施工 ・ 設置環境	・ 鋼板断面欠損による頂版機能の低下 ・ 主構造の腐食へと進行
鋼部材補 強材全般	・ 応力集中 ・ 設置環境	・ 主構造の腐食へと進行 ・ 主構造の亀裂の再進行

⑭ 定着部の異常

定着部の分類は次による。

分類	定着部の種類
1	P C 鋼材縦締め
2	P C 鋼材横締め
3	その他

【一般的性状・変状の特徴】

P C 鋼材の定着部のコンクリートに生じたひびわれから錆汁が認められる状態、又は P C 鋼材の定着部のコンクリートが剥離している状態をいう。

定着構造の材質にかかわらず、定着構造に関わる部品（止水カバー、定着ブロック、定着金具、緩衝材など）の変状の全てを対象として扱う。

【他の変状との関係】

P C 鋼材の定着部に腐食、剥離・鉄筋露出、ひびわれなどが生じている場合には、別途、それらの変状としても扱う。

【対策区分判定】

○判定区分 E 1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分 E 2；その他、緊急対応が必要な変状

定着部のコンクリートにうきが生じてコンクリート塊が落下する可能性が高い状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 S 1、S 2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

P C 鋼材が破断して抜け出しており、グラウト不良が原因で他の P C 鋼材にも腐食や破断の懸念がある状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分 M；維持工事で対応が必要な変状

○判定区分 B、C 1、C 2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
定着部	・ P C 鋼材の腐食 ・ P C 鋼材の破断（グラウトの不良）	・ 耐荷力の低下

⑮変色・劣化

対象とする材料や材質による分類は次による。

分類	材料・材質
1	コンクリート
2	ゴム
3	プラスチック
4	その他

注) ここでの分類は部材本体の材料・材質によるものであり、被覆材料は対象としていない。部材本体が鋼の場合の被覆材料は「防食機能の劣化」、コンクリートの場合の被覆材料は「補修・補強材の変状」として扱う。

【一般的性状・変状の特徴】

コンクリートの変色など部材本来の色が変化する状態、ゴムの硬化、又はプラスチックの劣化など、部材本来の材質が変化する状態をいう。

【他の変状との関係】

鋼部材における塗装やめっきの変色は、対象としない。

コンクリート部材の表面を伝う水によって発生する汚れやコンクリート析出物の固化、排気ガスや“すす”などによる汚れなど、材料そのものの変色でないものは、対象としない（「⑫その他」として扱う。）。

火災に起因する“すす”の付着による変色は、対象としない（「⑫その他」として扱う。）。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

コンクリートが黄色っぽく変色し、凍害やアルカリ骨材反応の懸念がある状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状個所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
コンクリート部材全般、プラスチック等	・ 打設方法の不良(締固め方法) ・ 品質の不良(配合の不良、規格外品) ・ 火災 ・ 化学作用(骨材の不良、酸性雨、有害ガス、融雪剤) ・ 凍結融解 ・ 塩害 ・ 中性化	・ 耐荷力の低下 ・ ひびわれによる鉄筋の腐食

⑩ 漏水・滞水

【一般的性状・変状の特徴】

排水施設等から雨水などが本来の排水機構によらず漏出している状態や、施設端部や支承部などに雨水が浸入し滞留している状態をいう。

激しい降雨などのときに排水能力を超えて各部で滞水を生じる場合がある。
一時的な現象で、構造物に支障を生じないことが明らかな場合には、変状として扱わない。

【他の変状との関係】

コンクリート部材内部を通過してひびわれ等から流出するものについては、「漏水・遊離石灰」として扱う。

排水管の変状については、対象としない。排水管に該当する変状（「破断」、「変形・欠損」、「ゆるみ脱落」、「腐食」など）についてそれぞれの項目で扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

大型カルバート等の継手部等からの漏水が著しい状況などにおいては、内空の通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

漏水・滞水が発生している箇所が見られ、原因が特定できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

目地部等の一部から漏水し、その規模が小さい状況においては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
部材全般	・ ひびわれの進行 ・ 目地部防水工未施工 ・ 打設方法の不良 ・ 目地材の不良 ・ 頂版上、山側壁背面の排水処理の不良 ・ 止水ゴムの変状、シール材の変状、脱落、排水管の土砂詰まり ・ 腐食、土砂詰まり ・ 凍結によるわれ	・ 鉄筋の腐食 ・ 耐荷力の低下 ・ 凍結融解による変状 ・ 遊離石灰の発生 ・ 主構造の腐食 ・ 頂版の変状

⑰異常な音・振動

【一般的性状・変状の特徴】

通常では発生することのないような異常な音・振動が生じている状態をいう。

【他の変状との関係】

異常な音・振動は、施設の構造的欠陥又は変状が原因となり発生する場合があるため、別途、それらの変状として扱うとともに、「異常な音・振動」としても扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

車両の通過時に大きな異常音が発生し、近接住民に障害を及ぼしている懸念がある状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

原因不明の異常な音・振動が発生しており、発生源や原因を特定できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

添架物の支持金具のゆるみによるビビリ音があり、その規模が小さい状況においては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状個所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
鋼部材全般	・ 風等による振動	・ 亀裂の主部材への進行 ・ 応力集中による亀裂への進展

⑩ 変形・欠損

【一般的性状・変状の特徴】

車の衝突や施工時の当てきず、地震の影響など、その原因にかかわらず、部材が局所的な変形を生じている状態、又はその一部が欠損している状態をいう。

【他の変状との関係】

変形・欠損以外に、コンクリート部材で剥離・鉄筋露出が生じているものは、別途、「剥離・鉄筋露出」としても扱う。

鋼部材における亀裂や破断などが同時に生じている場合には、それぞれの項目でも扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
落石や雪崩、車両の衝突等により主部材が大きく損傷しており、構造安全性を著しく損なう状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

防護柵、照明器具等が大きく変形している状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

防護柵、照明器具等において局所的に小さな変形が発生しているなどの状況においては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
部材全般	・ かぶり不足 ・ 局部応力の集中 ・ 衝突又は接触 ・ 落石・雪崩荷重等の作用	・ 断面欠損による耐荷力の低下 ・ 鋼材の腐食

⑱ 土砂詰まり

【一般的性状・変状の特徴】

排水柵や排水管に土砂が詰まっていたり、支承周辺に土砂が堆積している状態、また、舗装路肩に土砂が堆積している状態をいう。

【他の変状との関係】

【その他の留意点】

- ・ 支承部周辺に堆積している土砂は、支承部の変状状況を把握するため、点検時に取り除くことが望ましい。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

排水工に土砂詰まりが発生しており、その規模が小さい状況においては、維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
排水工、 支承	・ 腐食、土砂詰まり ・ 凍結によるわれ ・ 頂版、目地部の変状による雨水と土砂の堆積	・ 主構造の腐食 ・ 頂版の変状

⑳ 沈下・移動・傾斜

【一般的性状・変状の特徴】

下部構造又は支承部が沈下、移動又は傾斜している状態をいう。

【他の変状との関係】

- ・路面の凹凸・段差、支承部の機能障害などの変状を伴う場合には、別途、それらの変状としても扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
シェッド・シェルターの下部構造や大型カルバートのブロックが大きく沈下・移動・傾斜しており、構造安全性を著しく損なう状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状
施設や部材等の沈下に伴う目地部等での段差が生じている状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状
他部材との相対的な位置関係からシェッド・シェルターの下部構造や大型カルバートのブロック等が沈下・移動・傾斜していると予想されるものの、目視でこれを確認できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状
局所的な変状にとどまっており、変状の進行がないと認められる状況においては、舗装の部分的なオーバーレイ、継手部の目地の修復など維持工事で対応することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
支承部、 下部構造	・地盤の側方流動 ・流水による洗掘 ・地盤の圧密沈下	・沈下、移動、傾斜による他の部材への拘束力の発生

② 洗掘

【一般的性状・変状の特徴】

基礎周辺の土砂が流水により洗い流され、消失している状態を洗掘いう。

【他の変状との関係】

基礎周辺の洗掘に伴い、沈下・移動・傾斜などの変状がある場合には、別途、それらの変状としても扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
受台や底版下面まで洗掘され、下部構造あるいは構造全体の沈下や傾斜が生じる危険性が高い状況などにおいては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

過去の点検結果で洗掘が確認されており、常に水位が高く、目視では確認できない状況などにおいては、詳細調査を実施することが妥当と判断できる場合がある。

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状

○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考

変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
基礎	・ 流水の変化 ・ 全体的な河床の低下 ・ 波浪の変化	・ 洗掘が進展すると、下部構造に傾斜が生じる可能性がある。

㊼ 吸い出し

【一般的性状・変状の特徴】

大型カルバート等の目地部や継手部等から背面土砂が流入している状態を吸い出しという。

【他の変状との関係】

吸い出しに伴う大型カルバートの上部道路の陥没等の変状や構造部材等の沈下・移動・傾斜などの変状がある場合については、別途それぞれの項目でも扱う。

【対策区分判定】

○判定区分E1；シェッド、大型カルバート等の構造の安全性の観点から、緊急対応が必要な変状
大型カルバート等の目地部や継手部等からの著しい吸い出しがあり、大型カルバートのブロックの不同沈下やずれが生じ、構造安全性を損なうおそれのある状況などについては、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分E2；その他、緊急対応が必要な変状
大型カルバート等の目地部や継手部等からの著しい吸い出しがあり、上部道路の陥没等の懸念が生じている状況などにおいては、通行車両、歩行者の交通障害や内空利用者への被害防止の観点から、緊急対応が妥当と判断できる場合がある。

○判定区分S1、S2；詳細調査又は追跡調査が必要な変状

○判定区分M；維持工事で対応が必要な変状


○判定区分B、C1、C2；補修等が必要な変状

○所見を記載する上での参考


変状箇所	代表的な変状原因の例	懸念される構造物への影響の例
目地部 継手部	・ 目地等の開き ・ 構造部材の不同沈下	・ 吸い出しが進展すると、不同沈下やずれが生じる可能性がある

3. 1 ロックシェッド・スノーシェッド・スノーシェルター

 
なお、これらとは異なる形式のシェッド等でも適宜参考にして行う。




【シェッド】

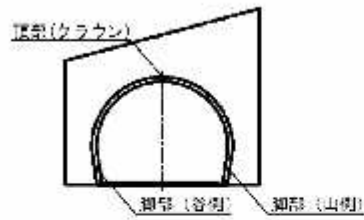


①RC 製・アーチ式シェッド

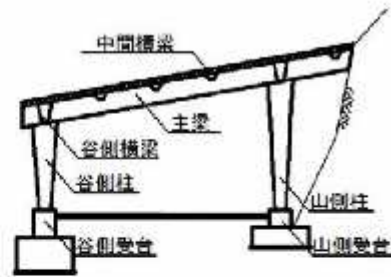


②PC 製・門形式シェッド

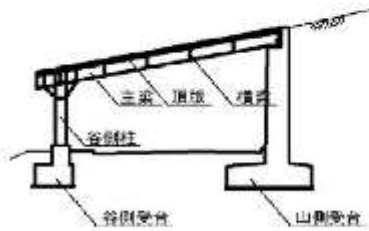

③鋼製・逆L式シェッド

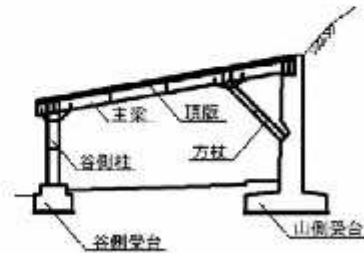

④鋼製・逆L方杖式シェッド

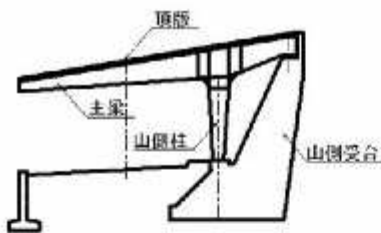


⑤鋼製・片持ち式シェッド




⑥鋼製・変則門形式シェッド

【シェルター】

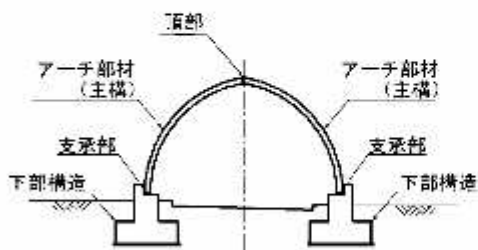

⑦PC 製アーチ式シェルター

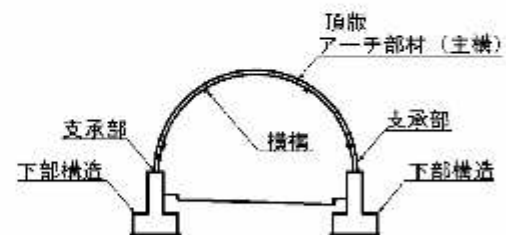

⑧鋼製アーチ式シェルター

付図－3. 1. 2 対象とするその他のシェッド・シェルター形式

シェッド・シェルター本体は構造形式により、一般的に付表－３．１．１～３．１．４に示すような部材で構成される。

付表－３．１．１ ＲＣ製シェッドの一般的な部材構成

部材		形式	RC製		
			箱形式	門型式	アーチ式
上部構造	頂版（頂部）		場所打ちCo		
	山側壁（柱）		場所打ちCo	場所打ちCo	－
	谷側柱		場所打ちCo	場所打ちCo	－
	その他		－		場所打ちCo
下部構造	山側受台（脚部）		－	場所打ちCo	場所打ちCo
	谷側受台（脚部）		－	場所打ちCo	場所打ちCo
	底版		場所打ちCo	－	－
	杭基礎		場所打ちCo		
	谷側擁壁基礎		場所打ちCo		
その他	路上（舗装）		アスファルトまたは場所打ちCo		
	路上（防護柵）		場所打ちCo・鋼材など		
	路上（路面排水）		プレキャストCo・鋼材など		
	頂版上（緩衝材）		土砂・軽量盛土・EPS・三層緩衝構造など （ロックシェッドのみ）		
	頂版上（土留め壁）		場所打ちCo・ブロック積など （ロックシェッドのみ）		
	附属物（排水工）		鋼管・塩ビ管など （防水対策：止水板・目地材・防水シートなど）		
	附属物（その他）		光ケーブル関連・照明器具・雪庇防止板・銘板など		

付表-3. 1. 2 P C製シェッドの一般的な部材構成

部材		形式	PC製		
			逆L式	単純梁式	門型式
上部構造	頂版		プレテンPC桁		
	主梁				
	横梁		PC製桁横締め		
	山側柱		-	場所打ちCo	ポステン
	谷側柱		ポステン	場所打ちCo	ポステン
	その他		-		その他
下部構造	山側受台		場所打ちCo		
	谷側受台		場所打ちCo		
	杭基礎		場所打ちCo		
	谷側擁壁基礎		場所打ちCo		
支承部	山側壁部		ゴム支承	ゴム支承	-
	山側脚部		-	-	ヒンジ鉄筋
	谷側脚部		ヒンジ鉄筋	ゴム支承	ヒンジ鉄筋
	鉛直アンカー		アンカーバー	アンカーバー	-
	水平アンカー		PC鋼棒	PC鋼棒	-
	沓座部		モルタル		
その他	路上（舗装）		アスファルトまたは場所打ちCo		
	路上（防護柵）		場所打ちCo・鋼材など		
	路上（路面排水）		プレキャストCo・鋼材など		
	頂版上（緩衝材）		土砂・軽量盛土・EPS・三層緩衝構造など （ロックシェッドのみ）		
	頂版上（土留め壁）		場所打ちCo・ブロック積など （ロックシェッドのみ）		
	附属物（排水工）		鋼管・塩ビ管など （防水対策：止水板・目地材・防水シートなど）		
	附属物（その他）		光ケーブル関連・照明器具・雪庇防止板・銘板など		

付表-3. 1. 3 鋼製シェッドの一般的な部材構成

部材		形式	鋼製				
			門型式	逆L式	変則・門形式	逆L・方杖式	片持ち式
上部構造	頂版	デッキプレート+RC					
	主梁	H形鋼					
	横梁	H形鋼・溝形鋼					
	頂版ブレース	溝形鋼・山形鋼					
	山側柱	H形鋼・鋼管	-	-	-	-	H形鋼・鋼管
	谷側柱	H形鋼・鋼管				H形鋼 場所打ちCo	-
	柱横梁	溝形鋼など				H形鋼 場所打ちCo	-
	柱ブレース	山形鋼など					
	その他	-	-	方杖など	方杖など	-	-
下部構造	山側受台	場所打ちCo					
	谷側受台	場所打ちCo					-
	杭基礎	場所打ちCo					
	谷側擁壁基礎	場所打ちCo					
支承部	山側壁部	-	ヒンジ支承	-	ヒンジ支承	-	-
	山側脚部	アンカーボルト	-	アンカーボルト	-	アンカーボルト	-
	沓座部（山側）	モルタル					-
	山側脚部	アンカーボルト					
	沓座部（谷側）	モルタル					-
その他	路上（舗装）	アスファルトまたは場所打ちCo					
	路上（防護柵）	場所打ちCo・鋼材など					
	路上（路面排水）	プレキャストCo・鋼材など					
	頂版上（緩衝材）	土砂・軽量盛土・EPS・三層緩衝構造など(ロックシェッドのみ)					
	頂版上（土留め壁）	場所打ちCo・ブロック積など(ロックシェッドのみ)					
	附属物（排水工）	鋼管・塩ビ管など（防水対策：止水板・目地材・防水シートなど）					
	附属物（その他）	光ケーブル関連・照明器具・雪庇防止板・銘板など					

付表-3. 1. 4 シェルターの一般的な部材構成

部材		形式	アーチ式	
			PC製	鋼製
上部構造	頂版（屋根材）		プレテンPC桁	デッキプレート
	アーチ部材 （主構・主梁）			H形鋼
	横梁（横構）	PC桁横締め		H形鋼・溝形鋼
	ブレース材	-		ターンバックル 山形鋼
	その他	場所打ちCo		場所打ちCo
下部構造	下部構造	場所打ちCo		場所打ちCo
支承部		ゴム支承		アンカーボルト
その他	路上（舗装）	アスファルトまたは場所打ちCo		
	路上（防護柵）	場所打ちCo・鋼材など		
	路上（路面排水）	プレキャストCo・鋼材など		
	頂版上			
	附属物（排水工）	鋼管・塩ビ管など （防水対策：止水板・目地材・防水シートなど）		
	附属物（その他）	光ケーブル関連・照明器具・雪庇防止板・銘板など		



3. 2 大型カルバート

本資料で対象とする大型カルバートの構造形式は、剛性ボックスカルバートを想定している。断面形状の違い、場所打ちであるかプレキャスト部材によるかの違いはあるが、主としてコンクリート部材によるものである(付図－3. 2. 1)。




付図－3. 2. 1 対象とする大型カルバートの種類


■ボックスカルバートの構造例

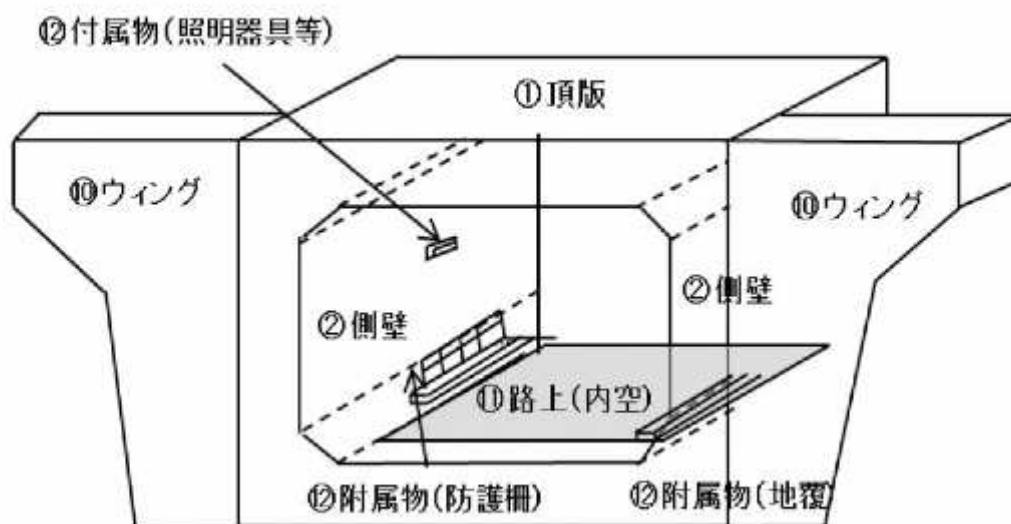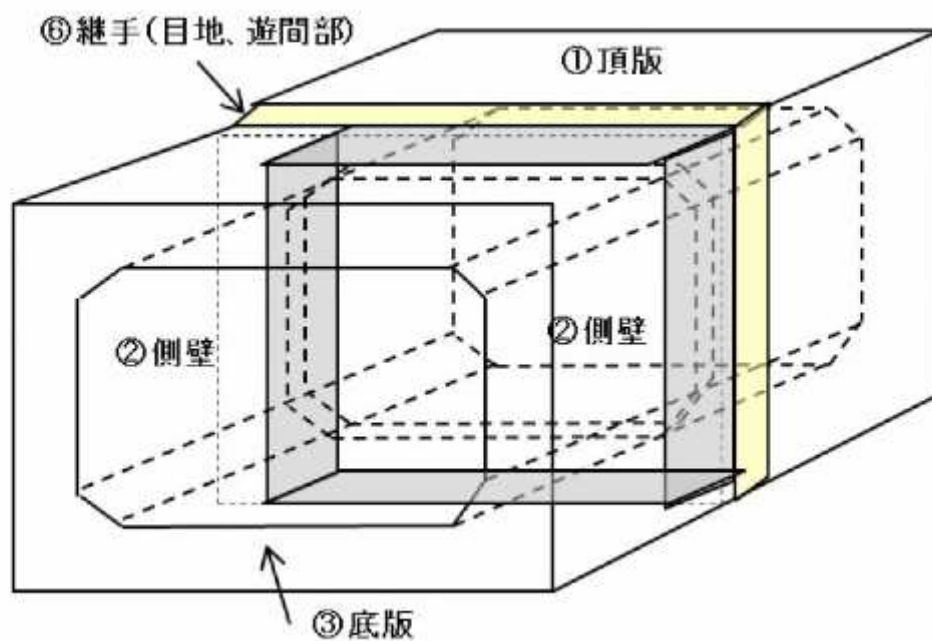

■門型カルバートの構造例

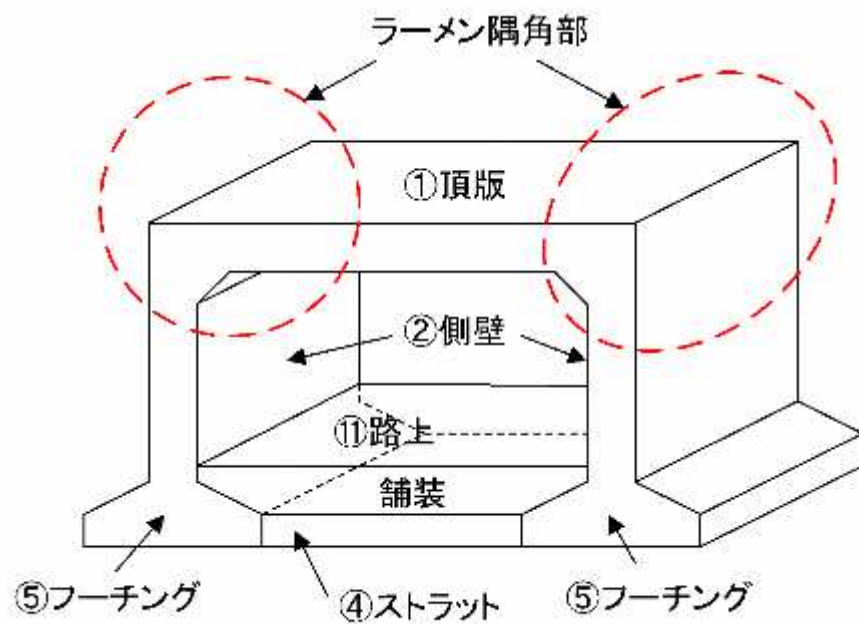

■プレキャストカルバートの構造例

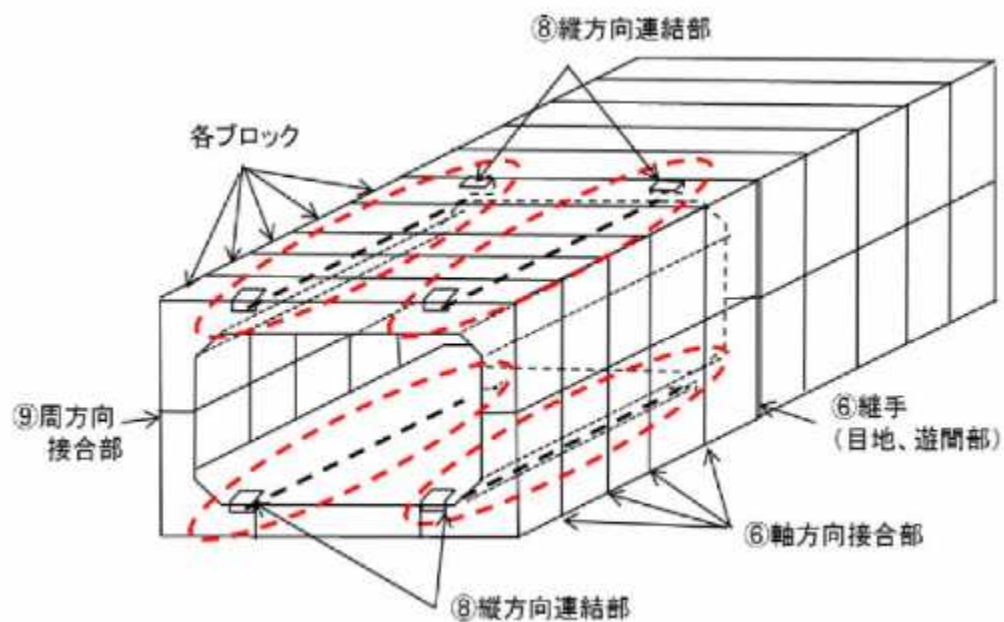

接合部は、プレキャスト部材同士が接合している部位を指し、軸方向接合部と周方向接合部がある。
また、連結部は縦方向連結部とその定着部を指す。

大型カルバート本体は構造形式により、一般的に付表-3. 2. 1に示すような部材で構成される。

付表-3. 2. 1 シェルターの一般的な部材構成

部材		ボックスカルバート		門型 カルバート	ボックスカルバート	
		場所打ち	プレキャスト		場所打ち	プレキャスト
本体 ブロック	頂版	場所打ちCo	RCまたはPC	場所打ちCo	場所打ちCo	RCまたはPC
	側壁（隔壁）	場所打ちCo	RCまたはPC	場所打ちCo	場所打ちCo	RCまたはPC
	底版	場所打ちCo	RCまたはPC	-	場所打ちCo	RCまたはPC
	フーチング ストラット	-	-	場所打ちCo	-	-
継手	目地部 遊間部	鋼製ボルト、合成ゴム、塩化ビニル、止水材料、導水材				
	接合部		止水材料、 鋼材等			止水材料、 鋼材等
	連結部		PC鋼材 高力ボルト			PC鋼材 高力ボルト
ウイング		場所打ちCo	場所打ちCo またはRC またはPC	場所打ちCo	場所打ちCo	場所打ちCo またはRC またはPC
路上 （内空道路、 上部道路）	舗装	アスファルト、場所打ちCoなど				
	路面排水	場所打ちCo、プレキャストCo、鋼材など				
その他	付属物 （防護柵、照明 器具など）	場所打ちCo、プレキャストCo、鋼材など				

4. 変状の主な着目箇所



4. 1 上部構造（RC 製シェッド）

(1) 上部構造（RC 製シェッド）の定期点検において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① 山側壁部	■背面からの水が供給されることから、ひびわれ部では遊離石灰や錆汁が生じやすい。 ■寒冷地においては、壁下部に凍結防止剤の散布の影響による塩害・凍害劣化を生じやすい。 ■土圧や水圧、背面落石等により、壁体が前傾したり、谷側移動するような場合がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
② 谷側柱部	■雨水が直接かかるなど環境が厳しく、変状が生じやすい。 ■沿岸道路では、飛来塩分に曝され、塩害劣化を生じやすい。設計年次の古いシェッドでは鉄筋かぶりが小さく、かぶり不足と思われる鉄筋露出が生じる場合がある。 ■寒冷地においては、柱下部に凍結防止剤の散布の影響による塩害・凍害劣化を生じやすい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。 ■沿岸道路では、飛来塩分に曝され、塩害劣化を生じやすい。コンクリート塗装工を実施しても再劣化する場合がある。
③ 頂版部（下面）	■上面からの水が供給される場合は、ひびわれ部の遊離石灰や錆汁が生じやすい。 ■乾燥収縮により、下面全面にひびわれが生じやすい。特に山側（ハンチ部）にひびわれ幅が大きい場合がある。 ■施工のばらつき等により鉄筋のかぶりが小さい場合がある。 ■通行車両（大型重機等）の衝突による変形や欠損が生じている場合がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
④ 目地部（内面）	■背面土や地山変状の影響により、目地部にずれなどが生じている場合がある。 ■躯体の移動などに伴う目地部処理、防水処理の変状により、目地部からの漏水、背面土砂の流出が生じる場合がある。 ■寒冷地においては、頂版部からの漏水により、氷柱が発生し、利用者被害のおそれがある。

主な着目箇所	着目ポイント
⑤ 排水溝の近傍	■排水管の不良や不適切な排水位置により雨水の漏水・飛散の影響により、コンクリート部材の凍害劣化等が生じることがある。
⑥ 頂版上(緩衝材)	■設計上考慮していない崩土等がある場合に耐荷力の低下や機能障害のおそれがある。 ■スノーシェッドで落石等がある場合、頂版等の変状が生じやすい。 ■敷砂緩衝材は、部分的な流出が生じる場合がある。 ■敷砂に樹木が繁茂することにより、緩衝材の緩衝効果が阻害される場合がある。
⑦ 施設端部	■気象作用やつたい水等の影響により、ひびわれ、うき等が生じる場合がある。
⑧ 補修補強部	■補修補強材が設置されている場合、内側で変状が進行しても外観に変状が現れにくいため、注意が必要である。 ■補修補強材が設置されている場合にもハンマーによる打音や触診を行うことが有効な場合もある。 ■補修補強材が設置されている場合、過去に変状等が存在していた可能性があるため、事前に過去の補修履歴や経緯を調べることも有効である。

RC製箱形式ロックシェッド

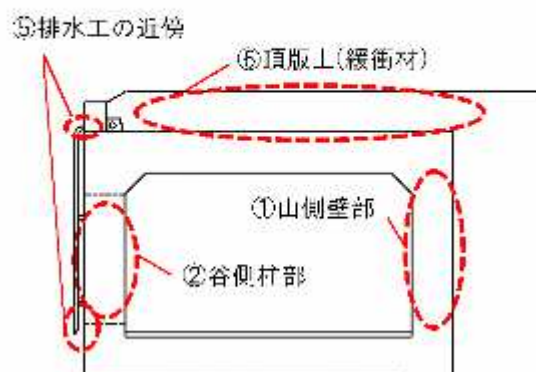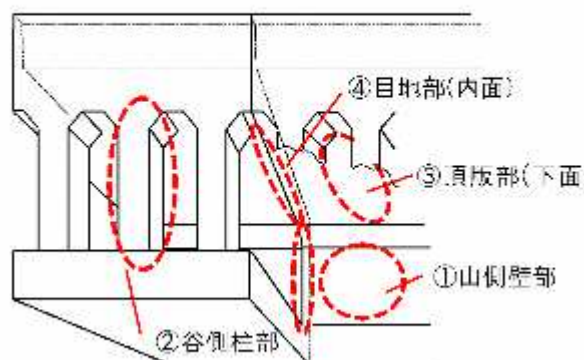

補修工法	着目箇所
(1) 断面修復工法	ひびわれ、漏水、遊離石灰、錆汁、剥離（うき）
(2) 連続繊維シート接着工法	繊維シートの剥離（うき）、漏水、遊離石灰、錆汁
(3) 鋼板接着工法	鋼板端部やボルトキャップ部の錆、うき、漏水、遊離石灰、錆汁

(2) 想定される変状の状況（例）

① 塩害

頂版や梁の端部、柱基部付近は、雨水が浸透しやすく、飛来塩分量が多い場所や凍結防止剤を散布する場所においては、コンクリートのひびわれ・うきが発生することがある。


4. 2 上部構造（PC 製シェッド）

(1) 上部構造（PC 製シェッド）の定期点検において着目すべき主な箇所を下表に示す。



主な着目箇所	着目ポイント
① 頂版	■頂版間の目地部から漏水し、頂版にうき、剥離・鉄筋露出が発生することで、利用者被害に至るおそれがある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
② 主梁 山側端部	■山側主梁端部と山側受台胸壁部の隙間（遊間）の防水が十分でない場合、漏水の発生により、主梁や受台の変状のみならず、支承部の腐食などが生じる場合がある。 ■上部構造の異常移動や下部構造の移動・沈下等により、遊間部の防水工に変状を生じていることがある。 ■落石時や地震時において、アンカー近傍部に大きな応力を受けやすく、割れ、破損、もしくは破断が生じる場合がある。 ■端部付近腹部には、せん断ひびわれが生じる場合がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
③ 主梁 支間中央部	■PC 鋼材が曲げ上げ配置（ベンドアップ）された主梁では、ベンドアップモルタルの剥落が生じやすい。 ■大きな曲げ応力が発生する部分であり、ひびわれなどで部材が大きく変状すると、上部構造の構造安定性に致命的な影響が懸念される。 ■PC 鋼材の腐食により、主梁下面に縦方向のひびわれが生じる可能性がある。 ■地震等により、ブロック端部に局所的な変状が生じやすい。 ■通行車両（大型重機等）の衝突による変形や欠損が生じていることがある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
④ 主梁 谷側端部	■谷側端部は庇となっており、寒冷地においては、氷柱や融雪期の乾湿繰り返しにより凍害劣化を生じやすい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
⑤ 主梁間詰部 （横梁位置）	■横梁位置の間詰め部では主梁上面からの水の供給により、遊離石灰や錆汁が生じやすい。
⑥ 横梁部	■PC 鋼材の腐食により、横梁下面に部材軸方向のひびわれが生じる可能性がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。

主な着目箇所	着目ポイント
⑦ 谷側柱部	■グラウト不良により、柱に沿った鉛直方向のひびわれが生じることがある。 ■沿岸道路では、特に谷側柱部は海からの飛来塩分に曝され、塩害劣化を生じやすい。 ■寒冷地においては、柱下部に凍結防止剤の散布の影響による塩害・凍害劣化を生じやすい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
⑧ 定着部	■コンクリート内部の腐食や断面欠損は、外観目視のみで発見することは困難な場合がある。 ■P C鋼材位置近傍の梁（桁）や間詰部のコンクリートの劣化状況から水の侵入の徴候を把握することも有効である。 ■定着部およびその周囲のコンクリートの劣化状況や鋼部材の腐食状況から、コンクリート内部での腐食の徴候を把握することも有効である。
⑨ 補修補強部	■補修補強材が設置されている場合、内側で変状が進行しても外観に変状が現れにくいいため、注意が必要である。 ■補修補強材が設置されている場合にもハンマーによる打音や触診を行うことが有効な場合もある。 ■補修補強材が設置されている場合、過去に変状等が存在していた可能性があるため、事前に過去の補修履歴や経緯を調べることも有効である。
⑩ 排水工の近傍	■排水管の不良や不適切な排水位置による雨水の漏水・飛散の影響により、コンクリート部材の凍害劣化等が生じる場合がある。
⑪ 頂版上（緩衝材）	■設計上考慮していない崩土等がある場合に耐荷力の低下や機能障害のおそれがある。 ■スノーシェッドで落石等がある場合、頂版等に変状が生じやすい。 ■敷砂緩衝材は、部分的な流出が生じる場合がある。 ■敷砂に樹木が繁茂することにより、緩衝材の緩衝効果が阻害される場合がある。

PC製逆L式ロックシェッド

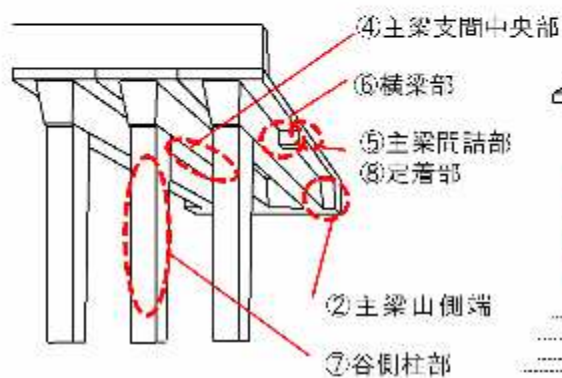

PC製逆L式スノーシェッド

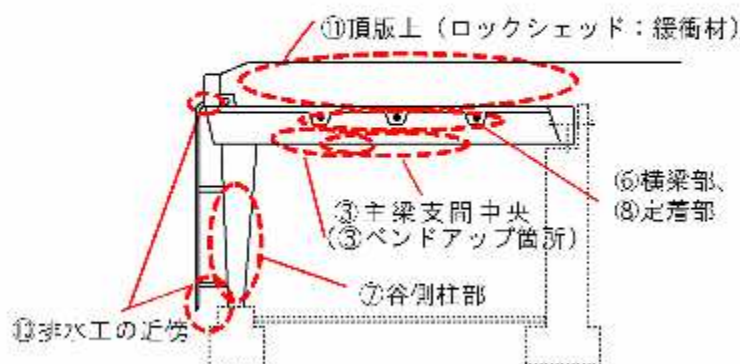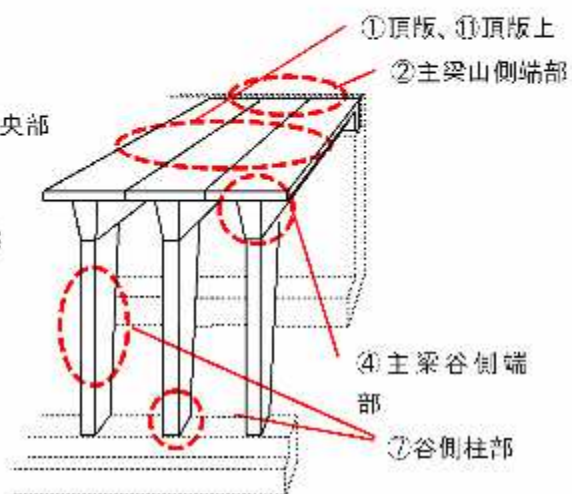

補修工法	着目箇所
(1) 断面修復工法	ひびわれ、漏水、遊離石灰、錆汁、剥離（うき）
(2) 連続繊維シート接着工法	繊維シートの剥離（うき）、漏水、遊離石灰、錆汁
(3) 鋼板接着工法	鋼板端部やボルトキャップ部の錆、うき、漏水、遊離石灰、錆汁


4. 3 上部構造（鋼製シェッド）

(1) 鋼製シェッドの定期点検において着目すべき主な箇所を下表に示す。


主な着目箇所	着目ポイント
① 頂版・主梁	■雨水が直接かかり、滞水しやすい場所では、腐食が生じやすい。 ■沿岸道路では、海からの飛来塩分に曝され、谷側端部には塩害劣化が生じやすい。
② 主梁 支間中央部 横梁	■落石時や地震時に大きな応力を受けやすく、特に横梁で割れ、破損、変形もしくは破断が生じやすい。 ■通行車両（大型重機等）の衝突による変形や欠損が生じていることがある。 ■落石や崩土等により、変形することがある。
③ 部分接合部 （主梁-柱- 柱横梁）	■主梁-柱接合部およびブレース材は、落石時や地震時に大きな応力を受けやすく、割れ、破損、もしくは破断が生じやすい。 ■部材が輻輳して挟隘部となりやすく、腐食環境が厳しい場合が多く、局部腐食や異常腐食が進行しやすい。 ■デッキプレート接合部材やブレース材が腐食により破断する場合がある。
④ 継手部	■ボルト継手部は、連結板やボルト・ナットによって雨水や塵埃の堆積が生じやすく、腐食が生じやすい。 ■ボルト、ナット、連結板は、角部・縁部で塗膜が変状しやすいだけでなく、塗装膜厚が確保しにくい部位であるため、防食機能の低下や腐食が進行しやすい。 ■継手部は、腐食が進展した場合、亀裂が発生する場合がある。
⑤ 谷側柱・ 谷側柱横梁	■雨水が直接かかり、滞水しやすい場所では、腐食が生じやすい。 ■沿岸道路では、海からの飛来塩分に曝され、塩害劣化を生じやすい。
⑥ 柱基部	■路面排水、特に凍結防止剤を含む路面排水の飛散により、局部腐食や異常腐食が生じやすい。 ■コンクリート埋め込み部には土砂や水がたまりやすく、局部腐食や異常腐食も進行しやすい。 ■コンクリート内部の腐食や断面欠損は、外観目視のみで発見することは困難な場合がある。 ■埋め込み部およびその周囲のコンクリートの劣化状況や鋼部材の腐食状況から、コンクリート内部での腐食の徴候を把握することも有効である。 ■コンクリート内部の腐食が疑われる場合には、打音検査やコンクリートの一部はつりにより除去してコンクリート内部の状態を確認するのがよい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。

主な着目箇所	着目ポイント
① 山側柱背面部	■山側斜面の経年劣化による、背面部に落石、崩土等が堆積している場合がある。
② 排水工の近傍	■排水管の不良や不適切な排水位置により雨水の漏水・飛散により、鋼部材に腐食を生じることがある。
③ 頂版上(緩衝材)	■設計上考慮していない崩土等がある場合に耐力力の低下や機能障害のおそれがある。 ■スノーシェッドで落石等がある場合、頂版等に変状が生じやすい。 ■敷砂緩衝材は、部分的な流出が生じることがある。 ■敷砂に樹木が繁茂することにより、緩衝材の緩衝効果が阻害される場合がある。

鋼製門形式スノーシェッド

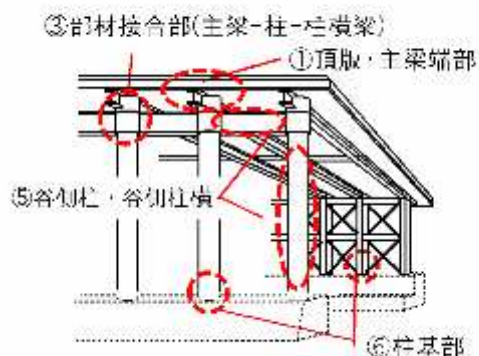

鋼製門形式ロックシェッド

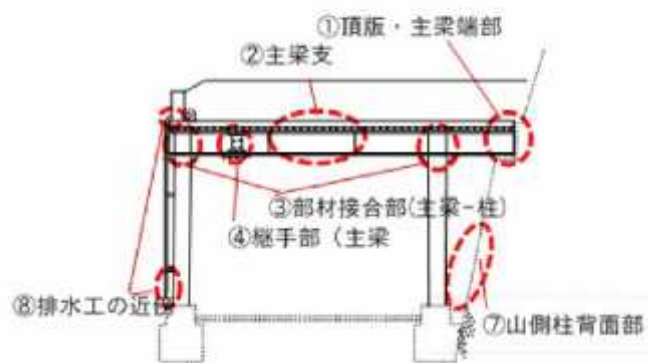

変状種類	着目箇所
塗膜劣化・皮膜劣化	梁（桁）全体、鋼製柱内部
腐食	梁（桁）端部（支承廻り、横梁）、継手部、排水工近傍、鋼製柱内部、格点部、コンクリート埋込部、取合い部（柱添接部、柱と梁の隅角部、梁隅角部）
ゆるみ・脱落	リベットや高力ボルトによる継手部
亀裂	主梁と柱部材等との溶接接合部
変形・欠損（衝突痕）	頂版、車道直上部
漏水・滞水	梁端部、排水工近傍、格点部

(2) 想定される変状の状況（例）

① 腐食

イ) 梁（桁）端部

梁（桁）端部は湿気がこもりやすい箇所であり、漏水も生じやすいことから、局部的に腐食が進行する場合があります、短期間でかなりの板厚減少に至ることもある。

ロ) 継手部

主梁が添接板でボルト接合された箇所であり、塗膜厚が薄くなる傾向や水はけが悪い状態となりやすいことから、局部的に腐食が進行する場合があります。

同様な環境の箇所として、格点部、取合い部（柱添接部、柱と梁の隅角部、梁隅角部）があげられる。

ハ) R C 受台等のコンクリート部材に埋め込まれた鋼製の柱等

コンクリート受台と柱材の間に隙間に、土砂や水が溜まって腐食することがある。

ニ) 凍結防止剤による耐候性鋼材の異常腐食

凍結防止剤を含む路面排水が風などによって飛散し、部材に直接付着して異常腐食を生じる場合がある。

③ 亀裂

リ) 主梁と柱部材等との溶接接合部



落石・雪崩荷重等の衝撃的な作用を受け、主梁と柱部材等との溶接接合部において亀裂が発生する場合がある。

4. 4 PC 製スノーシェルター

(1) PC 製スノーシェルターの定期点検において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① アーチ部材 (主梁・主構) 脚部	■主構端部と受台胸壁部の隙間（遊間）の防水が十分でない場合、漏水の発生により、主構や受台の変状のみならず、支承部の腐食などが生じることがある。 ■下部構造の移動・沈下等により、遊間部の防水工に変状が生じていることがある。 ■異常積雪時においては、アンカー近傍部に大きな応力が生ずることから、ひびわれ、剥離が生じやすい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
② アーチ部材 (主梁・主構) 頂部	■著しい積雪や落石、倒木等がある場合に耐荷力の低下や機能障害のおそれがある。 ■頂部目地防水、部材間目地防水の劣化により、漏水に至るおそれがある。 ■部材間目地から目地材（パッキング材含む）が脱落する場合がある。 ■車両衝突等により落橋防止構造に変状が生じている場合がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。

PC製スノーシェルター

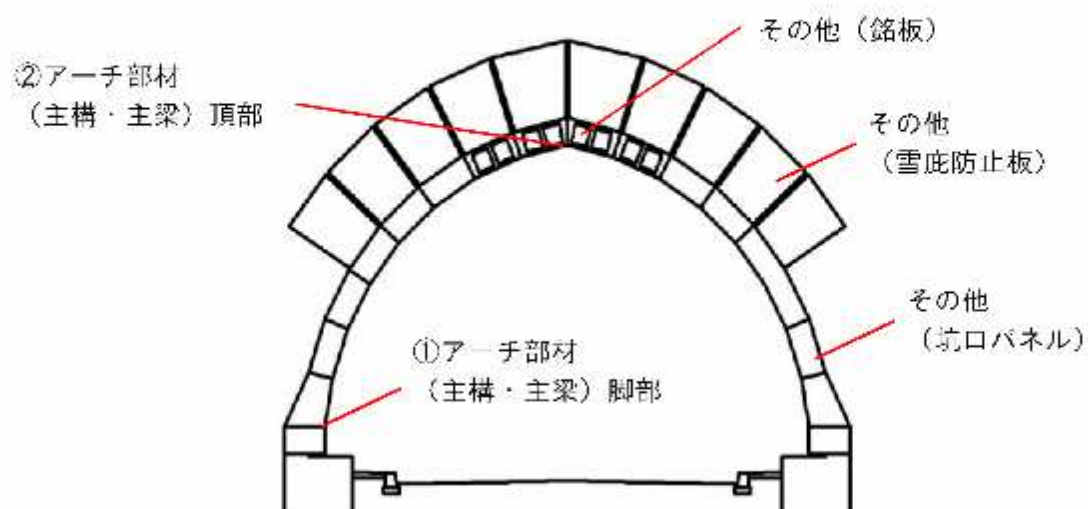
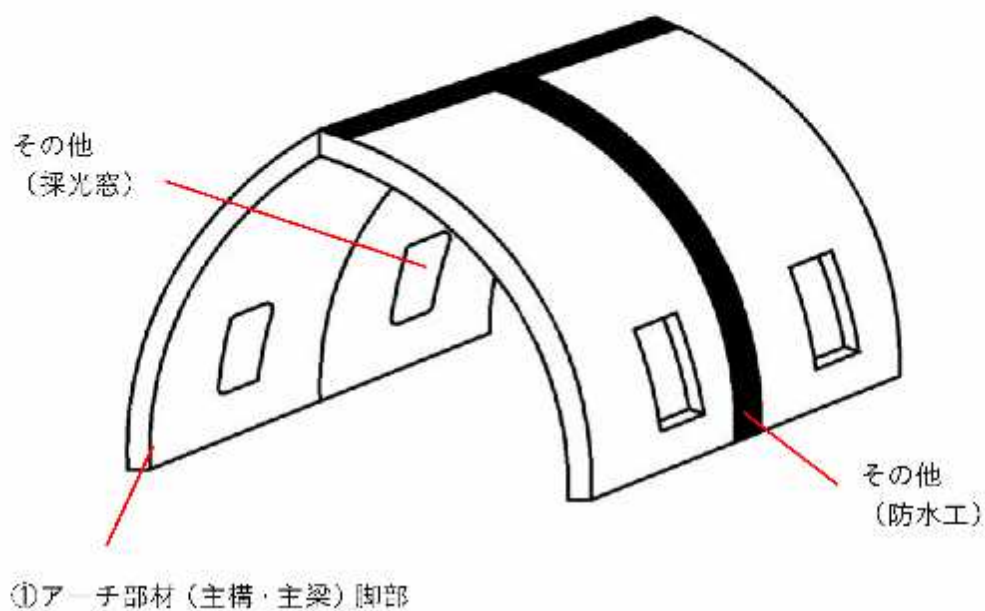


4. 5 鋼製スノーシェルター

(1) 鋼製スノーシェルターの定期点検において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① 頂版 (屋根材)	■ 著しい積雪や落石、倒木等がある場合に耐荷力の低下や機能障害のおそれがある。 ■ 雨水が直接かかり滞水しやすい箇所では、腐食が生じやすい。 ■ 屋根材を固定する金物の腐食に留意が必要である。 ■ 経年劣化等により、頂版のブロック目地の接合部から漏水が生じている場合がある。
② アーチ部材 (主梁・主構) 端部	■ 漏水に対する配慮を講じていない場合、腐食が生じやすい。 ■ 沓座面と路面との高低差が少ないため、土砂などが堆積している場合が多く、この点からも腐食が生じやすい。 ■ 通行車両（大型重機等）衝突による変形や欠損が生じていることがある。衝突の衝撃によっては破断に至る場合がある。
③ アーチ部材（主構・主梁）・（横構・横梁）・ブレース	■ 主構のゆるみが生じている箇所では、その付近の別のボルトも緩んでいる可能性がある。 ■ 風や交通荷重による振動で、ブレース材にゆるみが生じている場合がある。 ■ ブレース材が腐食により破断に至る場合がある。
④ 継手部	■ ボルト継手部は、連結板やボルト・ナットによって雨水や塵埃の堆積が生じやすく、腐食が生じやすい。 ■ ボルト、ナット、連結板は、角部・縁部で塗膜が変状しやすいだけでなく、塗装膜厚が確保しにくい部位であるため、防食機能の低下や腐食が進行しやすい。

鋼製スノーシェルター

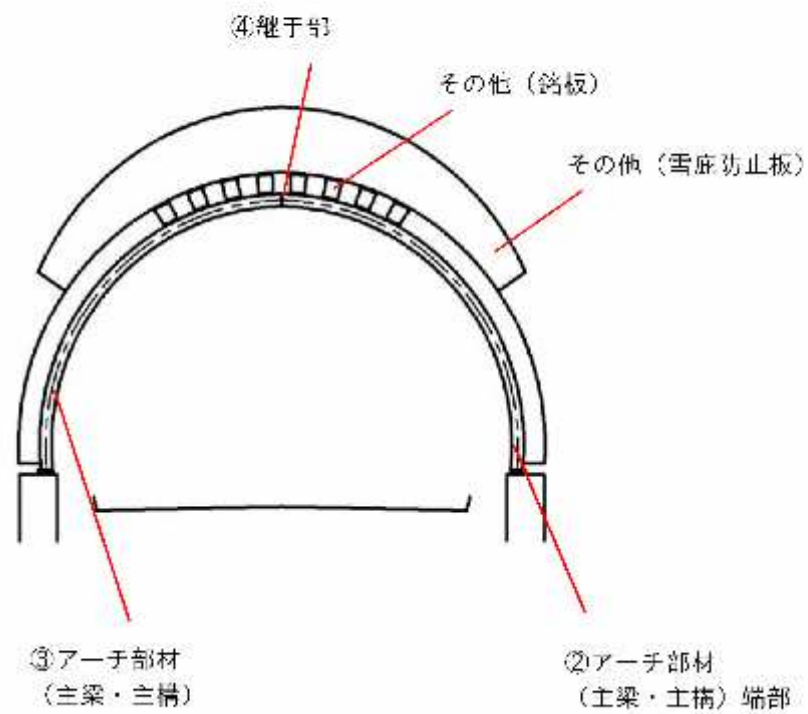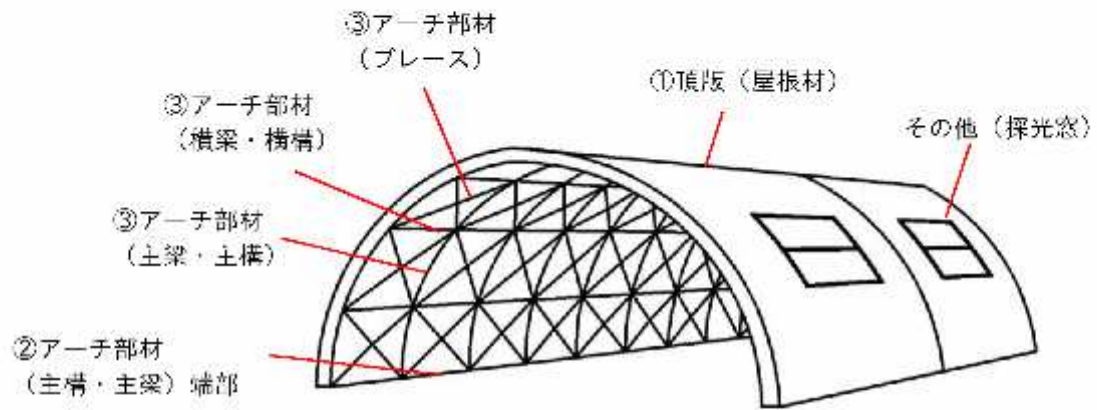

4. 6 支承部

(1) 支承部の定期点検において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。


主な着目箇所	着目ポイント
① 支承本体	■狭隘な空間となりやすく、高湿度や塵埃の堆積など腐食環境が厳しい場合が多く、鋼材の局部腐食や異常腐食も進行しやすい。 ■支承ゴムのうき、ずれが生じる場合がある。
② 沓座部・胸壁部	■沓座モルタルでは、応力集中等により、ひびわれ、うき、欠損が生じやすい。 ■落石時や地震時において、アンカー近傍に大きな応力が作用し、割れや破損が生じる場合がある。
③ 鉛直アンカーバー ・水平アンカー	■落石時や地震時に大きな応力を受けやすく、破損や破断が生じることがある。 ■経年劣化により腐食が生じやすい。錆汁が生じている場合もある。
④ 鋼製柱・主構基部 (アンカーボルト含む)	■落石時や地震時に大きな応力を受けやすく、破断が生じる場合がある。 ■鋼製ヒンジ支承やアンカーボルト、ナット部で塗膜が変状しやすく、防食機能の低下や腐食が進行しやすい。 ■土砂などが堆積している場合が多く、防食機能の劣化や腐食が生じやすい。 ■車両通行等の振動により、アンカーボルトのゆるみや脱落が生じている場合がある。

4. 7 下部構造

(1) 下部構造の定期点検において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① 山側受台躯体	■目地間隔が大きい場合、鉛直方向の収縮ひびわれが生じやすい。 ■背面からの水が供給されることから、遊離石灰や錆汁が生じやすい。 ■地盤の影響を直接受けることから、沈下・傾斜・移動が生じやすい。 ■寒冷地においては、受台下部に凍結防止剤の散布の影響による塩害・凍害劣化を生じやすい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
② 山側受台支承部	■支承部は、狭隘な空間となりやすく、高湿度や塵埃の堆積など腐食環境が厳しく、劣化も進行しやすい。 ■アンカーバー等が設置された支承部では、ひびわれが生じやすい。
③ 山側受台目地部	■躯体の移動などに伴う目地処理、防水処理の変状により、目地部からの漏水、背面土砂の流出が生じる場合がある。
④ 谷側受台躯体	■PC 製柱が埋め込まれている場合には、躯体が箱状にくり抜かれている場合には角部に、道路縦断方向に溝状にくり抜かれている場合には躯体外側の側面にひびわれが生じやすい。 ■鋼製柱が設置されている場合には、柱下端のソールプレートやアンカーボルトの腐食によってひびわれを生じやすい。 ■谷側部では、雨水が直接かかるなど環境が厳しく、変状が生じやすい。 ■地盤の影響を直接受けることから、沈下・傾斜・移動が生じやすい。谷側が土砂のり面・斜面である場合には、亀裂・地すべり・崩壊・流出などに留意する。 ■沿岸道路では、海からの飛来塩分に曝され、塩害劣化を生じやすい。 ■寒冷地においては、凍結防止剤の散布の影響による塩害・凍害劣化を生じやすい。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。

主な着目箇所	着目ポイント
⑤ 谷側基礎 下方の擁壁	■地盤（谷側斜面）の変状により、沈下・傾斜・移動等が生じやすく構造物の機能や安定性等に影響する場合があります。 ■河川近傍の護岸擁壁や海岸擁壁の場合には、擁壁背面（舗装下）の土砂流出（吸い出し）が生じることがある。この場合、兆候として舗装の谷側にひびわれが生じることがあるので留意する。 ■洗掘により不安定化することがある。 ■洗掘部に堆積物が堆積するが、地盤抵抗として期待できないことが多い。 ■水中部については、カメラ等でも河床や洗掘の状態を把握できることが多い。 ■実施時期によって、近接し、より簡易的に直接的に部材や河床等の状態を把握できる。 ■水中部の基礎の周辺地盤の状態（洗掘等）は渇水期における近接目視や検査機器等を用いた非破壊検査や試掘などにより把握できる場合がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。

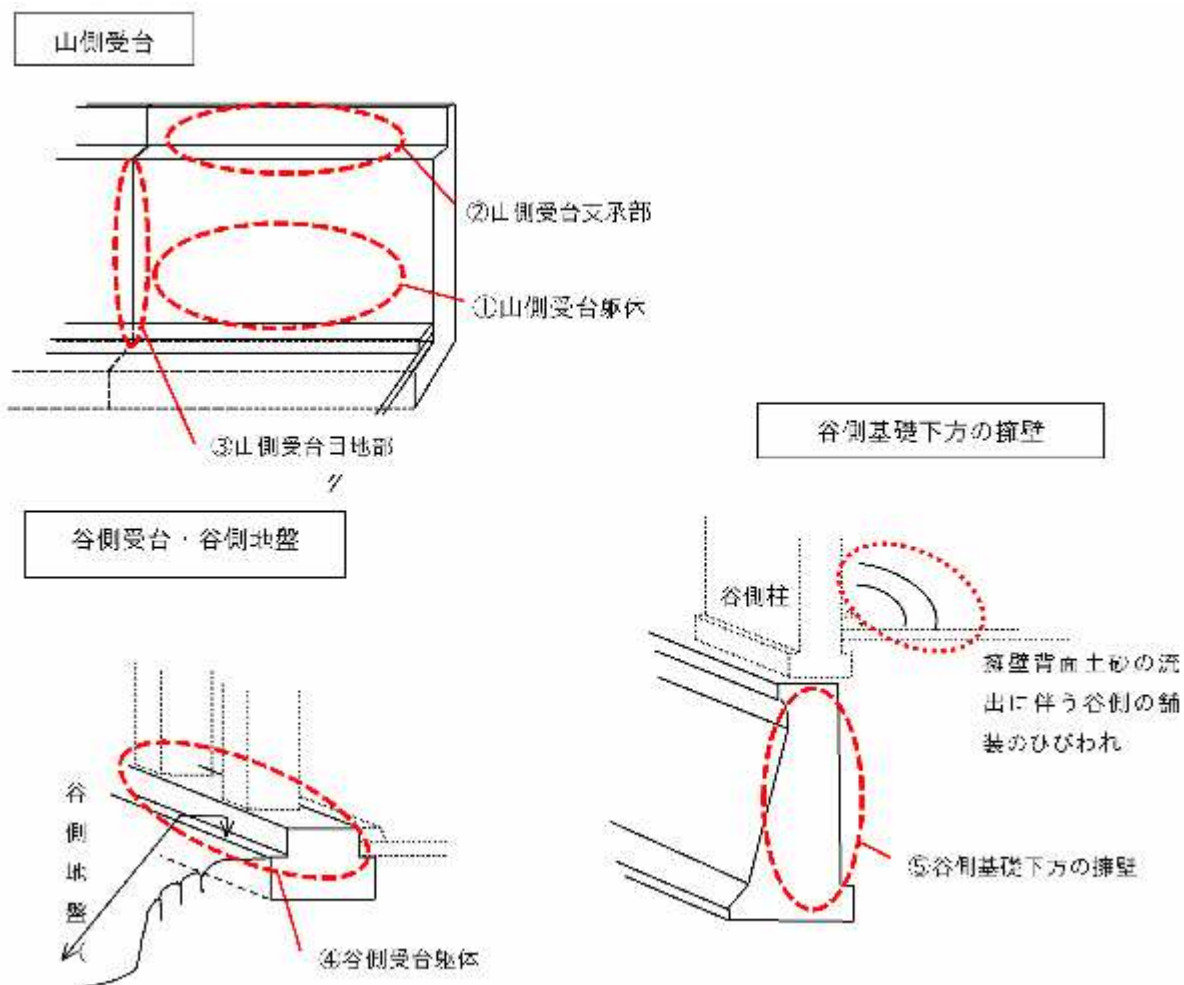

(2) 想定される変状の状況（例）

① 塩害

凍結防止剤を散布する場所においては、特に基部付近に飛散した塩分が徐々に蓄積し、コンクリートのひびわれ・錆汁が発生することがある。

4. 8 排水工

(1) 排水工において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① 排水ます、蓋	■蓋のはずれや破損、変状による車両通行時の打撃音、土砂詰まりが生じる場合がある。
② 排水管	■ジョイント付近の破損・はずれや鋼管の腐食、溶接われ、土砂詰まりが生じる場合がある。
③ 取付金具	■排水管や取付金具からのはずれが生じる場合がある。
④ 漏水防止工、導水工	■漏水防止工や導水工が経年劣化より腐食している場合がある。

4. 9 その他（附属物等）

(1) その他において着目すべき主な箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① 雪庇防止板 落石防護柵 (銘板含む)	■ボルト等に経年的なゆるみ、腐食が生じる場合がある。
② 採光窓 ※主にシェルター	■漏水、ひびわれ、遊離石灰が生じやすい箇所である。 ■上述の変状が凍害等で進行した場合、コンクリートの剥離等に至る可能性がある。
③ ③その他 ※主にシェルター	■伸長部に取付けている目隠し板の腐食、ボルトのゆるみが生じる場合がある。 ■坑口パネルのひびわれやボルトのゆるみが生じる場合がある。
④ 附属物・取付金具	■取付金具の腐食、取付部材からのはずれが生じる場合がある。
⑤ 附属物	■附属物に車両衝突等による変形や、経年劣化により腐食が生じる場合がある。劣化が進行した場合には、断面部材や脱落が懸念される。

4. 10 大型カルバート

カルバートの各構造形式において部材構成がほぼ共通しており、カルバートの定期点検において着目すべき主な箇所も、ボックスカルバート、門形カルバート、アーチカルバートの各構造形式、場所打ちとプレキャスト部材の各設置方法でほぼ共通している。そのため、場所打ちボックスカルバートを例に、門形カルバートやプレキャストカルバートに特有の箇所も補足のうえ、点検時の着目箇所の例を下表に示す。

主な着目箇所	着目ポイント
① 頂版	■土かぶりが薄い場合は、上部道路の活荷重等の影響により、ひびわれ等の変状が生じる場合がある。 ■亀甲状のひびわれやうきが生じた場合には、コンクリート片が剥離・落下するおそれがある。 ■上面からの水が供給される場合は、ひびわれ部の遊離石灰や錆汁が生じやすい。 ■ひびわれや剥離した部分から漏水や錆汁が確認できる場合は、鋼材の腐食等による耐荷力低下のおそれがある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
② 側壁	■付属物取付部周りが弱点となり、ひびわれが発生進展する場合がある。 ■地震や不同沈下の影響で、ひびわれ等の変状が発生する場合がある。 ■低温下における裏込め土の凍上などが原因で、ひびわれが発生する場合がある。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合がある。
③ 底版	■地震や不同沈下の影響で、ひびわれ等の変状が発生する場合がある。 ■底版の変状の兆候は、内空道路面のひびわれ、不陸、段差等の変状として現れる場合がある。 ■底版は直接目視することができないが、変状が疑わしい場合は試掘等により確認できる場合がある。 ■水中部の底版や基礎の周辺地盤の状態（洗掘等）は、渇水期における近接目視や検査機器等を用いた非破壊検査や試掘などにより確認できる場合がある。

主な着目箇所	着目ポイント
④ ストラット ⑤ フーチング (門形カルバートのみ)	■ ストラットとフーチングに変状が生じた場合、ラーメン隅角部の変状として兆候が現れる場合がある。 ■ フーチングやストラットは直接目視することができないが、変状が疑わしい場合は試掘等により確認できる場合がある。 ■ 水中部の底版や基礎の周辺地盤の状態（洗掘等）は、湧水期における近接目視や検査機器等を用いた非破壊検査や試掘などにより確認できる場合がある。
⑥ 継手 (目地部、遊間部)	■ 継手前後で大きな相対変位が生じた場合、目地部のジョイントバーの切断や止水板の抜け出し等が生じる場合がある。 ■ 継手部のずれや開き、段差が進展すると、そこから土砂や地下水が流入し、上部道路の陥没等を引き起こすおそれがある。 ■ 地下水の流入が長期間続くと、目地部材の劣化や腐食、破損が進む場合がある。 ■ 寒冷地においては、頂版部からの漏水により、つららが発生し、利用者被害が生じるおそれがある。
⑦ 継手 (軸方向接合部) ⑧ 継手 (周方向接合部) (プレキャストカルバート)	■ 地震時等の外力を受けた際に、隣接するプレキャストブロックが干渉し、接合部付近にひびわれや欠け落ち等が生じる場合がある。 ■ 接合部にずれ等の変状が生じると、土圧等の通常の外力に対しても変状が進み、カルバートの構造安全性に影響を及ぼす場合がある。 ■ 接合部からの漏水や錆汁等がある場合には接合金具等の鋼材が腐食している場合がある。
⑨ 縦方向連結部 (プレキャストカルバート)	■ 縦方向連結が機能していないプレキャストカルバートでは、周辺盛土の変状に伴い、ドミノ倒しのような変状が生じる場合がある。 ■ 接合部にずれや開きがある場合には、縦方向連結材が破断している場合がある。 ■ 底版の連結部材が変状している場合には、内空路面のひびわれや段差として現れる場合がある。

主な着目箇所	着目ポイント
⑩ ウイング	■背面盛土の影響で、ひびわれ等の変状が発生する場合があります。 ■低温下における裏込め土の凍上などが原因で、ひびわれが生じる場合があります。 ■アルカリ骨材反応により亀甲状のひびわれが生じる場合があります。 ■裏込め土の流出が著しい場合、裏込め部の沈下や上部道路の陥没が生じるおそれがある。
⑪ 路上 (内空道路、上部道路)	■内空道路面のひびわれ、不陸、段差等の変状は、カルバート本体の変状が原因の場合があります。 ■カルバートの不同沈下や継手の変状が、上部道路や内部道路のひびわれや段差となって現れる場合があります。 ■継手からの吸い出しが原因で上部道路のひびわれや陥没が引き起こされる場合があります。 ■カルバート内空の外から流入する水が十分に排水されない状態が続くと、本体コンクリートの劣化や、内空が通行不可能な状態に至るおそれがある。
⑫ 付属物	■付属物や取付部の変形や腐食が進行すると、付属物や取付金具等が落下して利用者被害が生じるおそれがある。 ■取付部周辺からコンクリートのひびわれが進行し剥離や落下に至ることがあり、利用者被害の原因となるおそれがある。 ■防護柵等の構成部材の劣化や、取付部の著しい緩みが生じると、崩壊や転倒に至り、利用者被害が生じるおそれがある。

参 2. 変状程度の評価要領

変状程度の評価区分は、変状程度に関係する要因毎にその一般的状況から判断した規模の大小の組合せによることを基本とする。

なお、変状毎の一般的性状・変状の特徴、他の変状との関係、その他の留意点については、参
1.「対策区分判定要領」を参考にするのがよい。

① 腐食

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

なお、区分にあたっては、変状程度に関係する次の要因毎にその一般的状況から判断した規模の大小の組合せによることを基本とする。

1) 変状程度の評価区分

区分	一般的状況		備考
a	変状の深さ	変状の面積	
b	小	小	
c	小	大	
d	大	小	
e	大	大	

2) 要因毎の一般的状況

a) 変状の深さ

区分	一般的状況
大	鋼材表面に著しい膨張が生じている、又は明らかな板厚減少等が視認できる。
小	錆は表面的であり、著しい板厚減少等は視認できない。

注) 錆の状態(層状、孔食など)にかかわらず、板厚減少等の有無によって評価する。

b) 変状の面積

区分	一般的状況
大	着目部分の全体に錆が生じている、又は着目部分に拡がりのある発錆箇所が複数ある。
小	変状箇所の面積が小さく局部的である。

注) 全体とは、評価単位である当該部材全体をいう。

例：主梁の場合、端部から第一横梁まで等。格点の場合、当該格点。

なお、大小の区分の目安は、50%である。

(2) その他の記録

腐食の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

② 亀裂

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	断面急変部、溶接接合部などに塗膜われが確認できる。 亀裂が生じているものの、線状でないか、線状であってもその長さが極めて短く、更に数が少ない場合。
d	—
e	線状の亀裂が生じている、又は直下に亀裂が生じている 疑いを否定できない塗膜われが生じている。

注 1) 塗膜われとは、鋼材の亀裂が疑わしいものをいう。

注 2) 長さが極めて短いとは、3 mm 未満を一つの判断材料とする。

(2) その他の記録

亀裂や塗膜割れの発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、全変状の寸法(長さ)を変状図に記載するものとする。このとき、板組や溶接線との位置関係についてできるだけ正確に記録する。例えば、写真は、亀裂が発生している部材や周辺状況が把握できる遠景と亀裂長さや溶接部との位置関係が把握できる近景(部材番号やスケールを入れる。)を撮影する。更に、近景写真と同じアングルのスケッチに、亀裂と溶接線や部材との位置関係、亀裂の長さを記入し、写真と対比できるようにする。

ただし、板組や溶接線の位置が明確でない場合にはその旨を明記し、変状の状態を表現するためにやむを得ない場合の他は、目視で確認された以外の板組と溶接線の位置関係を記録してはならない。また、推定による溶接線を記録する場合にも、これらの情報が図面や外観性状などだけから推定したものであることを明示しなければならない。

なお、塗膜われが生じている場合などで鋼材表面の開口を直接確認していない場合には、その旨を記録しておかなければならない。

また、亀裂が疑われる塗膜われに対して、定期点検時に磁粉探傷試験等を行い亀裂でないことを確認した場合には、その旨を記録するとともに、変状程度の評価は「a」とする。一方、亀裂が確認された場合、診断員等の定期点検従事者のみの判断でグラインダー等による削り込みを行うことは、厳禁とする。削り込みは、道路管理者の指示による。

③ ゆるみ・脱落

【変状程度の評価と記録】

(3) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	ボルトにゆるみや脱落が生じており、その数が少ない。 (一群あたり本数の5%未満である。)
d	—
e	ボルトにゆるみや脱落が生じており、その数が多い。 (一群あたり本数の5%以上である。)

注1) 一群とは、例えば、主梁の連結部においては、下フランジの連結板、ウェブの連結板、上フランジの連結板のそれぞれをいう。

注2) 格点等、一群あたりのボルト本数が20本未満の場合は、1本でも該当すれば、「e」と評価する。

(4) その他の記録

ゆるみ・脱落の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、各変状の数やボルトの種類(材質)を変状図に記載するものとする。

④ 破断

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	破断している。

(2) その他の記録

破断の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑤ 防食機能の劣化

防食機能の分類は、次による。

区分	防食機能
1	塗装
2	めっき、金属溶射
3	対候性鋼材

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

分類 1：塗装

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	最外層の防食塗膜に変色が生じたり、局所的なうきが生じている。
d	部分的に防食塗膜が剥離し、下塗りが露出している。
e	防食塗膜の劣化範囲が広く、点錆が発生している。

分類 2：めっき

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	局所的に防食皮膜が劣化し、点錆が発生している。
d	—
e	防食皮膜の劣化範囲が広く、点錆が発生している。

注) 白錆や”やけ”は、直ちに耐食性に影響を及ぼすものではないため、変状とは扱わない。ただし、その状況は変状図に記録する。

分類 3：耐候性鋼材

区分	一般的状況
a	変状なし（保護性錆は粒子が細かく、一様に分布、黒褐色を呈す。） （保護性錆の形成過程では、黄色、赤色、褐色を呈す。）
b	変状なし。ただし、保護性錆は生成されていない状態である。
c	錆の大きさは 1～5mm 程度で粗い。
d	錆の大きさは 5～25mm 程度のうろこ状である。
e	錆の層状剥離がある。

注） 一般に、錆の色は黄色・赤色から黒褐色へと変化して安定していく。

ただし、錆色だけで保護性錆かどうかを判断することはできない。

また、保護性錆が形成される過程では、安定化処理を施した場合に、皮膜の残っている状態で錆むらが生じることがある。

変状がない状態を、保護性錆が生成される過程にあるのか、生成されていない状態かを明確にするため、「b」を新たに設けている。

(2) その他の記録

変状の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑥ ひびわれ

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

なお、区分にあたっては、変状程度に関係する次の要因毎に、その一般的状況から判断した規模の大小の組合せによることを基本とする。

1) 変状程度の区分

区分	最大ひびわれ幅に着目した程度	最小ひびわれ間隔に着目した程度
a	変状なし	
b	小	小
c	小	大
	中	小
d	中	大
	大	小
e	大	大

2) 変状程度の区分

a) 最大ひびわれ幅に着目した程度

程度	一般的状況
大	ひびわれ幅が大きい（R C 構造物 0.3mm 以上、P C 構造物 0.2mm 以上）。
中	ひびわれ幅が中位（R C 構造物 0.2mm 以上 0.3mm 未満、P C 構造物 0.1mm 以上 0.2mm 未満）。
小	ひびわれ幅が小さい（R C 構造物 0.2mm 未満、P C 構造物 0.1mm 未満）。

b) 最小ひびわれ幅に着目した程度

程度	一般的状況
大	ひびわれ間隔が小さい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 未満）。
小	ひびわれ間隔が大きい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 以上）。

(2) その他の記録

ひびわれの発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑦ 剝離・鉄筋露出

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	剝離のみ生じている。
d	鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食は軽微である。
e	鉄筋が露出しており、鉄筋が著しく腐食又は破断している。

(2) その他の記録

剝離・鉄筋露出の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑧ 漏水・遊離石灰

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	ひびわれから漏水が生じている。 錆汁や遊離石灰はほとんど見られない。
d	ひびわれから遊離石灰が生じている。錆汁はほとんど見られない。
e	ひびわれから著しい漏水や遊離石灰（例えば、つらら状）が生じている、又は漏水に著しい泥や錆汁の混入が認められる。

注）打継目や目地部から生じる漏水・遊離石灰についても、ひびわれと同様の評価とする。

(2) その他の記録

漏水・遊離石灰の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、漏水のみか、遊離石灰が発生しているかの区別や錆汁の有無についても記録する。更に、当該部分のひびわれ状況を変状図に記載するものとする。

⑨ うき

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	うきがある。

(2) その他の記録

コンクリートのうきの発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑩ 路面の凹凸（舗装の異常）

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	道路軸方向の凹凸が生じており、段差量は小さい（20 mm未満）。
d	—
e	道路軸方向の凹凸が生じており、段差量が大きい（20 mm以上）。 ロックシェッドにおいて、谷側の舗装に変状が生じている場合は、舗装下の土砂流出が発生している可能性がある。

(2) その他の記録

路面の凹凸の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の性状と主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑪ 支承部の機能障害

支承部の分類は、次による。

分類	部位・部材
1	支承本体、アンカーボルト
2	主梁落下防止システム（水平アンカー、鉛直アンカーバー等）

【変状程度の評価と記録】

（１） 変状程度の評価区分

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	支承部の機能が損なわれているか、著しく阻害されている可能性のある変状が生じている。

（２） 変状パターンの区分

変状パターンを次表によって区分し、対応するパターン番号を記録する。同一部材に複数の変状パターンがある場合は、全てのパターン番号を記録する。

分類	一般的状況
1	沓座モルタル又は台座コンクリートの欠落
2	著しい腐食
3	ゴム支承の破損・断裂・異常な変形
4	アンカーボルト又はセットボルトの緩み又は破断
5	傾斜、ずれ、離れ
6	大量の土砂堆積
7	その他

（３） その他の記録

支承部の機能障害の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑫ その他

変状内容の分類は次による。

分類	変状内容
1	不法占用
2	落書き
3	鳥のふん害
4	目地材などのずれ、脱落
5	火災による変状
6	その他

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

分類	部位・部材
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	変状あり

(2) その他の記録

当該変状(鳥のふん害、落書き、不法占用等)がある場合、発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、必要に応じて変状の主要寸法等を変状図に記載するものとする。

⑬ 補修・補強材の変状

補修・補強材の分類は次による。

ア) コンクリート部材への補修・補強材

分類	補修・補強材料
1	鋼板
2	繊維
3	コンクリート系
4	塗装

イ) 鋼部材への補修・補強材

分類	部位・部材
1	鋼板（あて板等）

【変状程度の評価と記録】

（１） 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

分類１：鋼板

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	補修部の鋼板のうきは発生していないものの、シーリング部の一部剥離又は錆又は漏水のいずれかの変状が見られる。
d	—
e	次のいずれかの変状が見られる。 ・補修部の鋼板のうきが発生している。 ・シーリング部分がほとんど剥離し、一部にコンクリートアンカーのうきが見られ、錆及び漏水が著しい。 ・コンクリートアンカーに腐食が見られる。 ・一部のコンクリートアンカーに、うきが見られる。

分類２：繊維

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	補強材に、一部のふくれ等の軽微な変状がある。 又は、補強されたコンクリート部材から漏水や遊離石灰が生じている。
d	—
e	補強材に著しい変状がある、又は断裂している。 又は、補強されたコンクリート部材から漏水や遊離石灰が大量に生じている。

分類３：コンクリート系

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	補強されたコンクリート部材から漏水や遊離石灰が生じている。 又は、補強材に軽微な変状がある。
d	—
e	補強されたコンクリート部材から漏水や遊離石灰が大量に生じている。 又は、補強材に著しい変状がある。

分類４：塗装

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	塗装の剥離が見られる。
d	—
e	塗装がはがれ、補強されたコンクリート部材に錆汁が認められる又は 漏水や遊離石灰が大量に生じている。

分類５：鋼板（あて板等）

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	鋼板（あて板等）に軽微な変状（防食機能の劣化、一部の腐食、一部 ボルトのゆるみ等）が見られる。
d	—
e	鋼板（あて板等）に著しい変状（全体の腐食、多くのボルトのゆるみ、 き裂等）が見られる。

（２） その他の記録

補修・補強材の変状の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑭ 定着部の変状

定着部の分類は次による。

分類	定着部の種類
1	P C 鋼材縦締め
2	P C 鋼材横締め
3	その他

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	P C 鋼材の定着部のコンクリートに変状が認められる。
d	—
e	P C 鋼材の定着部のコンクリートに著しい変状がある。

(2) 変状パターンの区分

変状パターンを次表によって区分し、対応するパターン番号を記録する。同一部材に複数の変状パターンがある場合は、全てのパターン番号を記録する。

分類	部位・部材
1	ひびわれ
2	漏水・遊離石灰
3	剥離・鉄筋露出
4	うき
5	腐食
6	保護管の変状
7	PC 鋼材の抜け出し
8	その他

(3) その他の記録

変状の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑮ 変色・劣化

対象とする材料や材質による分類は次による。

分類	材料・材質
1	コンクリート
2	ゴム
3	プラスチック
4	その他

注) ここでの分類は部材本体の材料・材質によるものであり、被覆材料は対象としていない。部材本体が鋼の場合の被覆材料は「防食機能の劣化」、コンクリートの場合の被覆材料は「補修・補強材の変状」として扱う。

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

分類1：コンクリート

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	乳白色、黄色っぽく変色している。

分類2：ゴム

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	硬化している、又はひびわれが生じている。

分類3：プラスチック

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	硬化している、又はひびわれが生じている。

(3) その他の記録

変色・劣化の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑩ 漏水・滞水

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	排水枘取付位置などからの漏水、支承付近の滞水がある。

(2) その他の記録

漏水・滞水の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

当該変状との関連が疑われる排水管の変状などが確認できる場合には、それらも併せて記録する。

⑪ 異常な音・振動

【変状程度の評価と記録】

(1) 変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	部材、付属物等から異常な音が聞こえる、又は異常な振動や揺れを確認することができる。

(2) その他の記録

異常な音・振動の発生位置やその範囲をスケッチや写真で記録するとともに、発生時の状況（車両通過、風の強さ・向きなど）を変状図に記載する。また、発生箇所の特定に努めたものの、発生箇所が特定できない場合は、「異常を有する(発生箇所不明)」と変状図に記載するものとする。

⑩ 変形・欠損

【変状程度の評価と記録】

（１）変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	部材が局部的に変形している。 又は、その一部が欠損している。
d	—
e	部材が局部的に著しく変形している。 又は、その一部が著しく欠損している。

（２）その他の記録

変形・欠損の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

⑪ 土砂詰まり

【変状程度の評価と記録】

（１）変状程度の評価区分

変状程度の評価は、次の区分によるものとする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	排水桝、支承周辺等に土砂詰まりがある。

（２）その他の記録

土砂詰まりの発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、その原因が推定できるものについては、その内容を変状図に記載するものとする。

⑳ 沈下・移動・傾斜

【変状程度の評価と記録】

（１）変状程度の評価区分

変状程度の評価区分は、下表の一般的状況を参考にして定性的に行うことを基本とする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	—
d	—
e	支承部又は下部構造、底版が、沈下・移動・傾斜している。

（２）その他の記録

沈下・移動・傾斜の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な変状の主要寸法を変状図に記載するものとする。

㉑ 洗堀

【変状程度の評価と記録】

（１）変状程度の評価区分

変状程度の評価区分は、下表の一般的状況を参考にして定性的に行うことを基本とする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	基礎が流水のため洗堀されている。
d	—
e	基礎が流水のため著しく洗堀されている。

（２）その他の記録

洗堀の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、特記すべき事項（水位との関係、点検状況など）があれば変状図に記載するものとする。

② 吸い出し

【変状程度の評価と記録】

（１）変状程度の評価区分

変状程度の評価区分は、下表の一般的状況を参考にして定性的に行うことを基本とする。

区分	一般的状況
a	変状なし
b	—
c	目地部等から土砂流出（吸い出し）が生じている。
d	—
e	目地部等から著しい土砂流出（吸い出し）が生じている。

（２）その他の記録

土砂流出（吸い出し）の発生位置やその範囲・状況をスケッチや写真で記録するとともに、特記すべき事項（上部道路や隣接構造物との位置関係、点検状況など）があれば変状図に記載するものとする。

参 3. 定期点検要領（技術的助言）様式 記録の手引き

様式1の記録の手引き

本様式は、諸元等に加えて、施設の健全性の診断の区分、想定する状況に対してどのような状態となる可能性があるのかについての技術的な評価結果について記録するためのものであり、以下のよう

1. 変状の種類

施設の状態や変状の原因の推定するにあたっては、たとえば、表1に示すような変状を少なくとも考慮する。

表1 変状の種類例

部材		変状の種類
鋼部材		腐食、亀裂、破断、防食機能の劣化、ゆるみ・脱落、その他
コンクリート部材		ひび割れ、うき、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、その他
その他	支承部	支承の機能障害、その他
	継手	継手の機能障害、目地部の変状、吸い出し、その他
	基礎	洗掘、不同沈下、その他
その他		頂版上・のり面の変状、路上施設の変状、その他

2. 特記事項（第三者被害の可能性に対する応急措置の実施の有無等）

施設の状態の把握を行うときに、応急措置として、第三者被害の可能性のあるうき・剥離部や腐食片などを除去することが標準的であることから、その実施の有無を記載する。また、応急措置の実施の有無も考慮した上で、次回定期点検までの第三者被害の発生の可能性についての施設の状態に関する所見として、措置が必要であるかどうかをあわせて記録する。この時、劣化の進展を防ぐための対策を実施するなど、所見の前提や仮定として考慮した事項がある場合はあわせて記録する。

3. 所見等

（1）所見

所見には、「健全性の診断の区分」の決定に大きく関わる技術的見解について、措置に対する考え方との関連性がわかるように記載する。

一般には、以下の内容を含むとともに、これらの措置の必要性に関する技術的な評価から、次回定期点検までの措置に関する総合的な所見を記載することとなる。

なお、規制や監視の実施を前提として健全性の診断の区分を行ったなど、考慮した前提条件や仮定がある場合には、それらについても記録する。

以降に示す、（2）健全性の診断の前提、（3）特定事象を踏まえたうえで、どのように「健全性の診断の区分」の決定に反映される措置の考え方が妥当なものとして導き出されるのかについて技術的見解などの根拠が記載されていることが特に重要である。

1）変状・異常の内容とそれが確認された部材・部位（客観的事実）

- ・技術的な評価の根拠となる点検で把握した状態（変状の種類・位置・性状）

2) 変状等の原因（推定）

- ・変状の原因、進行の可能性の推定。その根拠として点検で把握した状態や参考にした情報

3) 施設の現状と次回定期点検まで及び将来における構造物の状態（推定）

- ・施設の構造物としての安全性の推定
- ・該当する特定事象の状態も勘案した、予防保全の必要性や長寿命化の実現などの観点から経年的劣化に対する評価
- ・道路利用者や第三者被害発生の可能性

4) 措置の必要性の判断に関わる事項

- ・施設の状態に関する技術的な観点での所見及び施設を置かれる状況も勘案して、健全性の診断の区分の決定に考慮された措置の必要性に関する技術的観点からの見解
- ・措置の緊急性の有無
- ・状態の把握により得た情報の精度に基づく構造物としての安全性や耐久性などの見込み違いの可能性など、詳細調査や追跡調査の必要性の有無

5) その他、次回定期点検へ引き継ぐべき事項等

- ・措置や次回定期点検に向けて必要に応じて記録しておくのがよい事項等

（2）健全性の診断の前提

状態の把握は、近接目視による外観性状の把握、打音、触診が基本である一方、近接目視により状態が把握できない部位・部材もある。状態の把握の精度が施設の技術的な評価に影響を及ぼすことから、健全性の診断にあたって、近接目視により状態が把握できない部位・部材がある場合は、健全性の診断の前提条件として記録する。

また、点検支援技術や非破壊検査技術等を活用する場合は、その部位・部材について記録するとともに、今後の検証が可能となるように使用機器等の情報を記録する。

（3）特定事象

定期点検では、基本的に次回の定期点検までの間に遭遇する状況に対してどのような状態となる可能性があるのかを主たる根拠として健全性の診断の区分が行われることとなる。

シェッド・大型カルバート等では、一般に5年程度の期間における環境作用などの経年的影響のみでは施設の状態が大きく変化することは少なく、点検時点の状態を主たる根拠として健全性の診断の区分を行えばよいことが一般的である。

しかし、例えば、塩分の影響によって鋼材の腐食に至ったりそれが急速に進行する可能性が特に懸念されるような場合、その状態からアルカリ骨材反応による劣化が進行しつつあると判断される場合には、次回の定期点検までにこれらの影響による急速な状態の変化が生じる可能性も疑う必要があることとなる。

その一方で、このような事象は、着実に劣化が進行することが多く、適切な時期に適切な措置を行うことで予防保全効果が期待できることもあると考えられる。

また、洗掘は、洪水時など定期点検時点の確認だけでは把握が困難な状態の変化が生じる可能性がある現象であり、そのような危険性がある場合には、洪水後には必要に応じて状態の確認を行ったり、洗掘の状態によらず予防的な措置が検討したりすることが行われることもある現象である。

これらを踏まえて、所見では、これまでの知見から、これらの条件に該当しているかどうかを把握していることが効果的な維持管理を行う上で重要と考えられる「特定事象」について、合理的な維持管理に資する目的で記録しておく。

なお、定期点検では近接目視が基本とされており、これらの特定事象に対して定期点検の一環としてどこまでの状態の把握や情報の取得を行うのかについては、道路管理者の判断による必要があるが、得られた情報を反映した最新の評価が記録されていることが重要である。

特定事象の例を以下に示す。

1) 塩害

コンクリート部材を対象とする。内在する塩分に加え、外部からの塩分の浸透によりコンクリート部材内部の塩化物イオンが一定量以上となり、内部鋼材の腐食が生じる状態。原因として飛来塩分による場合に限定せず、そのような状態が確認された場合が該当する。

2) アルカリ骨材反応（A S R）

コンクリート部材を対象とする。コンクリート中のアルカリ成分と反応性を有する骨材（シリカ）が反応して起こる現象で、ひびわれ等が発生する状態。

3) 防食機能の低下

鋼部材を対象とする。防食機能として、塗装、めっき、金属溶射、耐候性鋼材等がある。防食機能である塗装、めっき、金属溶射等についてはそれらが劣化している状態、耐候性鋼材については、保護性錆が形成されていない状態であり、板厚減少等を伴う錆が発生している状態である「腐食」には至っていない状態。

4) 洗掘

基礎周辺の土砂が流水により洗い流され、消失している状態。


5) その他

道路管理者において、予防保全の観点や中長期的な計画の策定など、維持管理上特別な扱いを行う可能性のある事象。


例えば、コンクリート部材であれば、中性化や凍害等が考えられる。

4. 構造形式の例



【シェッド】

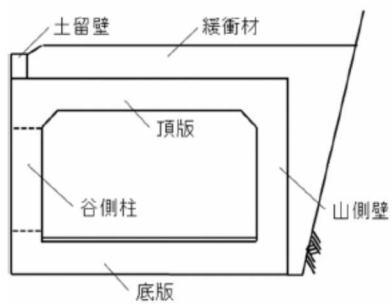


①RC 製・箱形式

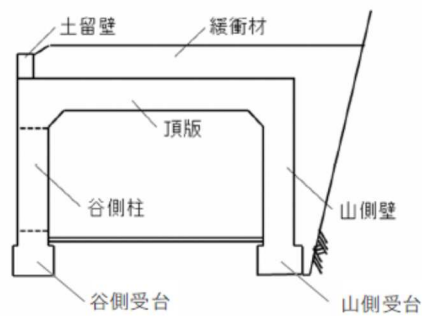


②RC 製・門形式

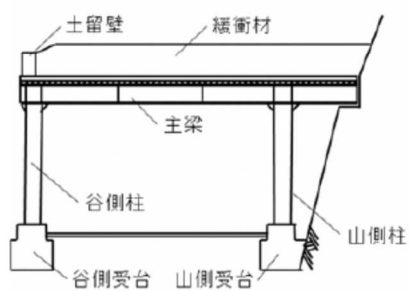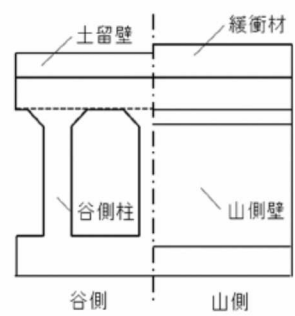

③PC 製・逆L式

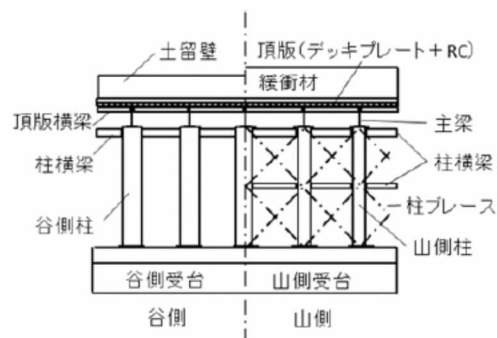

④PC 製・単純梁式

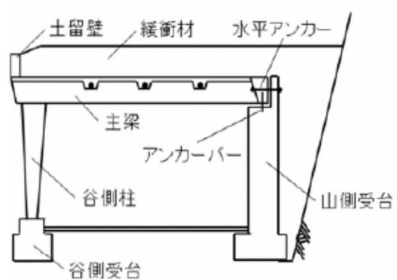

⑤鋼製・門形式




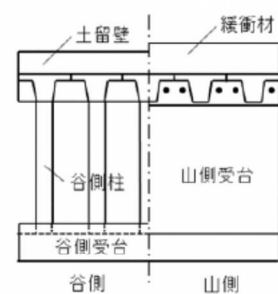


図1-1 対象とするシェッドの形式
(ロックシェッドの例：緩衝材あり)


【シェッド】

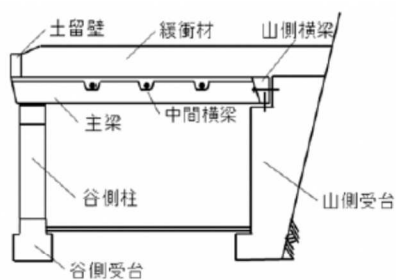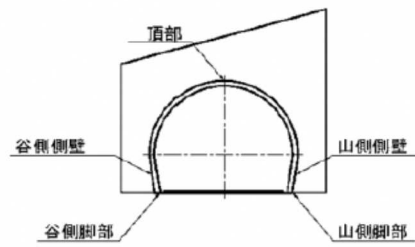


①RC 製・アーチ式シェッド

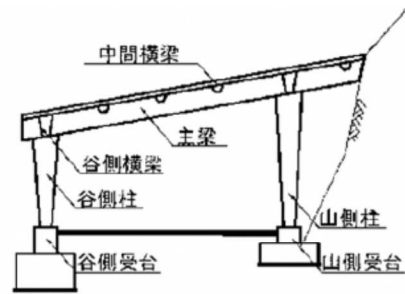


②PC 製・門形式シェッド

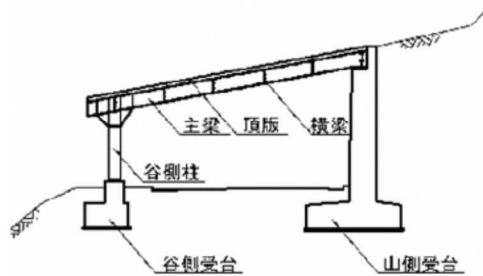


③鋼製・逆L式シェッド

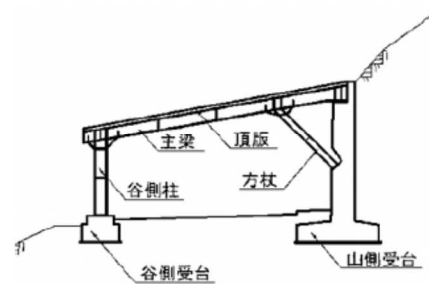

④鋼製・逆L方杖式シェッド

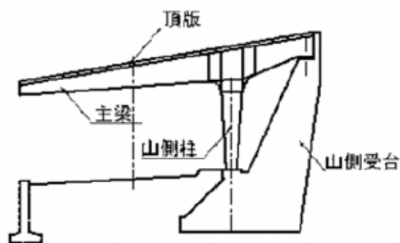


⑤鋼製・片持ち式シェッド

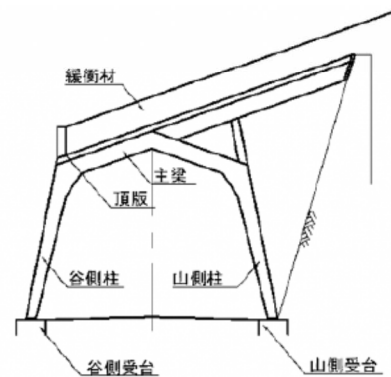


⑥鋼製・変則門形式シェッド

【シェルター】

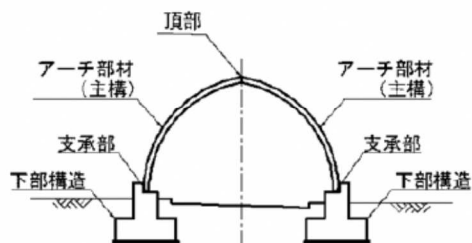

⑦PC 製アーチ式シェルター

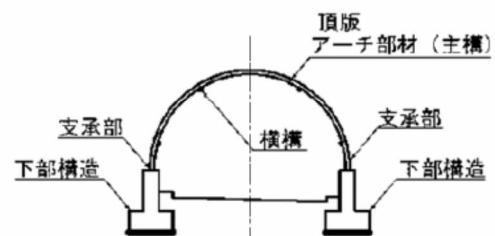

⑧鋼製アーチ式シェルター

図 1-2 対象とするその他のシェッド・シェルター形式

【カルバート】



図 2 - 1 対象とする大型カルバートの種類

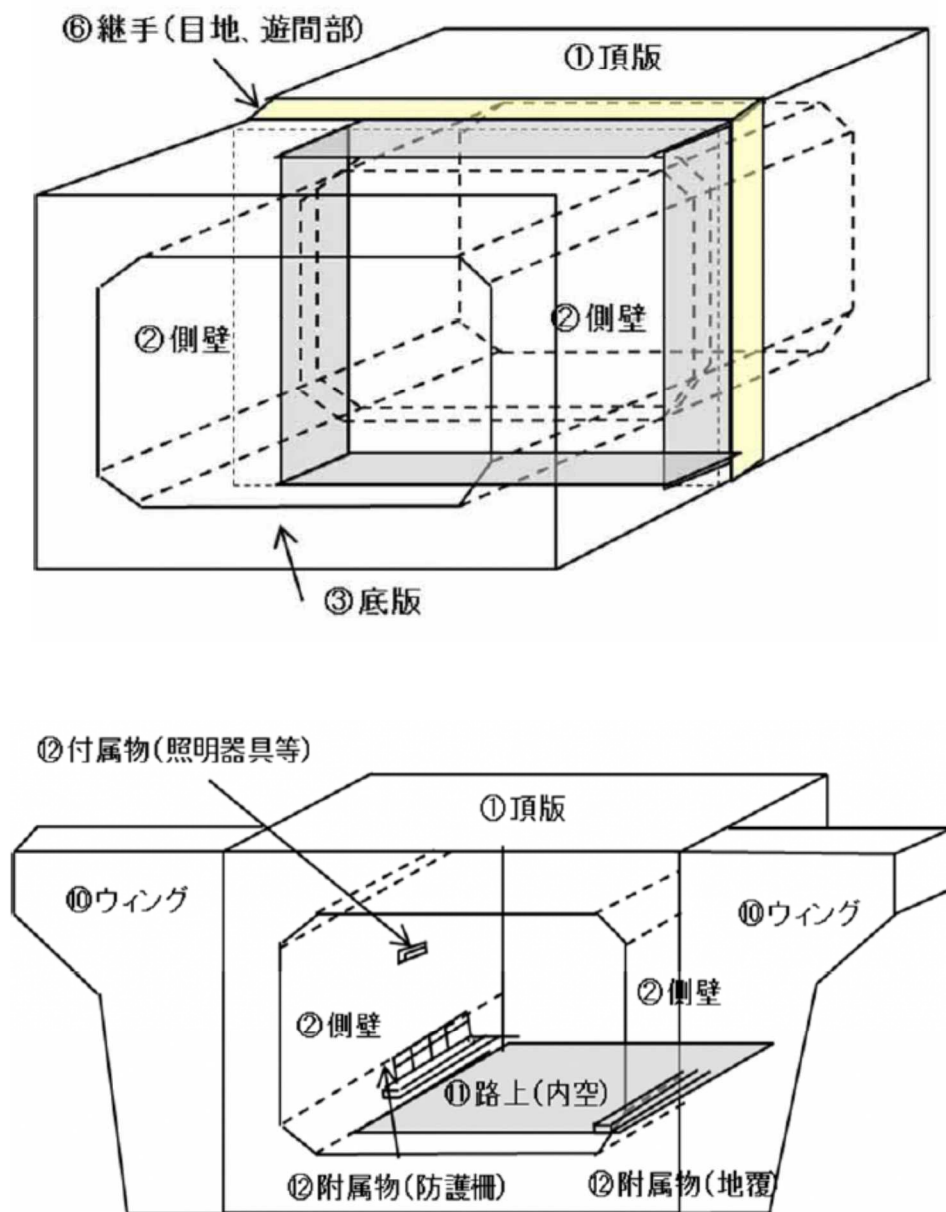


図 2 - 2 ボックスカルバートの構造例

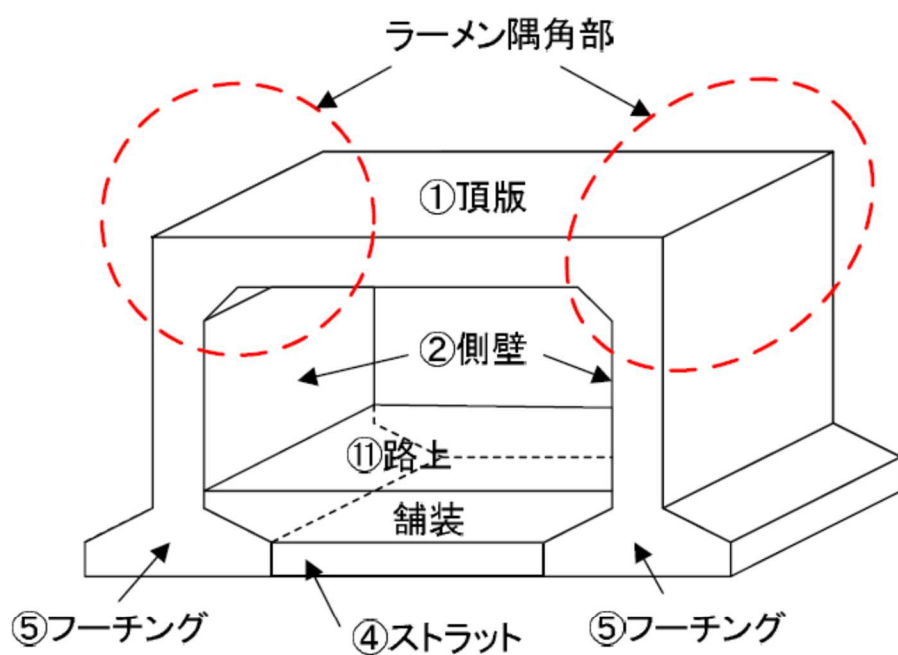


図 2-3 門型カルバートの構造例

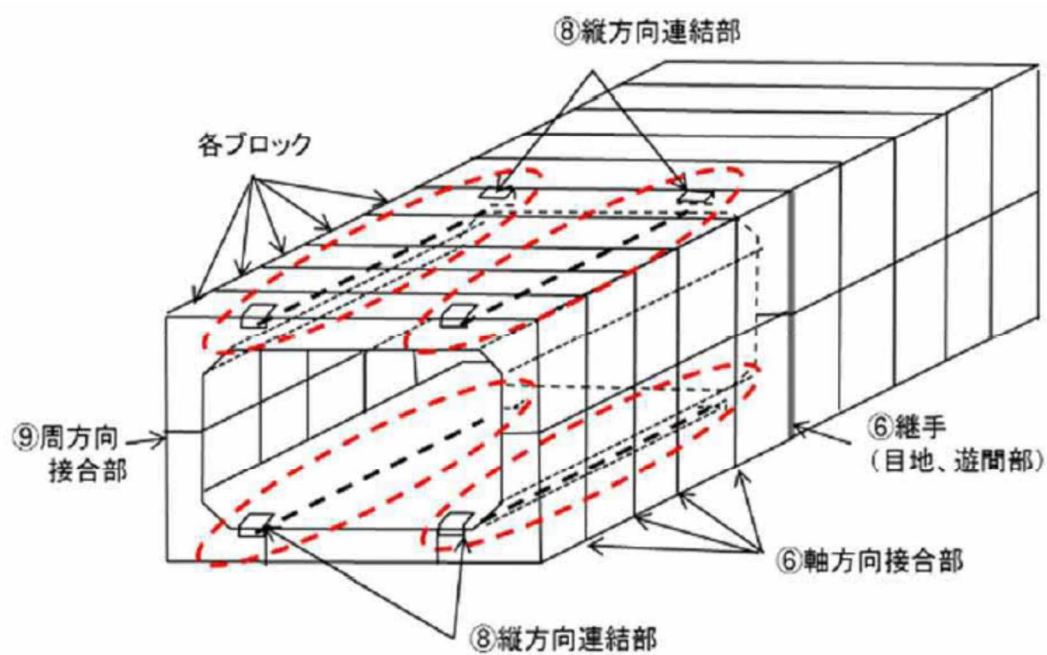


図 2-4 プレキャストボックスカルバートの構造例

様式 2 の記録の手引き

本様式は、様式 1 の施設の健全性の診断に関わる所見の根拠となる点検時点で把握した施設の状態について記録するためのものである。

記録にあたっては、以下のように記録することを想定している。

- ・施設全体の健全性の診断に関係する不具合がわかるように、施設に生じた変状等の写真を添付する。
- ・変状写真に対策区分の判定結果を併記することで根拠が明確になると考えられる。
- ・変状の発生範囲の規模を記録しておくことで、次回の定期点検その他維持管理の参考になる。

なお、法令のとおり、措置を講じたとき道路管理者はその内容を記録し、当該施設が利用されている期間中はこれを保存する必要がある。

参 4. 定期点検要領（国土交通省）様式の記入要領

1. 定期点検結果の記入要領

定期点検記録様式の記入要領を以下に示す。

定期点検記録様式（その１）から定期点検記録様式（その７）は、状態、原因、対策の考え方に關する所見、及びその根拠としての把握した状態、並びに対策区分の判定や部材単位での健全性の診断及びシェッド、大型カルバート等の施設毎の健全性の診断の結果を記載する。

データ記録様式（その８）からデータ記録様式（その１２）は、将来の維持管理の参考となり、かつ維持管理計画の策定や見直しに用いるための変状程度の評価や外観性状を記録する。

- ・定期点検記録様式は様式毎で整理すること。

定期点検記録様式（その１）⇒（その２）BL1～BL○⇒・・・

・・・⇒（その１３）BL1～BL○

- ・定期点検記録様式は、本文 7. 2 に示す施設単位毎に作成すること。

記載内容が不明な場合には、「空欄」、「－」、「＊」等を入力することなく「不明」とすること。該当する入力値が無い場合には、「無」と入力する。単位が記載されている箇所の数値記入欄には単位を入力しないこと。

なお、前回定期点検の点検表記録様式の内容を用いる場合には、内容を精査した上で記載すること。

1) 定期点検記録様式（その１）施設の諸元と総合検査結果

本調書では、対象施設の諸元について施設管理台帳等のデータなどを活用して整理する。

また、定期点検結果の総合所見として、複数の部材の複数の変状を総合的に評価するなど、シェッド、大型カルバート等の施設全体としての状態や対策についての方針についての所見を、「判定区分（総合評価）」の所見欄に記載する（３５０字程度以内）。

本調書には、施設毎の健全性の診断結果（Ⅰ～Ⅳ）も記載する。

今回の改定では、路線情報、構造諸元共通情報、設計条件情報、維持管理情報などの各情報の項目を一部見直すとともに、健全性の診断結果（Ⅰ～Ⅳ）及び所見を記載した診断員の所属、氏名を作成者欄に追加した。

- ・定期点検記録様式（その１）については全ての欄を記入し空欄のしないこと。
- ・記載内容が不明の場合は「不明」と記載すること。
- ・記載欄に該当する事項がない場合は「無」と記載すること。

1) -1 定期期点検記録様式（その1） シェッド・シェルター様式

① 位置情報他

位置に関する情報等は、次のとおりである。

- 「施設コード」 : 各道路管理者にて、既にある独自の番号等を記載すること。
- 「調書更新年月日」 : 更新年月日を記載すること。
※「/」（半角）で区切り西暦を記載すること。
- 「路線名」 : 国道（現道）or 国道（旧道）を記載すること。
※バイパス名があればバイパス名も併記すること。
- 「施設 ID」 : 施設 I D を記載すること。
- 「施設名」 : 管理上の名称を記載すること。
- 「フリガナ」 : 管理上の名称にはフリガナを付けること。
- 「所在地」 : 起点・終点の地先を市区町村から入力すること。
- 「位置情報」 : 経度・緯度については、十進法とし小数6桁まで記載することとする。
- 「距離標」 : ○○km+○○m ※最新の距離標を記載すること。

② 路線情報

路線に関する情報等は、次のとおりである。

- 「道路規格」 : ○種○級 道路の区分
- 「設計速度」 : ○○km/h 道路の区分の変更に伴い、設計速度が変更された場合には、変更後の設計速度を記載すること。
- 「調査年、区間番号」 : ○○○○年 最新のセンサスの調査年を西暦で記載すること。
: 区間番号 最新のセンサスの情報を記載すること。
- 「交通量」 : ○○台 昼間12時間 台数 最新のセンサスの情報を記載すること。
- 「緊急輸送道路の指定」 : 「有（一次）」、「有（二次）」、「有（不明）」「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「優先確保ルートの指定」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「事前交通規制」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「迂回路」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「融雪剤散布区間」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。

① 構造諸元共通情報

構造諸元に関する情報等は、次のとおりである。

- 「施設機能」 : 「ロック」、「スノー」より選択して記載すること。
「ロック」と「スノー」が併用されている場合には、総称して、使用目的を「ロック」とすること。
- 「種別」 : 「シェッド」、「シェルター」より選択して記載すること。
- 「延長」 : 対象施設の全延長を記載すること。
- 「ブロック数」 : ブロックは前回点検とブロック設定が異なる場合には、今回点検の設定したブロックを記載すること。

内空断面

- 「全幅員」 : ○○m ※歩道や監視用通路（監査用通路）を含む。
一般的な総幅員とすること。
- 「車道幅員」 : ○○m ※一般的な車線幅員（車道）とすること。
- 「有効高」 : ○○m ※設計車両の高さと余裕高を見込んだ高さとしてすること。
- 「建築限界」 : ○○m ※実際のクリアランス
データがない場合には計測された高さを記載すること。

上部構造

- 「使用材料」 : 「付表－３．１．１（その１）」より選択して記載すること。
- 「形式」 : 「付表－３．１．１（その１）」より選択して記載すること。
- 「頂版形式」 : 「付表－３．１．１（その２）」より選択して記載すること。
- 「勾配」 : ○○%

下部構造

- 「山側；躯体」 : 「付表－３．１．１（その３）」より選択して記載すること。
- 「山側；基礎」 : 「付表－３．１．１（その３）」より選択して記載すること。
- 「谷側；躯体」 : 「付表－３．１．１（その３）」より選択して記載すること。
- 「谷側；基礎」 : 「付表－３．１．１（その３）」より選択して記載すること。
- 「緩衝材（種類）」 : 「付表－３．１．１（その４）」より選択して記載すること。
- 「緩衝材（厚さ）」 : 「○m」、「無」、「不明」※完成図書を参考とすること。
- 「緩衝材（面積）」 : 「○㎡」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「飛散防止材（種類）」 : 「砂利」、「張芝」、「その他」、「無」より選択して記載すること。
- 「飛散防止材（厚さ）」 : 「○m」、「無」、「不明」※完成図書を参考とすること。
- 「飛散防止材（面積）」 : 「○㎡」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「照明（種類）」 : 道路照明施設設置基・同解説、平成 19 年 10 月（社）日本道路協会 p 12 より「高圧ナトリウムランプ」「蛍光ランプ」、「メタルハライドランプ」、「蛍光水銀ランプ」、「低圧ナトリウムランプ」、「LED 照明」など
- 「照明（灯数）」 : 設置箇所数
- 「海岸からの距離」 : ○○km
- 「谷側条件」 : 「付表－３．１．１（その５）」より選択して記載すること。

④ 占有物件

占有物件に関する情報等は、次のとおりである。

「名称」	: 情報ボックス（埋設）、N T T管（埋設）、電力ケーブル（添架）、通信ケーブル（添架）、上水道（埋設）など
「管理者」	: 上記の物件の管理者
「更新年次」	: 上記の物件の更新年次

⑤ 設計条件情報

設計条件に関する情報等は、次のとおりである。

道路線形

「最大勾配（縦断）」	: ○○% 最大の縦断勾配を記載すること。
「最大勾配（横断）」	: ○○% 最大の横断勾配を記載すること。
「曲線半径（半径）」	: ○○m 最小半径を記載すること。
「曲線半径（区間長）」	: ○○m 最小区間長を記載すること。
「供用開始」	: 供用開始年度を記載すること。
「施設完成年度」	: 施設の完成年度（竣工時）を記載すること。

適用設計基準類

「対象荷重」	: 「付表－3. 1. 1（その6）」より選択して記載すること。
「上部構造」	: 「付表－3. 1. 1（その7）」より選択して記載すること。
「下部構造」	: 「付表－3. 1. 1（その8）」より選択して記載すること。 ※道路管理者の要領の場合には、備考欄にその旨記載すること。
「積雪荷重」	: ○○kN/m ² スノーシェルターが対象、対象外の場合は「0」、不明の場合は「不明」と記載すること。
「積雪深」	: ○○m 対象外の場合は「0」、不明の場合は「不明」と記載すること。
「雪崩荷重」	: [鉛直] ○○kN/m ² 、[水平] ○○kN/m ² スノーシェッドが対象、対象外の場合は「0」、不明の場合は「不明」と記載すること。
「雪崩衝撃荷重」	: [鉛直] ○○kN/m ² 、[水平] ○○kN/m ² スノーシェッドが対象対象外の場合は「0」、不明の場合は「不明」と記載すること。
「地震荷重（水平震度）」	: (例) 0.16 設計水平震度を記載すること。
「デブリ荷重」	: ○○kN/m ² スノーシェッドが対象
「その他の荷重」	: ○○kN/m ²

⑥維持管理情報

維持管理に係る情報等は、次のとおりである。

「設計計算書の有無」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。

「配筋図の有無」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。

斜面状況

「斜面長」 : ○○m シェッド上面～対象物までの距離と記載すること。

「形状」 : 「付表－３．１．１（その９）」より選択して記載すること。

「勾配」 : ○○° 斜面勾配を記載すること。

「浮石の状況」 : 「有（不安定）」、「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。

「斜面地表状況」 : 「付表－３．１．１（その１０）」より選択して記載すること。

「地質地盤の状況」 : 「付表－３．１．１（その１１）」より選択して記載すること。

鋼部材防食

「防食工法」 : 「塗装」、「溶融亜鉛メッキ」、「樹脂塗装」より主な工法を選択して記載すること。

「塗装系」 : 「付表－３．１．１（その１２）」より主な塗装系を選択して記載すること。

※メッキ面塗装する場合は「HDZ35」＋「塗装系」とすること。

「塗装面積」 : 「○○ m²（全塗装面積）」と記載すること。

RC・PC部材

「コンクリート強度」 : 「主梁」○○N/mm²、「柱」○○N/mm²等を記載すること。

PC部材

・主梁

「鋼材」 : 「鋼棒」、「PC鋼より線」、「鋼線」より選択して記載すること。

「PC orPRC」 : 「PC」、「PRC」より選択して記載すること。

※PRCとは、PC鋼材および鉄筋により補強し、ひびわれを制御する構造である。

・柱 : 「グラウト鋼棒」、「アンボンドPC鋼棒」、「その他」より選択して記載すること。

⑦施設の管理履歴等

- 「総点検結果(H25.2月)」 : 「異常有」、「異常無」、「未実施」より選択して記載すること。
- 「災害履歴の有無」 : 「〇〇〇〇年〇月被災」、「無」等を記載すること。
※大規模、または直近の災害発生年を記載すること。
- 「最新の補修履歴」 : 「〇〇〇〇年〇月補修」、「無」等を記載すること。
- 「点検履歴」 : 実施年月日、総合的な評価、点検名等を記載すること。
- 「補修履歴」 : 実施年月(日)、部位の補修内容や箇所(対象B L)を記載すること。
- 「備考」 : 防災カルテ点検の結果等、その他関連事項を記載すること。
- 「位置図」 : 地図を記載すること。

② 判定区分(総合評価)

本文7.2に示すシエツド、大型カルバート等の施設毎の健全性の診断にて区分した判定区分を記載すること。

③ 所見

当該変状に対する判定の根拠とその考え方など定期点検を行う者の所見を記載すること。判定の根拠としては、「変状の説明」「施設の機能障害の懸念」「構造物の安定性に関する懸念」、「利用者被害への懸念」等を記載するとよい。

1) -2 定期期点検記録様式(その1) 大型カルバート様式

①位置情報他

- 「施設コード」 : 各道路管理者にて、既にある独自の番号等を記載すること。
- 「調書更新年月日」 : 更新年月日を記載すること。 ※「/」(半角)で区切り西暦を記載すること。
- 「路線名」 : 国道(現道) or 国道(旧道)を記載すること。
※バイパス名があればバイパス名も併記すること。
- 「施設ID」 : 施設IDを記載すること。
- 「施設名」 : ※管理上の名称を記載すること。
- 「フリガナ」 : ※管理上の名称にはフリガナを付けること。
- 「所在地」 : ※起点・終点の地先を市区町村から入力すること。
- 「位置情報」 : 経度・緯度については、十進法とし小数6桁まで記載することとする。
- 「距離標」 : 〇〇km+〇〇m ※最新の距離票を記載すること。

②路線情報（上部道路）

路線情報は上部道路の情報を記載すること。

- 「道路規格」 : ○種○級 道路の区分
- 「設計速度」 : ○○km/h 道路の区分の変更に伴い、設計速度が変更された場合には、変更後の設計速度を記載すること。
- 「調査年、区間番号」 : ○○○○年 最新のセンサスの調査年を西暦で記載すること。
区間番号 最新のセンサスの情報を記載すること。
- 「交通量」 : ○○台 昼間 12 時間 台数 最新のセンサスの情報を記載すること。
- 「大型車混入率」 : 大型車混入率を記載すること。
不明の場合は「不明」と記載すること。
- 「緊急輸送道路の指定」 : 「有（一次）」、「有（二次）」、「有（不明）」「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「優先確保ルートの指定」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「事前交通規制」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「迂回路」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。
- 「融雪剤散布区間」 : 「有」、「無」、「不明」より選択して記載すること。

② 構造諸元共通情報

- 「施設種別」 : 「横断ボックスカルバート」、「横断アーチカルバート」、「横断門型カルバート」などより選択して記載すること。（付表－3. 2. 1（その1）参照）
- 「内空施設」 : 内空の施設を記載すること。
「道路（道路名）」、「水路（水路名）」等
（付表－3. 2. 1（その2）参照）
- 「内空利用」 : 内空の利用状況を記載すること。
（付表－3. 2. 1（その3）参照）
- 「延長」 : 大型カルバートの延長を記載すること。
- 「ブロック数」 : ブロックは前回点検とブロック設定が異なる場合には、今回点検の設定したブロックを記載すること。
- 「内空幅」 : ○○m 最大内空幅の記載を原則とする。
- 「内空高」 : ○○m 最大内空高の記載を原則とする。
- 「内空が道路」 : 車線幅員、車線数、歩道の有無を記載すること。
「車線幅員」 ○○m 標準的な車線幅員とする。
「車線数」 ○車線 最大車線数を原則とする。
「歩道」 「有」、「無」とする

- 「内空が水路」 : 水路幅、水路深、管理用道路の有無を記載すること。
「水路幅」 ○○m 最大水路幅の記載を原則とする。
「水路深」 ○○m 最大水路深の記載を原則とする。
「管理道路」「有」、「無」とする
- 「構造形式」 : 「付表－3. 2. 1 (その4)」より選択して記載すること。
「使用材料」 : 「付表－3. 2. 1 (その5)」より選択して記載すること。
「土かぶり」 : 最大土かぶり、最小土かぶりの数値 (m) を記載すること。
「基礎形式」 : 「付表－3. 2. 1 (その6)」より選択して記載すること。
「照明 (種類)」 : 道路照明施設設置基・同解説、平成 19 年 10 月 (社) 日本道路協会 p 12 より
「高圧ナトリウムランプ」「蛍光灯」「メタルハライドランプ」「蛍光水銀ランプ」「低圧ナトリウムランプ」「LED照明」など。
「照明 (灯数)」 : 設置箇所数を記載すること。
「海岸からの距離」 : ○○km 海岸からの距離を記載すること。

④設計条件情報

道路線形

- 「縦断勾配」 : ○○% 最大の縦断勾配を記載すること。
「横断勾配」 : ○○% 最大の横断勾配を記載すること。
「曲線半径 (半径)」 : ○○m ※最小半径を記載すること。
「曲線半径 (区間長)」 : ○○m ※最小区間長を記載すること。
「供用開始」 : 上部道路の供用開始年度を記載すること。
「施設完成年度」 : 施設の完成年度 (竣工時) を記載すること。
「適用設計基準類」 : 「付表－3. 2. 1 (その7)」より選択して記載すること。
「上部道路活荷重」 : 「付表－3. 2. 1 (その8)」より選択して記載すること。
「上部道路との斜角」 : ○○度 最大の斜角を記載すること。
「地震荷重 (水平震度)」 : (例) 0.16 設計水平震度を記載すること。
「基礎地盤N値 (土質条件)」 : N値10 (砂質土) などを記載すること。
「基礎地盤改良状況」 : 「付表－3. 2. 1 (その9)」より選択して記載すること。
「地下水位」 : 設計時の地下水位を記載すること。
不明の場合は「不明」とすること。

③ 維持管理情報

内空

- 「内空の管理者」 : 「〇〇県△事務所」、「〇〇市」、「無」、「不明」などを記載すること。
- 「供用開始日（内空）」 : 内空の供用年度、供用年月日を記載すること。
- 「内空面の補修痕」 : 「有」、「無」、「不明」等を記載すること。
- 「内空面の補修方法」 : 「付表－３．２．１（その１０）」より選択して記載すること。
- 「占用物件の有無」 : 「付表－３．２．１（その１１）」より選択して記載すること。

コンクリート

- 「設計基準強度」 : 「〇〇N/mm²」、「不明」等を記載すること。
- 「鉄筋のかぶり」 : 「〇〇mm」、「不明」等を記載すること。

④ 外付け占用物件

- 「名称」、「管理者」 : 「付表－３．２．１（その１１）」より選択して記載すること。
- 「更新年次」 : 上記の物件の更新年次を記載すること。

⑤ 施設の管理履歴等

- 「総点検結果（H25.2月）」 : 「異常有」、「異常無」、「未実施」等を記載すること。
- 「災害履歴の有無」 : 「〇〇〇〇年〇月被災」、「無」等を記載すること。
※大規模、または直近の災害発生年を記載すること。
- 「最新の補修履歴」 : 「〇〇〇〇年〇月補修」、「無」等を記載すること。
- 「点検履歴」 : 実施年月日、総合的な評価、点検名を記載すること。
- 「補修履歴」 : 実施年月（日）、部位の補修内容や箇所（対象B L）を記載すること。
- 「位置図」 : 地図を記載すること。

⑥ 判定区分（総合評価）

本文 7.2 に示すシェッド、大型カルバート等の施設毎の健全性の診断にて区分した判定区分を記載すること。

⑦ 所見

- ・当該変状に対する判定の根拠とその考え方など定期点検を行う者の所見を記載すること。判定の根拠としては、「変状の説明」「施設の機能障害の懸念」「構造物の安定性に関する懸念」、「利用者被害への懸念」等を記載するとよい。

【留意事項】

(1) 緯度・経度

起点側及び終点側の緯度・経度は、全幅員の概ね中心とする。なお、施設毎の重複は避ける必要があるものの、過剰な精度は必要ない。

緯度・経度は、現地で施設名等が不明の場合に、GPSで場所等を特定することで施設名を確認することも可能となる情報である。

(2) 施設名

施設名に関して、施工時の名称と供用後の名称とが異なる場合がある。この場合は、道路台帳と同一名称とすることで、無用の混乱を防ぐことができる。

(3) 路線名

路線名は、当該施設の位置を速やかに想起させることができる可能性のある重要な事項である。路線名に加えてバイパス名を記載することにより、同じキロポストに二つの施設が存する等の捉え違いを未然に防ぐことができる。

(4) 所在地

所在地も、当該施設の位置を速やかに想起することができる可能性のある重要な事項である。箇所を特定できる地先まで記載することにより、位置を正確に特定することができる。なお、読み方については、伝達の確実性の向上を目的として、ふりがなを付す等の工夫をするとよい。

(5) 事前交通規制


交通規制を実施するにあたり確保が必要な車線数及び交通量が把握でき、次回以降の点検計画立案に有益な情報である。

(6) 融雪剤等散布区間

変状の原因を絞り込むに際しての判断材料の一つである。

(7) 幅員の定義

幅員に関する各寸法の定義は、付図-1.1による。

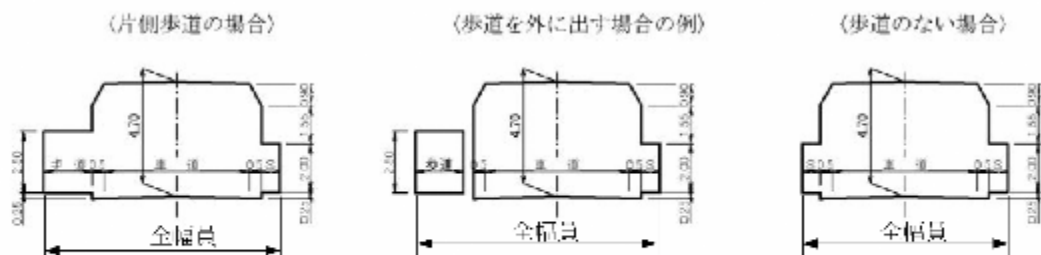

注：起点側から見る。
注：監視用通路（監査用歩廊）はS

注：起点側から見る。

注：監視用通路（監査用歩廊）はS

付図-1.1 幅員

(8) 海岸線からの距離

変状の原因を絞り込むに際しての判断材料の一つである。

(9) 谷側条件 ※シェッドのみ

変状の原因を絞り込むに際しての判断材料の一つである。

(10) 占用物件

協議の有無（相手）：点検するためには必須な情報である。

(11) 適用基準類

当該施設に適用した基準を明確化することは、各種点検の際の重要な情報である。

特に、耐震対策を実施している場合は、調書の備考欄に耐震対策を実施した際に適用した適用基準類を記載することにより、後日、この調書を活用し、施設の耐震性能を速やかに把握でき、地震時の被害を推定する際の一助となる。

(12) 点検方法

点検方法：緊急時及び次回以降の点検の計画立案の際に、必要な施設設置環境及び点検の難易度の把握に活用できる。

(13) 補修補強工事

前回点検にて確認された変状への対応が把握できるため、次回の点検計画立案時の有益な情報である。

(14) 備考欄の活用

備考欄には、次の事項から必要事項を抽出し、記載する。

①点検条件等

ア) 基本記載事項

昇降設備：昇降設備（梯子等）の有無及び設置位置等は、緊急時及び次回の点検計画立案時の有益な情報である。

イ) 必須記載事項

現地の条件等によっては、外観の確認すらできない部材も有り得るので、同一施設内において、人が近づけるだけの空間が存在しないなどの真にやむを得ない理由で目視、打音及び触診を実施できない場合には、近接目視を実施できなかった理由及び代替え方法を、備考欄に記録として残す。

また、結果として近接目視が出来なかった箇所についても、実際の目視対象位置までの距離を大まかでよいので記録に残す。

① 構造等の特記事項

健全性の判定及び維持管理上、道路管理者が把握すべき構造を有する場合は、特記事項として記載しておく。

例：・構造が上下線で異なり、一方が点検の対象外となった場合

・道路管理者独自の適用設置基準を設定している場合 等

(15) 判定区分（総合評価）

所見は複数部材の複数の変状を総合的に評価し、施設全体の状態について所見を記載する。施設としての健全性の評価判定に至った経緯、たとえば、変状部位種類の概況や性状、現状の本体安全性に関する見立てについての所見、進行性についての所見、必要な措置の観点と切迫性が分かるように要領よく記載する。対象箇所がブロックに限定される場合には、ブロック番号も記載する。また、施設本体の安全性に直接関係しないものの、施設の耐久性や通行性向上の観点からは是正が必要と考えられる主な事項と対応の切迫性についての所見を要領よくまとめる。

また、次の事項があれば、記載する。

- ・前回点検結果から健全性の診断結果（区分）が変わった場合には、その理由（変状の進行、補修済み、原因排除済み等）
- ・備考欄に記載しきれなかった情報（備考欄への記入制限があるため）

2) 定期点検記録様式（その2）一般図

本調書では、対象施設の全体図及び一般図（平面図、側面図、断面図）などをブロック毎に整理する。

定期点検記録様式（その2）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

2) -1 定期点検記録様式（その2）一般図

ロックシェッド・スノーシェッド・スノーシェルター

「一般図」：施設全体の一般図（平面図、側面図、断面図）

- ・カルテ対象箇所をわかりやすくするため、カルテ番号を一般図に記載すること。

なお、一般図に斜面の情報がない場合には、別途位置図を記載すること。

「道路台帳番号」：図面番号、区間順序番号をそれぞれ記載すること。

「設計会社」：「〇〇会社」、「不明」

「施工業者（上部構造）」：「(株)〇〇」、「不明」

「施工業者（下部構造）」：「(株)〇〇」、「不明」

「防災点検の実施の有無」：「有」、「無」、「不明」

「防災点検の実施管理番号」：道路防災点検による施設管理番号を記載すること。

「点検ランク」：「要対策」、「カルテ」、「無」

「防災点検年度」：防災点検年度の数字のみ記載する。

2) -2 定期点検記録様式（その2）一般図 大型カルバート

「道路台帳番号」：図面番号、区間順序番号をそれぞれ記載すること。

「設計会社」：「〇〇会社」、「不明」

「施工業者」：「(株)〇〇」、「不明」

【留意事項】

(1) 図面に記載する事項

全体図、一般図に記載する情報等は、次のとおりである。なお、いずれの図も、数値等が読みとれる明瞭な図面とすること。

① 一般図

全体図で掲載することが多いと考えられる施設一般図は、当該施設の基本となる図面であり、よって、そこに記載する情報は当該施設の点検・診断を行うにあたっての基本的な諸元を網羅する必要がある。ゆえに、当該図には、少なくとも、施設延長・幅員・梁（桁）高・支承条件・ブロック分割番号を記載する。

② 平面図・側面図・断面図

一般図で掲載することが多いと考えられる平面図・側面図・断面図には、当該施設そのものの情報の他、地形・交差条件・周辺状況及び設計条件等、点検をより効率的・効果的に行うための情報を記載する。

記載する情報は、次の中から適切なものを選択する。

- ・方向別表示（〇〇方面）：当該施設の起点・終点を示し、当該施設の各部位における正確な位置把握に有益な情報である。
- ・地質縦断図・柱状図：地質縦断図・柱状図は、当該施設が存在する地形・地質が把握できることその他、当該施設に生じた変状の原因の推定に有益な情報である。
- ・交差物件の名称・方向・条件明示：当該施設と交差している物件（河川・道路・鉄道等）の名称は、その管理者を特定するための情報であり、緊急時及び災害時の情報共有及び対応への連携等に際し必要な情報である。なお、交差物件（河川・道路・鉄道等）の方向別表示を行う。

例：河川…上下流

道路…至〇〇

海岸付近…海側、山側

また、交差条件（建築限界、H.W.L等）を明示することにより、定期点検の計画立案に必要な情報となる。

- ・利用者被害予防措置の対象範囲：点検の緊急度が確認できる情報である。
- ・梯子、高所作業車、橋梁点検車の設置可能位置：梯子、高所作業車、橋梁点検車で定期点検を行う際に、その設置が可能となる位置の情報であり、定期点検の計画立案を行う場合のみならず、災害時の緊急点検等の際にも有益である。
- ・施設下へのアクセスルート：当該施設へ到着するまでのアクセスルートを示す情報である。特に海岸擁壁の施設や山間部等、周辺道路が十分整備されていない地域での施設では、定期点検の計画立案を行う場合のみならず、災害時の緊急点検等の際に有益である。
- ・前回点検以降の補修・補強の情報：補修・補強工事の範囲（又は位置）は、前回定期点検にて確認された変状への対応を把握できる情報である。
- ・定期点検において調整等が必要となる施設：定期点検において、事前に調整が必要となる施設（大規模な送電線、光ファイバーの幹線等）は、定期点検の計画立案に必要な情報である。

(2) その他記載が望まれる情報

①周辺の交通等状況

当該施設の変状の進展を考察する場合に、施設の位置する道路にどのような交通が見られるかは重要な要素の一つであるため、周辺の状況を可能な限り記載する。

例えば、

- ・ 主要なアクセス道路（高速道路、主要地方道等）
- ・ 大規模な工業団地等の大型車の通行が想定される地域

②情報源となる施設

災害時には、速やかに情報を入手することが重要であり、遠隔地においても速やかに現地の情報が取得できるように、情報を取得できる施設について記載する。

例えば、

- ・ C C T V の設置位置、撮影範囲・方向、可能な旋回範囲等の情報
- ・ 気象観測装置、路温計等の設置情報

③情報取得年次

記載している情報の確からしさを示すため、各情報の取得年次等について記載する。

例えば、

- ・ 基礎形式・形状は完成図から精緻に転載されたものか、想定が含まれるのか
- ・ 一般図や構造図等の作成年月日

1) 定期点検記録様式（その3）現地状況写真 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、対象施設の全景、路面、路下等の現地状況写真をブロック毎に整理する。写真は、当該施設の客観的事実を示すことができる最たる情報であり、当該施設の外観等の他、地形、交差条件及び周辺状況等の情報を、主として視覚的に取得するための調書である。

定期点検記録様式（その3）の記入要領は、次のとおりとする。

本調書では、対象施設の全景、路面、正面等の現地状況写真などをブロック単位で整理する。

なお、1枚目には、規制の状況、点検の状況、および施設に関わる情報（歴板、塗装仕様など）を載せること。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

- ・「写真番号」 : 写真と対応した番号（1から順に記載。写真は横方向に順に貼付する。）
- ・「ブロック番号」 : 写真に対応したブロック番号
- ・「撮影年月日」 : 写真の撮影年月日
- ・「メモ」 : 撮影対象箇所（側面、路面、路下等）、写真内容の補足説。

所見なのか事実なのか判断しがたい中途半端な記述は行わない。どの情報が有益になるのか現時点での判断は難しいため、得られた周辺情報を詳細に記載するのがよい。また想定部分は「考えられる等」と記載するなど、想定での記載であることが読み取れるように記載すること。

【留意事項】

① 撮影アングル

写真の撮影アングルは、原則として前回点検と同じとする。撮影アングルを見直すべきと判断した場合は、前回点検時の写真に写っていた目印となる対象物をフレームに入れるとよい。

また、どの方向から何を写したかを記載する。例えば、「手前：1BL側、奥：3BL側」、「上り線側から撮影」

② CCTV画像の利活用

当該施設を観測しているCCTVが設置されている場合は、プリセット画像と変状時の画像を比較することで、大規模な変状があれば速やかに確認できることから、掲載しておくといよい。

② 航空写真の利活用

当該施設の周辺状況を一目で確認できることから、可能であれば、国土地理院のサイトから施設周辺の航空写真の転載等を検討するとよい。

4) 定期点検記録様式（その４）部材番号図 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、記録の下地となる部材番号を設定し、ブロック毎に整理する。

定期点検記録様式（その４）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

(1) 「部材番号図」：ブロック毎、部位・部材毎の番号図

部材番号：対策区分の判定を行う評価単位の番号

部材番号は、特定の部材毎に４桁（主梁、横梁などは２桁）の番号をつけるものであり、付表－３．１．２、付表－３．２．２「各部材の名称と記号」に示す２文字の部材記号を組み合わせることによって部材を特定することができる。

部材番号の２桁の数字は、本文６．１の解説に記載の柱等各１本単位で評価する部材及び下部構造にあつては、道路軸方向の並び(行)又は道路軸直角方向の並び(列)を示す。数字は図の左側(＝起点側)から右側(＝終点側)又は山側から谷(海)側へ向けて順に増加するようにふりつける。部材番号の付け方の例を付図－３．１．１、付図－３．２．１「部材番号の例」に示す。

なお、部材番号図は対策区分の経年変化を知るために、初期入力されたものを更新してはならない。

補強、補修等により、部材の追加、変更が生じた場合は、既存の部材番号の振り直しは行わず、新規の番号を追加するものとする。

5) 定期点検記録様式（その５）状態把握の方法 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書は、診断時に、物理的に目視、打音及び触診ができない箇所（部材）、行わなかった箇所（部材）については、次のとおり記録する。

①物理的に目視、打音及び触診ができない箇所（部材）

ア) その範囲と理由を明記する。

記載例：・化粧板により主梁が目視できない。

・ＰＣ製シェッドの支点上横梁の背面は把握できない。

・ＰＣ製シェッドの支点上横梁があり、山側受台の一部の前面は把握できない。

イ) 疑似近接手段を講じた場合には、その方法（例：ポールカメラ等）を記載する。

ウ) 下部構造等の地盤内は目視できないので、定期点検記録様式（その２）に地盤線とその記号を記載する。

エ) 下部構造等の水中部は、水中カメラによる方法等を記載する。

ア) 次の場合、部材の一部が目視できれば、その結果で変状程度を評価する。

- ・ P C 製シェッドの山側受台で、支点上の横梁があり山側受台前面は把握できないものの、山側受台側面等の目視が可能であった場合は、当該目視結果を「同一部材の当該部位の周辺の状況等」と見なして評価する。
- ・ P C 製シェッドの支点上の横梁については、背面は目視ができない場合でも他の面は目視が可能であるため、当該目視結果を「同一部材の当該部位の周辺の状況等」と見なして評価する。

これら以外に、知識と技能を有する者の判断で、近接をせずに画像等から状態の把握を行った部材部位については、その部材部位を明らかにし、その部材部位毎に判断の理由や根拠に関する所見を記録に残すこと。また、その部材部位毎に使用する機械が把握できる変状の種類と関係する解像度や分解能など性能を発揮する使用条件を明らかにした上で、使用条件を満足する定期点検が行われたことを証明できる記録を適切に残すこと。

6) 定期点検記録様式（その6）旗揚げ図 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、施設単位の健全性の判定に必要な部材単位の判定区分（Ⅱ～Ⅳ）の変状を対象に変状の種類・程度や箇所などをブロック毎に整理する。診断に直接考慮した変状を明確化し、写真や所見と照合に必要な情報であればよく、手書きでも構わない。

 
 
一方、データ記録様式（その9）変状図は、将来の維持管理の参考となり、効率的な維持管理を行うための基礎的な情報として網羅的に整理するものである。

定期点検記録様式（その6）の記入要領は、次のとおりとする。

「変状図」：ブロック別一般図に、部材名称、部材番号、変状の種類、変状の大きさの順序で記載する（「部材名称」については付表－3. 1. 2、付表－3. 2. 2を参照。）。

また、各変状箇所に対応した写真の番号（「定期点検記録様式（その7）変状写真及び判定結果」の写真番号）を記載する。

なお、記載にあたっては、次の凡例の内容を変状図に添付し、参考としても良い。

変状の種類	表示	変状の種類	表示	変状の種類	表示
ひびわれ		遊離石灰		うき	
剥離		漏水			
鉄筋露出		その他			

【留意事項】

①記載の趣旨

診断員が状態の把握と対策区分の判定や健全性の診断（変状状況に関する情報も活用して、変状原因の考察や今後の推移、現状の評価などを知見に基づいて評価）を行う際に特に参考した変状について、写真等と重ね合わせ、変状の客観的事実関係を対比・把握（変状の有無・進展など）できるように記録する。

ただし、所見や対策区分の判定、施設としての健全性の診断の根拠となる情報が少なくとも網羅されるように残せばよく、位置や範囲について詳細かつ厳密である必要はない。また写真とともに、現地にて適切に状態の把握を行ったことを示す資料にもなることにも留意して作成すること。

②対象の事例

所見や対策区分の判定の根拠となるものを記録する。複数の部材、複数の変状を対象に総合的に評価する観点から、参考にした変状を記録すること。

- ・外力との関係性が疑われるもの（必要に応じて道路管理者も指示）
- ・部材内部における材料の劣化が疑われるもの（必要に応じて道路管理者も指示）
- ・漏水や遊離石灰の析出の発生箇所やうき、剥離、鉄筋露出の範囲
- ・顕著な変色、浸潤痕
- ・上記に該当しないもののうち、次に該当するもの（診断員の判断）
明確な規則性が見受けられるもの
構造的要因との関わりが疑われるもの
- ・打音等で確認されたうき、剥離の範囲

③写真との共同により、旗揚げ図にはおおよその位置のみを記載し、状態のスケッチを記載することを省略できるもの

- ・広範囲に細かく網目状に発達したひびわれ
- ・広範囲に広がった浸潤痕や漏水、変色
- ・散在する多数のコンクリートの剥落、ひびわれ部の欠け、骨材の露出
- ・散在する多数のスペーサーや鉄筋等の内部鋼材の露出

④その他

- ・漏水、遊離石灰、変色、骨材のポップアウト、近傍の角おちなど、頂版への水の浸入が疑われる兆候と関係するひびわれの箇所は特筆し、また様式に写真を添えるのがよい。

7) 定期点検記録様式（その7）変状写真及び判定結果

シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、診断において部材単位の診断結果（Ⅱ～Ⅳ）の根拠となる変状の範囲や状況の写真をブロック毎に整理する。

これと連動し、対策区分判定結果、及び部材単位の診断結果（Ⅱ～Ⅳ）を記載する。なお、対策区分の判定については、本文6．及び付録－1「対策区分判定要領」を参照する。

所見欄には、推定される変状の原因、進行性についての評価、当該変状に対する判定の根拠とその考え方などの所見を記述する。

定期点検記録様式（その7）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

- ・「写真番号」：写真と対応した番号
（1から順に記載。写真は横方向に順に貼付ける。）
- ・「ブロック番号」：写真に対応したブロック番号
- ・「部 材 名」：頂版、底版などの部材名
（付表－3．1．2、付表－3．2．2「各部材の名称と記号」参照）
- ・「部材番号」：変状部材の番号（0205等；「定期点検記録様式（その4）」参照）
- ・「変状の種類」：変状名（腐食、亀裂等；「付録－1、2」参照）
- ・「部材毎の対策区分判定」
- ・「対策区分」：対策区分毎に変状の種類名を記載（対策区分（B、C1、C2、M、E1、E2、S1、S2）は本文6．及び付録－1「対策区分判定要領」を参照、変状の種類名も付録－1を参照）
対策区分C2及びE1については、対策として補修で足りるか、又は更新（部材の更新又はブロック単位の更新）が必要かを併せて判定し、更新と判定した場合は「更新」と記述する。
- ・「部材毎の健全性の診断」：対策区分の判定と同じ記録単位でⅠ～Ⅳの診断結果を記載する。

「所見」：当該変状に対する判定の根拠とその考え方など診断員の所見を記載する。

所見には、当該区分に分類した判断の根拠や留意すべき点（変状の外観、現状の機能状態や強度の推定、変状の原因や進行の可能性の推定に参考となる情報、診断結果とそれを診断区分にあてはめた結果等）を記録として残す必要がある。診断では、原因の推定をしたり、今後の推移に見当をつけたりなども行い、部材毎および変状の種類毎に次回点検までの期間を目安とした措置方針を判断したのち、判断した措置方針に対応して判定区分を決めると考えるのがよい。

具体的には、部材内の変状（異常、変状）毎に、

- ・変状程度の位置、大きさ、深さ等
- ・異常や変状が生じている箇所の応力状態
- ・原因
- ・当該部材の役割と当該変状及びその進行が施設の耐荷性能や耐久性能又はその他の性能に与える影響
- ・変状の原因や次回点検までの変状の進行・拡大の可能性
- ・その他必要な事項

等を考慮して、次回点検までの間に実施する措置方針の工学的な所見を記述する。また、変状原因や次回点検までの変状の進行・拡大の可能性を診るにあたっては、下記事項を考察する。

- ・他の部材の異常や変状との関連性
- ・変状部周辺の局所的な応力状態や構造の詳細
- ・環境条件
- ・その他必要な事項

なお、原因の記載にあたっては、下を参考にするのがよい。

「原因」：施設における変状現象は多様な形態で現れ、その原因も種々な要因が複雑に関連している場合が多く見られる。例えば、コンクリートの「塩害」（根本原因）により「ひびわれ」という変状が発生し、その「ひびわれ」を直接的な原因として「漏水・遊離石灰」に、さらにひびわれからの漏水により「材料劣化」して「腐食」という変状に発展するなどである。このように、変状の原因を明確に確定することはかなり難しく、また一つに特定する必要もなく、定期点検では、主要部材の対策工法を検討するに際して不足なく原因を推定することを目的に、少なくとも付表―1の内容については記載することとした。ただし、原因が推定もできない場合は、無理して記載することなく、「不明」とすること。

付表— 1 変状原因の種類

鋼	コンクリート	備考
① 疲労	① 疲労	外力作用に起因
② 塩害	② 塩害	環境に起因
	③ 凍害	
	④ アルカリ骨材反応	材料劣化に起因
	⑤ 中性化	
⑥ 材料劣化		
⑦ その他（ ）	⑦ その他（ ）	

なお、「⑦その他（）」を記載する場合には、分かる範囲で（）内に変状原因名を記載すること。この際、次に示す 11 項目に代表させたものが参考となる。

【外的原因】

ア) 外力作用に起因

- ・ 想定外の荷重
- ・ 衝突
- ・ 偏土圧・圧密沈下
- ・ 洗掘・浸食
- ・ 地震

イ) 環境に起因

- ・ 乾燥収縮・温度応力
- ・ 化学的腐食

【内的原因】

ウ) 材料劣化に起因

- ・ 品質の経年変化

エ) 製作・施工に起因

- ・ 製作・施工不良
- ・ 防水・排水工不良

オ) 設計・構造に起因

- ・ 構造形式・形状不良

8) 定期点検記録様式（その 8）健全性の診断総括表 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書は、定期点検記録様式（その 6）及び（その 7）にて把握した部材単位の判定区分（Ⅱ～Ⅳ）をとりまとめるものである。

9)データ記録様式（その9）変状図 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書は、部位・部材の変状の種類・程度や箇所などをブロック毎に詳細に記録するものであり、施設の状態に関する客観的かつ基礎的データとするものである。

変状状態が詳細に分かる図面を作成することにより、経年の変状の進行状態の比較、変状に対する補修・補強方法又は更新等の検討に活用するための調書となる。

次回点検時に、例えば、コンクリート部材ではひびわれ、鋼部材では亀裂の進展の程度等を把握するための情報源となる調書である。

なお、変状種類別の詳細な記録方法については、「付録-2：変状程度の評価要領(2)その他の記録を参照のこと。また、目視、打音及び触診しなかった箇所については、箇所毎に近接の程度とその理由を記載するものとする。

 
 
データ記録様式（その9）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

- ・「変状図」：ブロック別部材番号図に、部材名称、部材番号、変状種類番号・変状名、変状程度の評価区分記号の順序で記載する（「部材名称」については付表－3. 1. 2、付表－3. 2. 2を、「変状種類番号・変状名」及び「変状程度の評価区分記号」については「付録－2」を参照。）。

また、各変状箇所に対応した写真の番号（「データ記録様式（その10）」の写真番号）を記載する。

なお、記載にあたっては、次の凡例の内容を変状図に添付し、参考としても良い。

変状の種類	表示	変状の種類	表示	変状の種類	表示
ひびわれ		遊離石灰		うき	
剥離		漏水			
鉄筋露出		その他			

点検の結果は、単に変状の大小という情報だけではなく、効率的な維持管理を行うための基礎的な情報として様々な形で利用される。例えば、ひびわれ状況をもとにアルカリ骨材反応を検討したり、亀裂の発生箇所周辺の変状状況をもとに変状原因を考察したりする場合には、変状図が重要な情報源となる。

したがって、変状の程度を適切な方法で詳細に記録しなければならない。変状状況を示す情報のうち、定性的な評価基準(付録－2)を用いて変状の程度を表せない情報については、本定期点検記録様式上で、変状図や文章等を用いて記録することとする。

以下に、定性的な評価基準で変状の程度を表せない情報に対する記録方法例を示す。

- ・コンクリート部材におけるひびわれの状況のスケッチ
(スケッチには、主要な寸法も併記する)
- ・コンクリート部材におけるうき、剥離、変色等の変状箇所及び範囲のスケッチ
- ・鋼製部材の亀裂発生位置、進展の状況のスケッチ
- ・鋼製部材の変形の位置や状況のスケッチ
- ・漏水箇所など変状の発生位置
- ・異常音や振動など写真では記録できない変状の記述

【留意事項】

①記載の趣旨

現在の変状状況（客観的事実関係）の全貌を効率的に把握し、一定のルールに則り、主観・予見なく記録すること。診断員が状態の確認方法を検討したり、また維持管理を行うときに参考になるように、主観・予見なく必要に応じて活用した、記録するとともに、記録の精度について明らかにしておくこと。

②ひびわれについての基本描画

- ・ひびわれ幅が 0.05mm を超える範囲について残すこと。0.05mm を下回る範囲については記載しなくてもよい。
- ・本来は、これよりも狭い幅の区間も有りながら連続する一本のひびわれも、図上は、複数のひびわれに分割されることになるが、ルールにしたがって正確に残すこと。ただし、人がひびわれ図を作成するにあたっては、これによらない。
- ・ひびわれ幅を 0.05mm 単位で識別できること。
- ・ひびわれの位置と漏水や遊離石灰の析出の発生箇所、うき、剥離、鉄筋露出の範囲、顕著な変色、浸潤痕との重ねあわせが可能なようにする。たとえば、いずれも重ね合わせたスケッチを作成するか、または、写真上にひびわれを別途記載するなどよい。

③ひびわれの基本描画とは別に、加工した描画の作成

- ・診断員の指示にしたがい、幅が 0.05mm を下回るひびわれの区間であっても、先端位置を正確に記載すべきひびわれについては、ひびわれの先端位置を正確に記載すること。
- ・連続する一本のひびわれとみなせるひびわれは一本として連続して表示するのがよい
- ・この他、幅が 0.05mm 未満であっても診断員の指示がある区間やひびわれは記録すること。


④前回点検記録との比較

前回点検と比べて変状の進行が確認できるように点検を行い、変状図の作成時に反映すること。

前回点検と比べて変状の進行を把握したい場合、変状図のスケッチ方法で変状の進行を把握することは難しい面が見られる。例えば、塩害による変状の検討には、現時点でのひびわれ、うきや剥離・鉄筋露出などの変状と過去の点検結果と比較し、進行程度などを把握することで対策区分の判定に反映していくことが重要である。ところが、診断員によって変状図における変状の縮尺が前回点検と多少なりとも異なるため、変状の進行、拡大に起因するものか縮尺の違いによるものなのか判断しがたい場合がある。

したがって、前回点検と比べて変状の進行が確認できるような点検の実施と、変状の進行把握が容易となるような調書の作成を実施するために、前回点検と同じ変状の種類、変状程度である場合は黒色で記載し、新たな変状や変状の進行が認められる場合は赤色で記載するものとする。ただし、目的を達成するために別の手法が良いと認められる場合には、本記載方法に縛られるものではないものとする。以下に、スケッチ例を示す。

・コンクリート部材における変状状況のスケッチ例（２色による色分け）

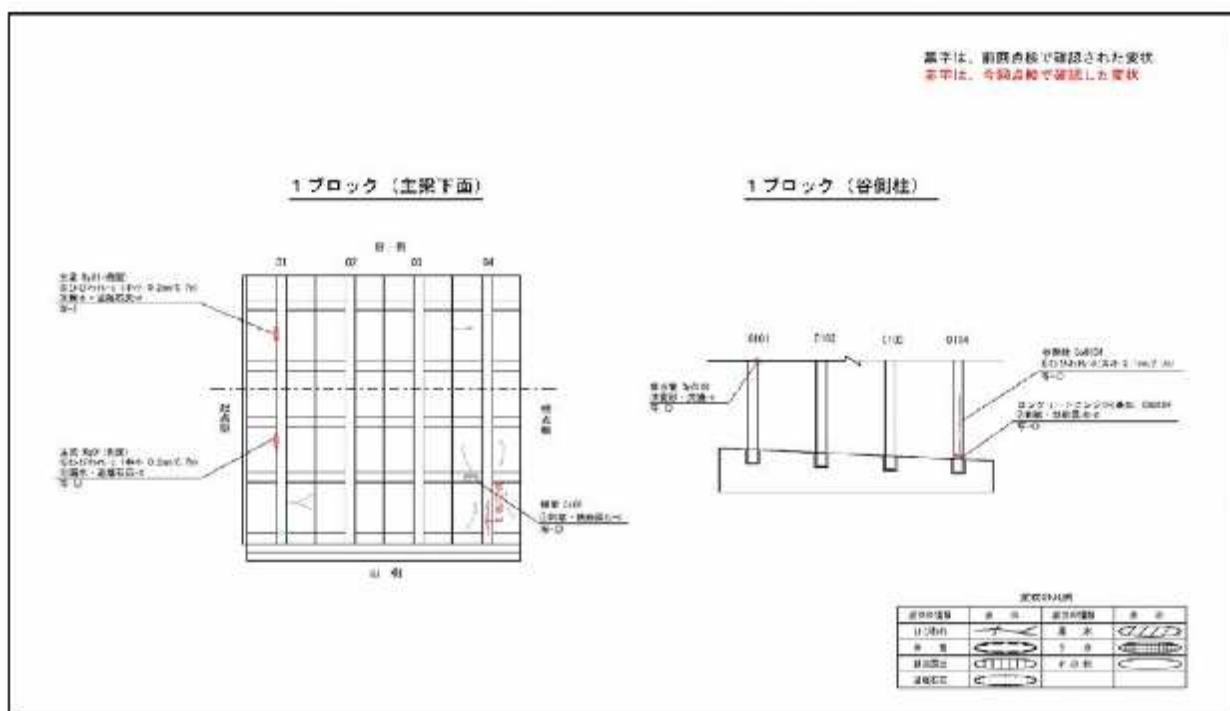

10) データ記録様式（その１０）変状写真 シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、定期点検の結果把握された変状の写真などをブロック毎に網羅的に整理する。

なお、変状種類別の詳細な記録方法については、「付録-2：変状程度の評価要領」の【変状程度の評価と記録】(2)その他の記録を参照のこと。また、近接目視（着目部位に触れる程度の距離まで接近して目視）できなかった箇所については、箇所毎に近接の程度とその理由を空白に記載するものとする。

データ記録様式（その１０）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

- ・「カメラの機種」：メーカー名、機種名、型番等、後年に性能が確認できる名称や記号
- ・「画素数」：メーカーのカatalogや仕様書等により確認された値
- ・「明るさ」：メーカーのカatalogや仕様書等により確認された値
- ・「判定レベル」：メーカーのカatalogや仕様書等により確認された値
- ・「写真番号」：写真と対応した番号（１から順に記載。写真は横方向に順に貼付ける。）
- ・「ブロック番号」：写真に対応したブロック番号
- ・「部 材 名」：頂版、底版などの部材名（付表－３．１．２、付表－３．

２．２「各部材の名称と記号」参照)

- ・「部材番号」：変状部材の番号（０２０５等；「定期点検記録様式(その)」参照)
- ・「変状の種類」：変状名（腐食、亀裂等；「付録－２」参照)
- ・「変状程度」：変状程度の評価区分記号（「付録－２」参照)
- ・「前回変状程度」：変状程度の評価区分記号（「付録－２」参照)

なお、貼付した写真には、起点・終点の方向を記載する。また、写真撮影にあたっては、できるだけ黒板(下図参照)を入れて撮影することとし、更にスケールが判るようなものを添えておくことが望ましい。

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">１．写真番号２．施設名３．部材名４．部材番号５．変状の種類及び番号 |
|---|

【留意事項】

- 1) 一枚の写真に複数の変状が映り込んでいる場合は、主たる変状を「変状の種類」欄に、記載する。
- 2) 変状の程度（a～e）については、必ず変状種類毎に変状写真を記載する。なお、変状が無い場合でも、近接目視を行ったことの根拠となることや外観を継続的に、同じアングルからの写真で記録することの重要性を踏まえ、全部材について写真を残すこと。
- 3) 部材単位で変状が無い場合は、健全な写真を添付し、変状の種類は「NON」、程度は「a」とする。
- 4) 前回点検との比較において、変状程度が大きい変状、進行がある変状、又は補修済みの変状については、今回と前回の写真を並べて貼り付け、空白に、前回点検年度を記載する。ただし、比較考察を行う必要は無い。

11) データ記録様式（その 1 1）変状程度の評価記入表（主要部材）

シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、対象施設の主要部材（変状を放置しておくとし施設の更新も必要になると想定される部材も含む）について、部材毎に、変状の種類・程度などをブロック毎に整理する。変状程度の評価は、変状の程度をあらわす客観的な事実を示すものであり、すなわち、変状の現状を部材毎に記号化して記録するものである。ここでの「変状程度の評価」は、その原因や将来予測、施設全体の耐荷性能等へ与える影響度合い等は含まず、健全性の判定とは主旨や目的が異なることに留意する。

なお、「主要部材」は、本文 5 に規定するものである。

データ記録様式（その 1 1）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

- ・「工種」：シェッド上部構造、下部構造などの区分記号
（SP、SB、B 等；付表－3. 1. 2 「各部材の名称と記号（シェッド、シェルター）」参照）
カルバート本体、継手部などの区分記号
（C、J 等；付表－3. 2. 2 「各部材の名称と記号（大型カルバート）」参照）
- ・「材料」：鋼、コンクリートなどの部材材質区分記号
（S、C、X 等；付表－3. 1. 2、付表－3. 2. 2 「各部材の名称と記号」参照）

「部材種別」

- 「名称」 : 主梁、頂版などの部材名（付表－３．１．２「各部材の名称と記号（シェッド、シェルター）」参照）
頂版、底版などの部材名（付表－３．２．２「各部材の名称と記号（大型カルバート）」参照）
- 「記号」 : シェッドの部材名称に対応した部材記号（M g、D s、B h等；付表－３．１．２「各部材の名称と記号（シェッド、シェルター）」参照）
カルバート本体、継手部などの区分記号（C、J等；「付表－３．２．２ 各部材の名称と記号（大型カルバート）」参）
- 「部材番号」 : 部材の番号（例 ０２０５等；「定期点検記録様式(その４)」参照）

・「変状程度」

- 「変状程度の評価」 : 変状程度の評価区分記号（「付録－２」参照）
- 「定量的に取得した値」 : 各部材における定量的に得られる計測値（定量的に取得した場合に限る。なお、この欄は、当面は該当するものはなく、将来、定量的評価方法を定めた後に使用するものである。）
- 「単位」 : 定量的に取得した値の単位（同上）

・「変状パターン」

: 変状パターンの区分番号（変状の種類が「ひびわれ」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「定着部の異常」の場合のみ記載する；「付録－２」参照）

・「変状の種類」

: 変状の種類名（腐食、亀裂等；「付録－２」参照）

・「分類」

: 各変状における機能や材料等の分類番号（変状の種類が防食機能の劣化」「支承部の機能障害」「その他」「補修・補強材の変状」「定着部の異常」「変色・劣化」の場合のみ記載する；「付録－２」参照）

【留意事項】

- 変状の種類が、「ひびわれ」、「舗装の異常」、「支承部の機能障害」、「定着部の異常」の場合、変状パターン番号を記載する。
- 変状の種類が「防食機能の劣化」、「支承部の機能障害」、「その他」、「補修・補強材の変状」、「定着部の異常」、「変色・劣化」の場合、分類欄に値を記載する。

- ・変状の種類が「その他」で分類が「その他」の場合は、備考欄に変状の内容を記載する。
- ・全ての部材において、シェッド・大型カルバート等定期点検要領の「表-4. 2. 1 点検項目の標準」に示されている変状に対して、点検した結果を確実に残すため、変状程度の評価（a～e）を記載する。例えば、鋼製主梁にいて、変状が⑤防食機能の劣化の劣化のみ「c」であった場合、同表に示される残りの変状（②亀裂、③ゆるみ・脱落、④破断、⑬補修・補強材の変状、⑭定着部の異常、⑯漏水・滞水、⑰異常な音・振動、⑱変形・欠損）に「a」を記載する。ただし、当該部材において明らかに対象外である変状種類（例えば、ボルトが使われていない部材での③ゆるみ・脱落）では、「NA」とする。また、全く変状がない部材にあっては、変状の種類を「NN」、変状程度を「a」として入力することでもよい。なお、変状のない部材番号は、出力されない。

12) データ記録様式（その1 2）変状程度の評価記入表（データ記録様式（その1 1）

に記載以外の部材） シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、データ記録様式（その1 1）に該当するもの以外の部材について記載する。記載方法については、データ記録様式（その1 1）に準拠するものとする。

13)データ記録様式（その１３）変状程度の評価結果総括

シェッド、大型カルバート共通様式

本調書では、対象施設の全ての部材について、変状の種類・程度を、ブロック毎に、前回定期点検結果と対比するよう整理する。

「変状の種類(程度)」欄については、データ記録様式（その１１）、（その１２）の記録を、部材番号毎に整理して記載する。各部材において、複数の変状が記録される場合は、それぞれの変状を記載する。また、同じ変状で程度の異なるものについては、最も変状程度の進行しているものを記載する。

データ記録様式（その１３）の記入要領は、次のとおりとする。

次の項目以外については、施設管理台帳等のデータなどを活用すること。

- ・「工種」：シェッドの上部構造、下部構造などの区分記号
(S P、S B、B等；付表－３．１．２「各部材の名称と記号」参照)
カルバート本体、継手部などの区分記号
(C、J等；付表－３．２．２「各部材の名称と記号」)
- ・「材料」：鋼、コンクリートなどの部材材質区分記号
(S、C、X等；付表－３．１．２、「付表－３．２．２各部材の名称と記号」参照)
- ・「部材種別」
 - 「名称」：頂版、底版などの部材名称（付表－３．１．２、付表－３．２．２「各部材の名称と記号」参照）
 - 「記号」：シェッドの部材名称に対応した部材記号
(M g、D s、B h等；付表－３．１．２「各部材の名称と記号」参照)
大型カルバートの部材名称に対応した部材記号
(C r、D s等；表－３．２．２「各部材の名称と記号」参照)
- 「部材番号」：部材の番号（例０５０２等；「定期点検記録様式(その４)」参照)
- ・「今回定期点検」
 - 「点検日」：今回実施した点検年月日
 - 「変状の種類（程度）」：部材の変状種類（変状程度の評価区分記号）
(腐食（a）、ひびわれ（c）等；「付録－１」参照)
- ・「前回定期点検」
 - 「点検日」：前回実施した点検年月日
 - 「変状の種類（程度）」：部材の変状種類（変状程度の評価区分記号）
(腐食（a）、ひびわれ（c）等；「付録－１」参照)

付表－３． １． １ シェッド・シェルターの施設諸元

(その１：各部材の名称)

	材料	構造形式
1	RC 製シェッド	箱形式
2		門形式
3		箱形式（ヒンジ）
4		門形式（ヒンジ）
5		アーチ式
6		片持ち式
7		その他（ ）
8	PC 製シェッド	逆 L 式
9		単純梁式
10		門形式
11		その他（ ）
12	鋼製シェッド	門形式
13		逆 L 式
14		変則・門型式
15		逆 L・方杖式
16		単純梁式
17		片持ち式
18		その他（ ）
19	鋼合成製シェッド	箱形式
20		その他
21	RC 製シェルター	箱型・門形式
22	PC 製シェルター	アーチ式
23		門形式
24		単純梁式
25		その他（ ）
26	鋼製シェルター	アーチ式
27		逆 L 式
28		門形式
29		単純梁式
30		その他（ ）

(その２：使用材料および頂版形式)

	材料	頂版形式
1	RC 製シェッド	RC スラブ
2		スラブ式+梁
3		その他 ()
4	PC 製シェッド	T 形断面 PC 梁
5		ホロー桁
6		I 桁
7		ダブルホロー桁
8		短形桁+プレキャスト板
9		その他 ()
10	鋼製シェッド	H 鋼+デッキプレート
11		H 鋼+デッキプレート+PC
12		その他 ()
13	鋼合成製シェッド	鋼・コンクリート合成構造
14	PC 製シェルター	該当無
15	鋼製シェルター	H 鋼・デッキプレート
16		その他 ()

(その3：躯体形式および基礎形式一覧)

	躯体形式	基礎形式
1	山側：躯体	重力式
2		重力もたれ式
3		逆L式
4		L形式
5		逆T式
6		単独式
7		その他（ ）
8	山側：基礎	直接
9		直接（斜面上）
10		杭基礎
11		深礎
12		アンカー併用
13		H型鋼
14		その他（ ）
15		不明
16	谷側：躯体	重力式
17		逆L式
18		逆T式
19		単独式
20		ラーメン式
21		海岸擁壁
22		もたれ式
23		その他（ ）
24	谷側：基礎	直接
25		直接（斜面上）
26		杭基礎
27		深礎
28		アンカー併用
29		H型鋼
30		その他（ ）
31		不明

(その４：緩衝材（種類）一覧)

	緩衝材（種類）
1	砂
2	堆積土
3	発泡スチロール（EPS）
4	布製型枠
5	タイヤ
6	三層緩衝構造
7	その他（ ）

(その５：谷側条件一覧)

	谷側条件
1	海岸擁壁・消波ブロック有
2	海岸擁壁・消波ブロック無・前浜有
3	海岸擁壁・消波ブロック無・前浜無
4	河川の護岸
5	擁壁（抗土圧構造物）
6	擁壁無（谷地形）
7	平地・道路
8	切土地形
9	その他（ ）

(その６：適用設計基準類（対象荷重）)

	適用設計基準
1	落石対策便覧 S 58. 7
2	落石対策便覧 H12. 6
3	落石対策便覧 H29. 12
4	道路防雪便覧 H2. 7
5	その他（ ）
6	不明

(その 7 : 適用設計基準類 (上部構造) 一覧)

	適用設計基準類
1	鋼道路橋設計示方書 (S 39. 6)
2	道路橋示方書Ⅱ (S 48. 2)
3	道路橋示方書Ⅱ (S 55. 2)
4	道路橋示方書Ⅱ (H2. 2)
5	道路橋示方書Ⅱ (H8. 12)
6	道路橋示方書Ⅱ (H14. 3)
7	道路橋示方書Ⅱ (H24. 3)
8	道路橋示方書Ⅱ (H29. 11)
9	道路橋示方書Ⅲ (S 53. 1)
10	道路橋示方書Ⅲ (S 55. 2)
11	道路橋示方書Ⅲ (H2. 2)
12	道路橋示方書Ⅲ (H8. 12)
13	道路橋示方書Ⅲ (H14. 3)
14	道路橋示方書Ⅲ (H24. 3)
15	道路橋示方書Ⅲ (H29. 11)
16	その他 ()

(その 8 : 適用設計基準類 (下部構造) 一覧)

	適用設計基準類
1	道路橋下部構造設計指針 (くい基礎) (S 39. 3)
2	道路橋下部構造設計指針 (橋台・橋脚・直接基礎) (S 43. 3)
3	道路橋下部構造設計指針 (くい基礎) (S 52. 8)
4	道路橋示方書Ⅳ (S55. 2)
5	道路橋示方書Ⅳ (H2. 2)
6	道路橋示方書Ⅳ (H8. 12)
7	道路橋示方書Ⅳ (H14. 3)
8	道路橋示方書Ⅳ (H24. 3)
9	道路橋示方書Ⅳ (H29. 11)
10	その他 ()

(その 9 : 斜面状況 (形状) 一覧)

	斜面形状
1	硬岩
2	丸状
3	軟岩
4	丸状から角状
5	土砂
6	崖錐
7	崖錐・巨礫交り崖錐
8	角状
9	その他 ()
10	不明

(その 10 : 斜面地表状況一覧)

	斜面形状
1	凹凸小～中、立木なし
2	凹凸中～大、立木なし
3	凹凸中～大、立木なし～あり
4	法枠工
5	吹付け工
6	岩盤
7	その他 ()
8	不明

(その 11 : 地質地盤の状況一覧)

	地質地盤の一覧
1	なし
2	安定
3	不安定：堆積土あり
4	不安定：崩土あり
5	不安定：風化岩
6	不安定：一部流出あり
7	その他 ()
8	不明

(その 1 2 : 鋼部材防食 (塗装系) 一覧)

	躯体形式	基礎形式
1	新設塗装系	A-1
2		A-2
3		A-3
4		A-4
5		A-5
6		B-1
7		C-1
8		C-2
9		C-3
10		C-4
11		C-5
12	旧塗装塗替え系	a-1
13		a-3
14		b-1
15		c-1
16		c-3
17		c-5
18		c-6
19	塗装塗替え系	Rc-Ⅰ
20		Rc-Ⅲ
21		Rc-Ⅳ
22		Rc-Ⅱ
23		Ra-Ⅲ
24		Rd-Ⅲ
25		Rzc-Ⅰ
26		HDZ35
27		HDZ45
28		HDZ55
29	その他 ()	
30	不明	



※メッキ面塗装する場合は「HDZ35」+「塗装系」とすること

付表－３． １． ２ 各部材の名称と記号(シェッド、シェルター)

工種	材料	部材種別
上部構	SP鋼 S	頂版 Ds deck slab、 deck、 slab
	コンクリー C	主梁 Mg main girder、 main beam
	その他 X	アーチ部材 Ar arch member
		横梁 Cr cross beam
		方杖 Sb strutted beam
		山側壁 Sw side wall、 wall
		山側・谷側柱 Cc column
		柱横梁 Cb column cross beam
		その他(ブレース) Sx
下部構	S鋼 S	山側・谷側受台 Bs base
	コンクリー C	底版 Ff footing
	その他 X	谷側擁壁基礎 Vw valley side wall
		山側擁壁 Mw mountain side wall
支承部	B鋼 S	アンカーボルト(柱基) 3a anchor bolt
	コンクリー C	鋼製支承(柱基部) 3h shoe
	その他 X	コンクリートヒンジ 3h shoe
		水平アンカーボルト Sf structure for falling
		鉛直アンカーバー(梁) Sf structure for falling
		梁端部ゴム支承(梁端) Br rubber bearing
		沓座モルタル Bm mortar
路上	R鋼 S	舗装 Pm pavement
	コンクリー C	縁石 Cu curb
	その他 X	
頂版上・のり面	鋼 S	土留壁 Rw retaining wall
	SLコンクリー C	緩衝材 3c buffer
	その他 X	山側・谷側のり面 S slope
附属物	E鋼 S	排水枳 D drain
	コンクリー C	排水管 Dp drain pipe
	塩ビ V	防護柵 Gf guard fence
	その他 X	その他(標識・照明等) Ox
その他	F鋼 S	点検施設 p inspection path
	コンクリー C	添架物 JI utilities
	その他 X	袖擁壁 Ww wing wall
		その他(採光窓、シャッター) X

部材名称については、以下に留意して設定すること。

1) RC製箱形式・門形式

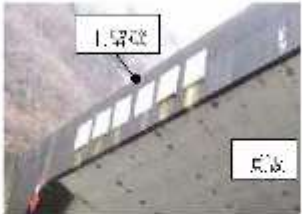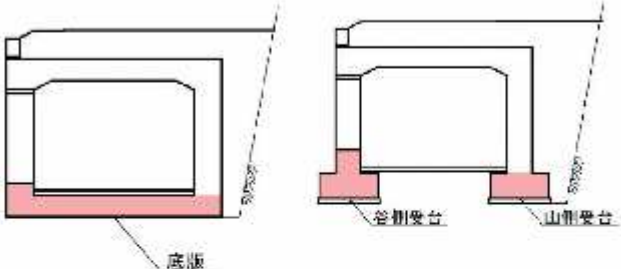上部構造	頂版と土留壁を分けること 	頂版のハンチ部はハンチの傾きと支承の位置によって部位が変わるため、設定時に留意すること 山側壁部において、部材の境界部が明確でない場合は設定基準を記載すること   ハンチ部を柱に組み込む ハンチ部を頂版に組み込む
下部構造	柱横梁がある場合、柱横梁と柱は分けること  谷側受台と谷側基礎擁壁は分けること。 	坑口部は始点（終点）ブロックの頂版または側壁に組み込むこと  箱形式の基礎は底版とし、門形式の基礎は受台とすること  箱形式 門形式
その他	頂版、山側壁の日地部の変状は排水で評価すること 	


2) PC製逆L式

上部構造	PC製で頂版と主梁が分離している構造は、頂版、主梁にわけること   一体型 分離型	下部構造 山側壁は山側受台とすること 
支承部	水平アンカーがある場合には水平アンカーを評価すること 	山側受台の支承ミルタルと支承を分けて評価すること 

3) PC製単純梁式

上部構造	PC製で頂版と主梁が分離している構造は、頂版、主梁にわけること   一体型 分離型	柱横梁がある場合、柱横梁と柱は分けること 
-------------	---	--


4) 鋼製シェッド

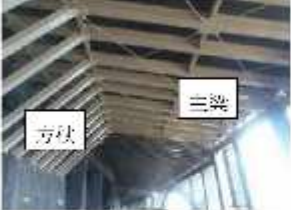	方杖と主梁は分けること 	頂版、主梁、頂版ブレースは分けること ※ブレース用ガセットプレート→頂版ブレース 
上部構造	柱と柱ブレース、柱横梁は分けること 	スノーシェッドにおける頂版上から見つけた変状は頂版で評価すること 
支承部	方杖でも柱基部とアンカーボルト（支承部）は分けること 	山側受台の支承モルタルと支承を分けて評価すること 
その他	柱基部とアンカーボルト（支承部）は分けること 	柱基部とアンカーボルト（支承部）は分けること 

部材番号の例(シェッド、シェルター)

RC製シェッド


※起終点は路線の起点・終点とする。
※本例では左側が谷側、右側が山側の例を示している。

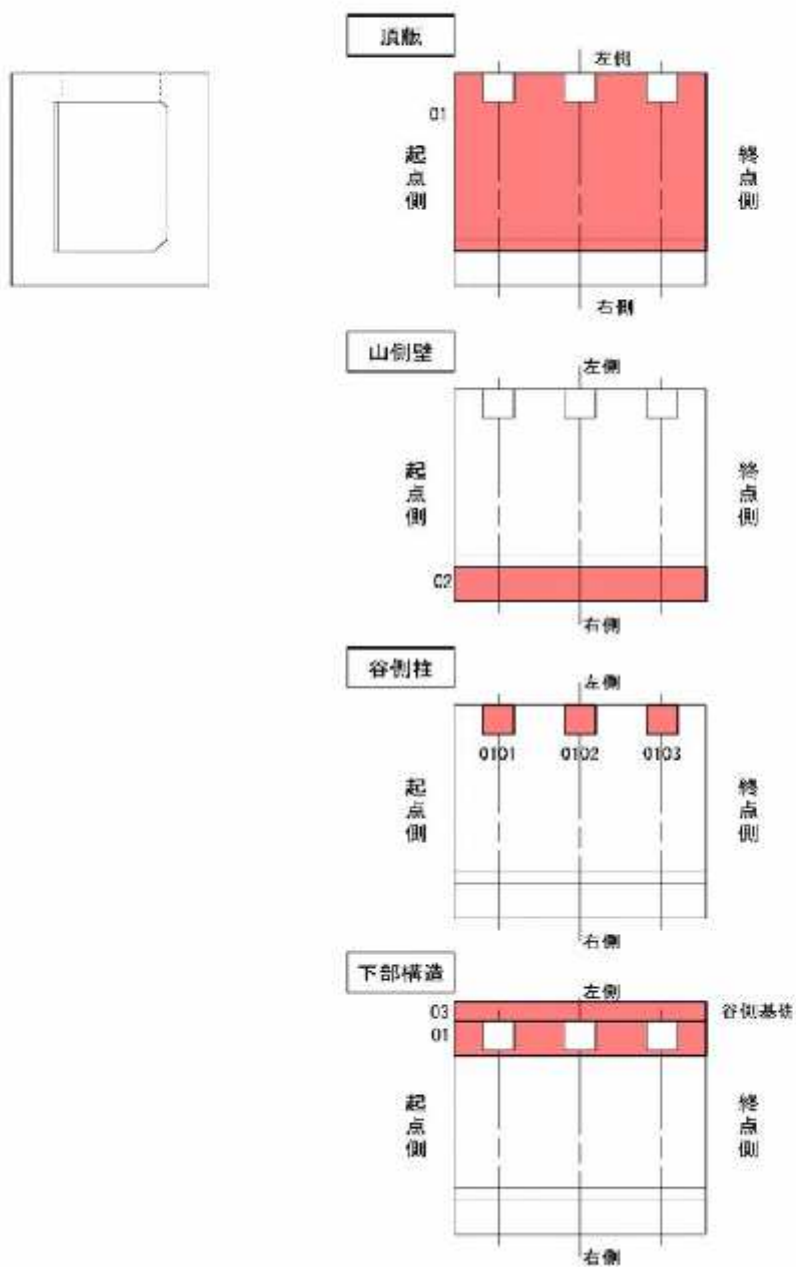


付図－3. 1. 1 部材番号図 (その1) RC製シェッド

PC製シェッド

※起終点は路線の起点・終点とする。
※本例では左側が谷側、右側が山側の例を示している。

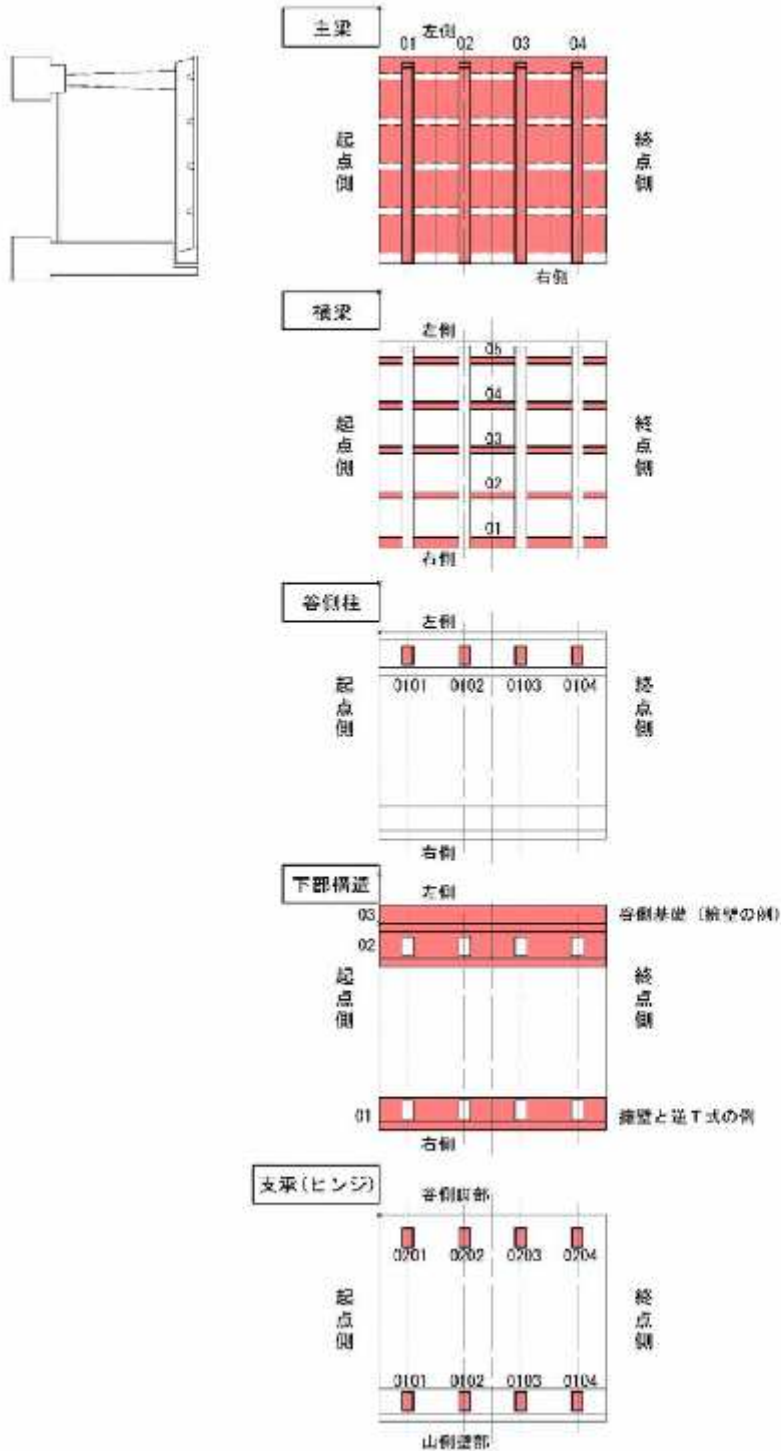


付図ー3. 1. 1 部材番号図 (その2) PC製シェッド

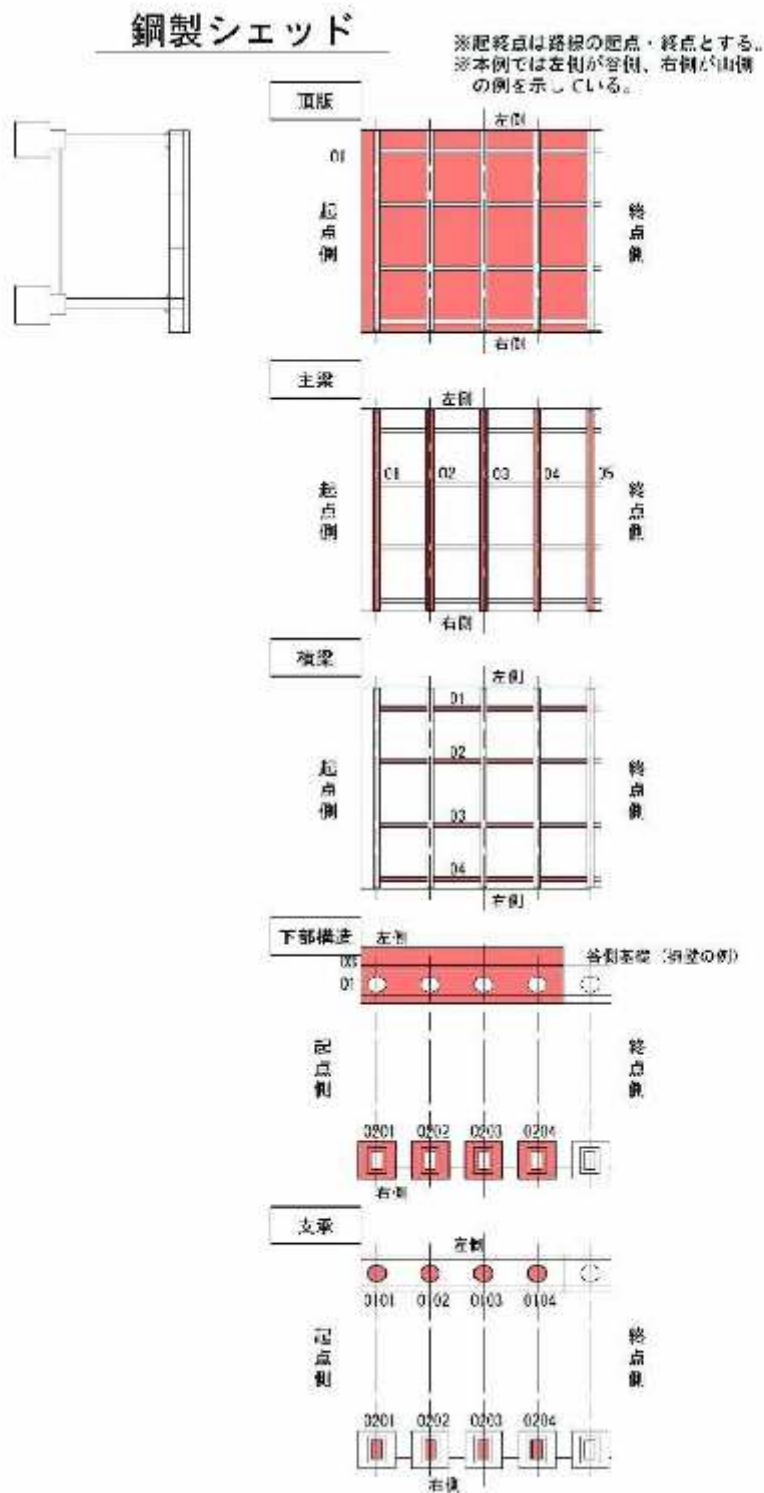

付図－3. 1. 1 部材番号図（その3）鋼製シェッド

PC製シェルター


※起終点は路線の起点・終点とする。

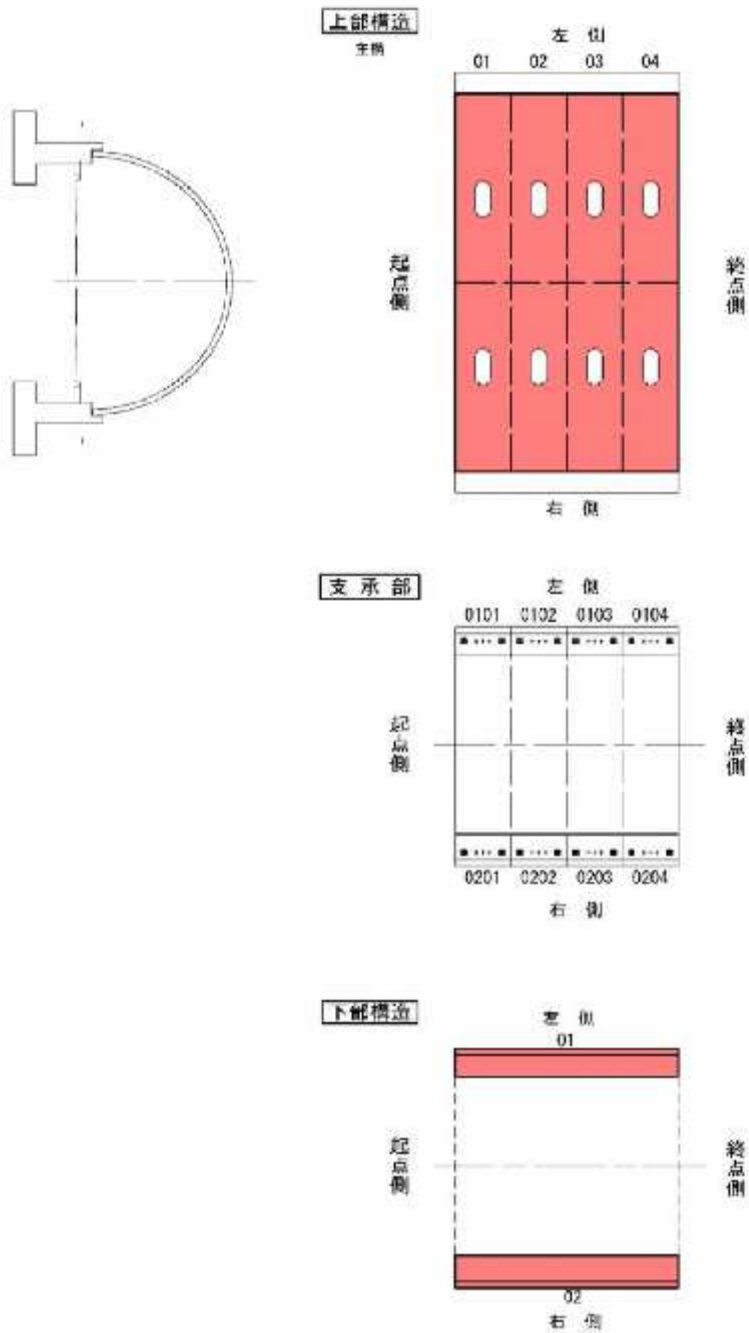

付図－3. 1. 1 部材番号図（その4）PC製シェルター

鋼製シェルター

※起終点は路線の起点・終点とする。

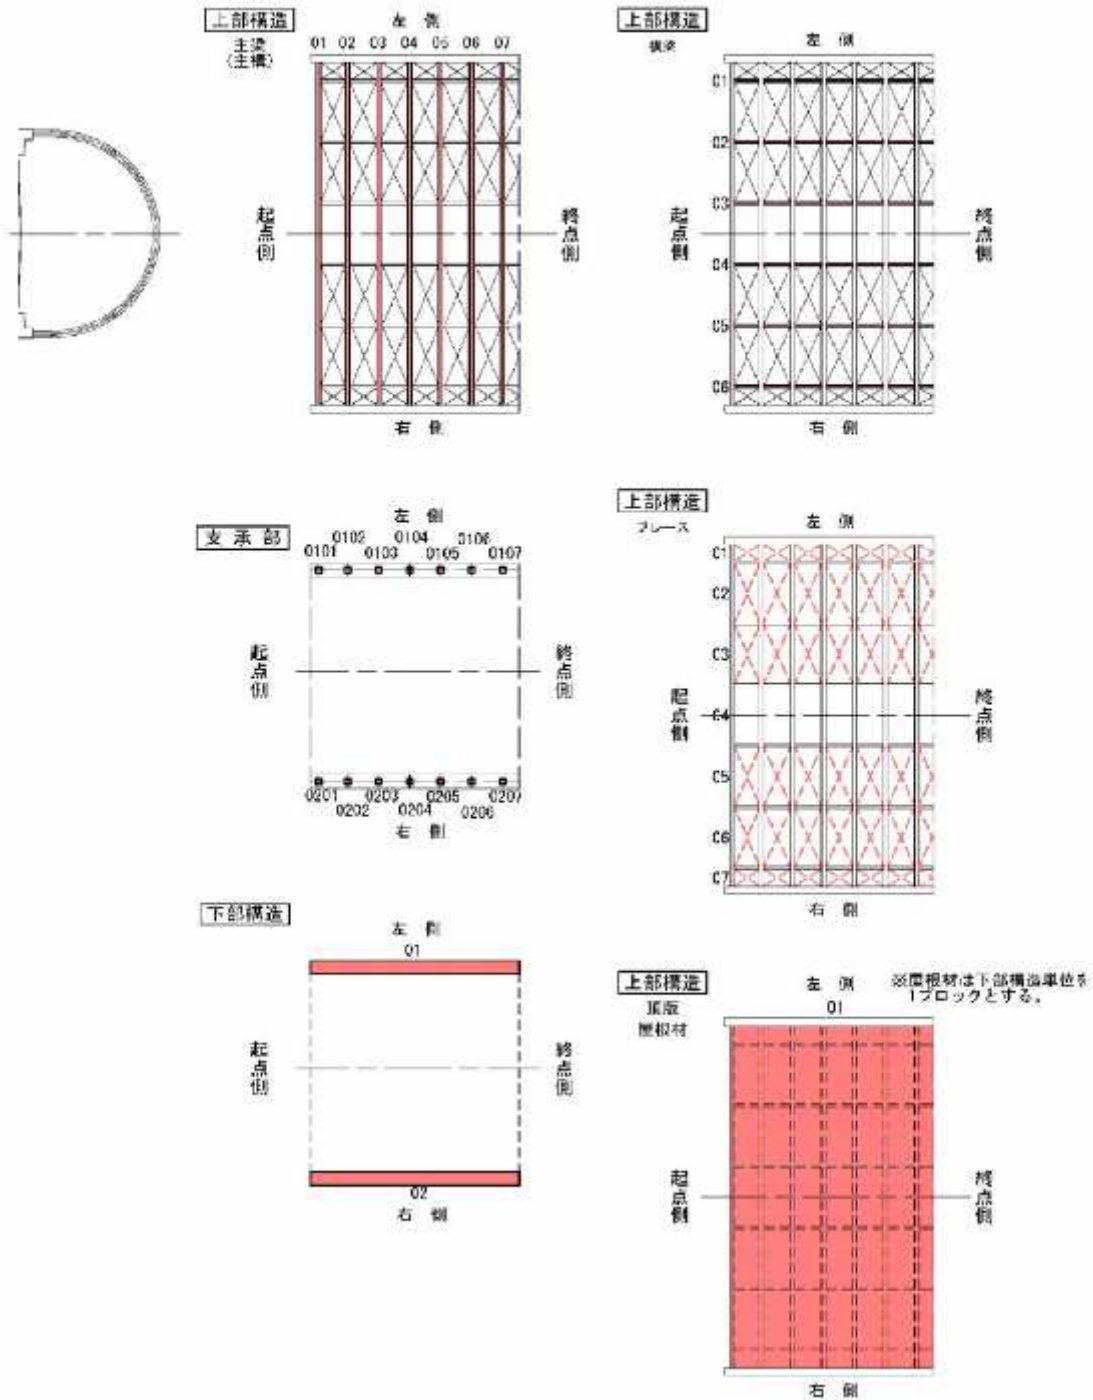


付図－3. 1. 1 部材番号図（その5）鋼製シェルター

ブロック分け(シェッド、シェルター)


ブロック分け

※起終点は路線の起点・終点とする。
 ※山側受台の伸縮目地位置とする。
 ※例として、ブロック02のみ着色する。

山側と谷側が同ースパンで伸縮目地を有するケース

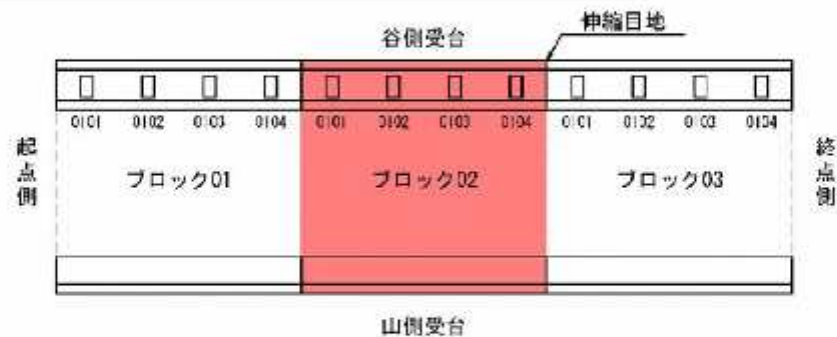

山側と谷側が異なるスパンで伸縮目地を有するケース

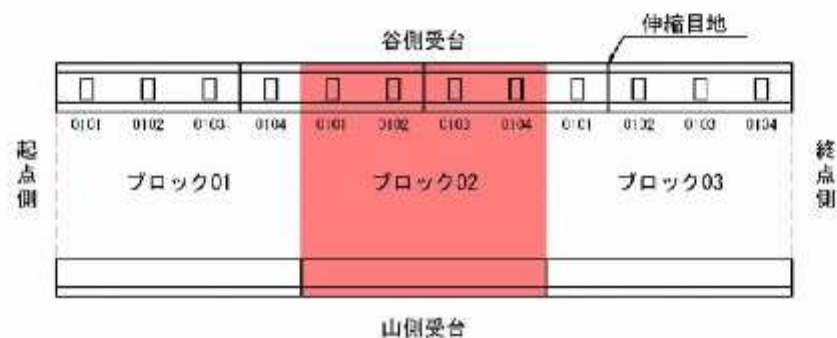

付図3. 1. 2 ブロック分け図(シェッド、シェルター)

コンクリート目地のないPC製門形式や鋼製門形式の場合には、受台の目地もしくは鋼製上部構造の目地位置でブロック分けする。

付表－３． ２． １ 大型カルバートの施設諸元

(その１：施設種別)

	施設種別
1	横断ボックスカルバート
2	横断アーチカルバート
3	横断門型カルバート
4	その他 ()

(その２：内空施設)

	内空施設
1	道路 (国道〇〇号)
2	道路 (県道〇〇線)
3	道路 (市町村道〇〇線)
4	道路 (国道〇〇線) + 水路
5	道路 (県道〇〇線) + 水路
6	道路 (市町村道〇〇線)
7	水路 (水路名)
8	その他 ()

(その３：内空利用)

	内空利用
1	一般に併用
2	立ち入り規制有り
3	その他 ()

(その４：構造形式)

	構造形式
1	場所打ちボックスカルバート
2	場所打ちアーチカルバート
3	場所打ち門型カルバート
4	プレキャストボックスカルバート
5	プレキャストアーチカルバート
6	プレキャスト門型カルバート
7	その他 ()

(その５：使用材料)

	使用材料
1	鉄筋コンクリート
2	無筋コンクリート
3	プレストレストコンクリート
4	プレキャストブロック
5	その他（ ）
6	不明

(その６：基礎形式一覧)

	基礎形式
1	直接基礎
2	直接基礎（段落ち防止枕あり）
3	直接基礎（段落ち防止枕なし）
4	杭基礎
5	支点基礎＋インバート
6	その他（ ）
7	不明

(その７：適用基準類)

	適用設計基準類
1	道路土工擁壁・カルバート・仮設構造物工指針 S52. 1
2	道路土工カルバート工指針 H11. 3
3	道路土工カルバート工指針 平成 21 年度版 H22. 3
4	その他（ ）
5	不明

(その８：上部道路活荷重)

	適用荷重
1	A 活荷重
2	B 活荷重
3	T-20
4	T-25
5	その他（ ）
6	不明

(その 9 : 基礎地盤改良状況)

	基礎地盤改良状況
1	無
2	置換
3	締固め
4	セメント改良
5	その他 ()
6	不明

(その 10 : 内空面の補修方法)

	内空面の補修方法
1	無
2	ひび割れ注入
3	繊維シート補強
4	その他 ()
5	不明

(その 11 : 占用物件の有無)

	占用物件の有無
1	無
2	電力線 (占用者名) 添架 o r 埋設
3	通信線 (NTT、KDDI) 添架 o r 埋設
4	情報ボックス (管理者名) 添架 o r 埋設
5	上下水道 (占用者名)
6	その他 ()
7	不明

付表－３． ２． ２ 各部材の名称と記号(大型カルバート)

工種		材料		部材種別	
カルバート本体	C	コンクリート	C	頂版	Cr Crown
		その他	X	側壁	Sw Side wall
				隔壁	Iw Intermediate Wall
				底板	Ds Deck slab
				フーチング・ストラット	Ff Foundation Footing
				基礎	Fx Foundation
				その他	Sx
継手	J	鋼	S	日地・遊間部	Eg Edge Joint
		その他	X	接合部 (プレキャスト)	Ju Junction
				縦断方向連結部 (プレキャスト)	L Longitudinal joint section
				断面方向連結部 (プレキャスト)	Jo Joint
				その他	Sx
ウィング	W	コンクリート	C	Ww	Wing Wall
		その他	X		
路上	R	アスファルト	As		
		コンクリート	C		
		その他	X		
その他	X				

部材名称については、以下に留意して設定すること。

1) ボックスカルバート

- ・ブロックごとに部材番号図を作成すること。
- ・場所打ちボックスカルバートの場合は継手部間、プレキャストボックスカルバートの場合は縦断方向の接合部間を1ブロックとすること。

2) アーチカルバート

- ・ブロックごとに部材番号図を作成すること。
- ・場所打ちアーチカルバートの場合は継手部間、プレキャストアーチカルバートの場合は縦断方向の接合部間を1ブロックとすること。


3) 門型カルバート

- ・門型カルバートの基礎部はフーチングとストラットとすること。
- ・場所打ち門型カルバートの場合は継手部間、プレキャスト門型カルバートの場合は 縦断方向の接合部間を1ブロックとすること。

4) 付属物

- ・大型カルバート内にある防護柵は点検対象とすること。


部材番号の例(大型カルバート)

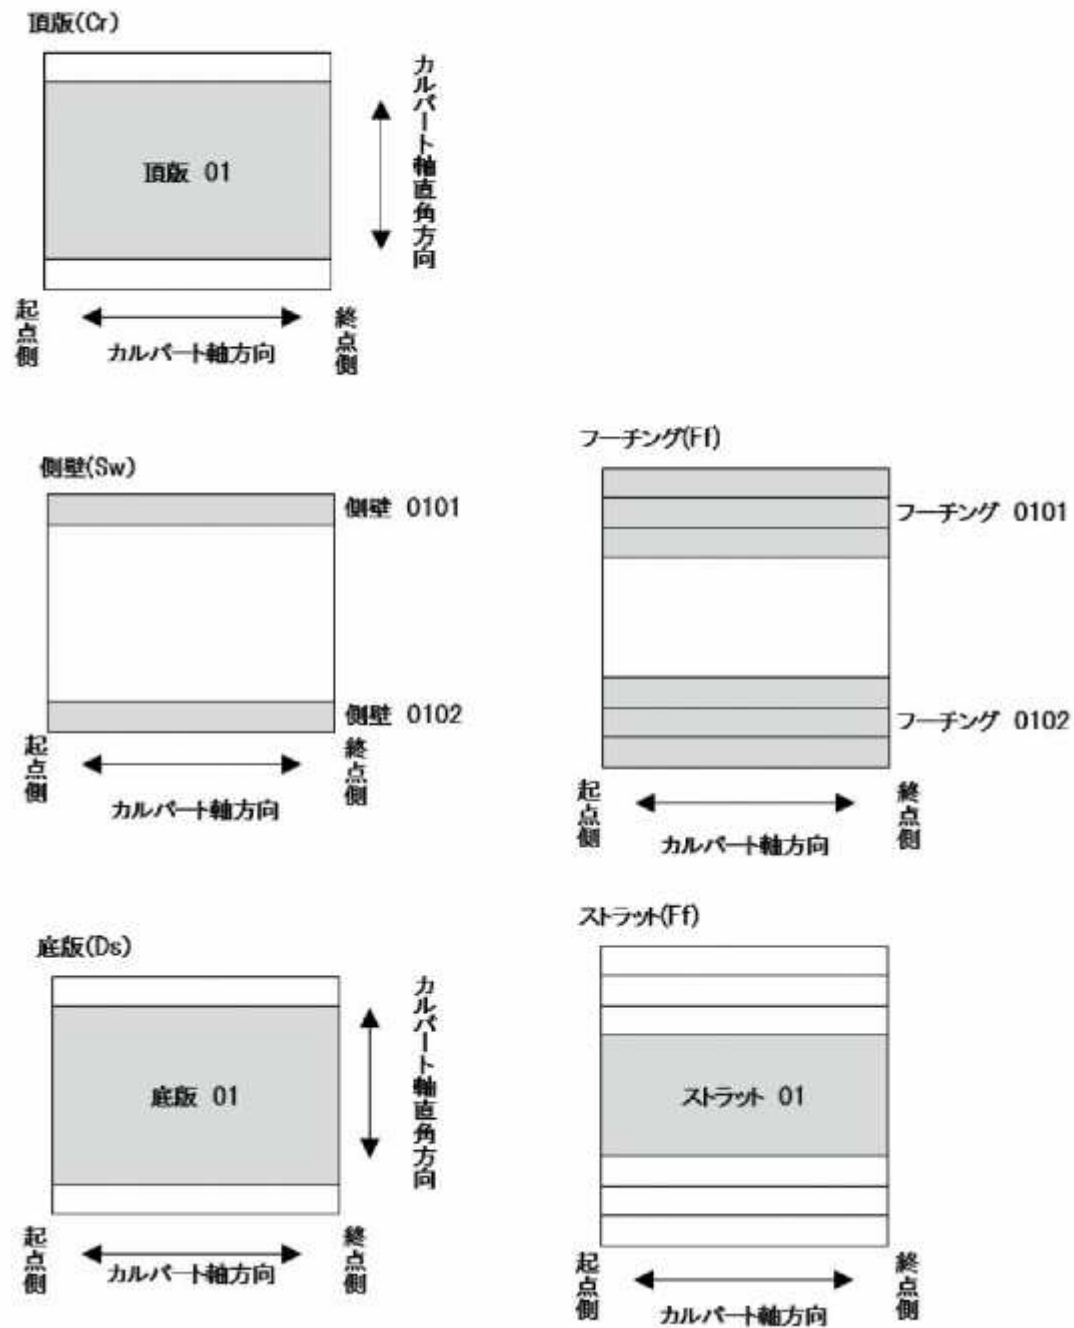

付図－3. 2. 1 部材番号図（その１）カルバート本体

場所打ちボックスカルバート


継手(目地)(Eg)

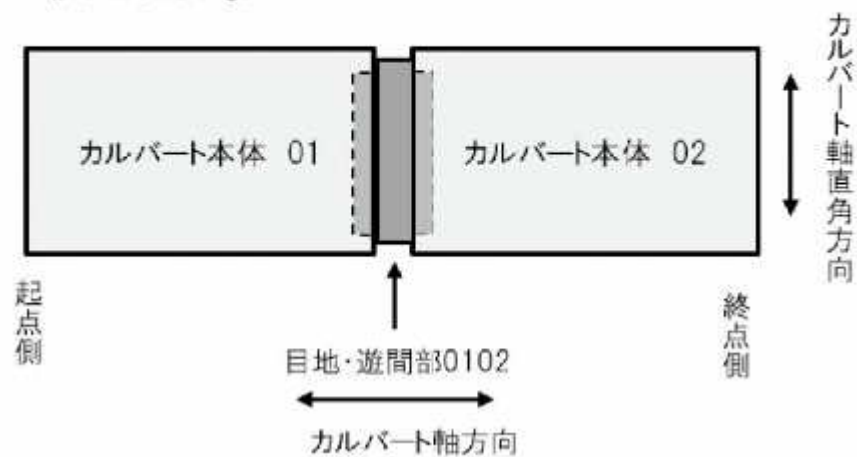


付図－3. 2. 1 部材番号図(その2) 継手

プレキャストボックスカルバート

連結部(Lj)および接合部(Jj)

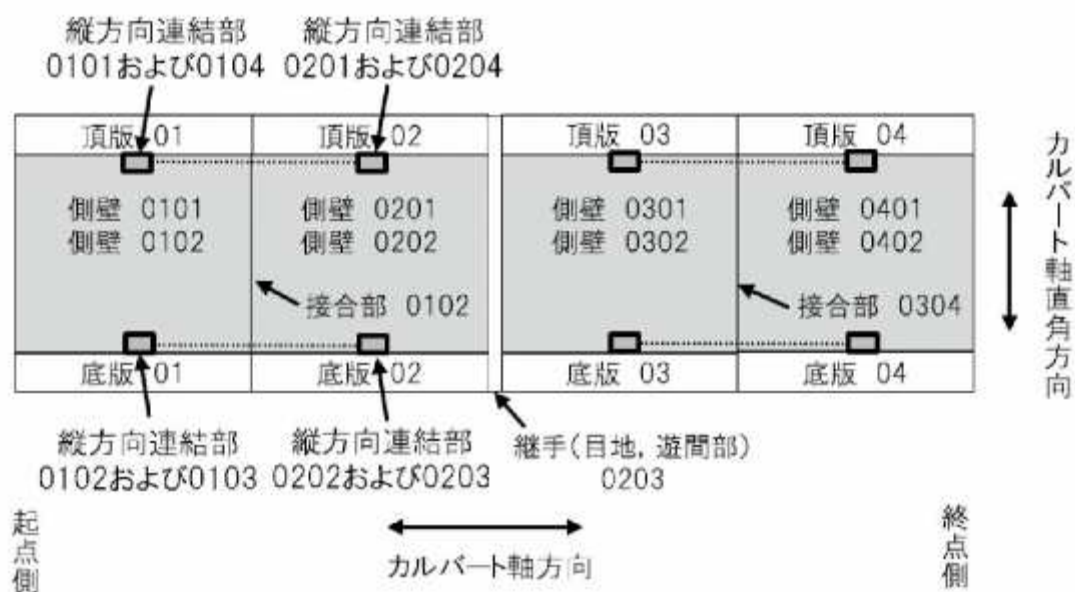

縦方向連結部

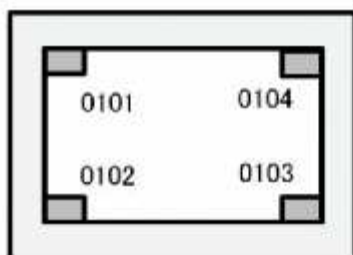


付図－3. 2. 1 部材番号図 (その3) 連結部、接合部

ウイング(W)

ウイング
(起点側:0101,
終点側:0201)

ウイング
(起点側:0102,
終点側:0202)

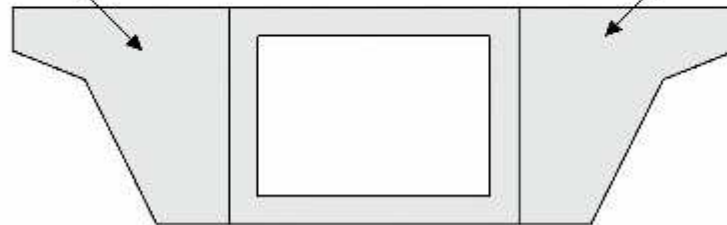

付図－３．２．１ 部材番号図（その４）ウイング部

ブロック分け

- ・場所打ち大型カルバートは、継手（目地、遊間部）位置にてブロックを分ける。
- ・プレキャスト大型カルバートは、接合（軸方向）位置にてブロックを分ける。

記録様式の記載例

シェッド、大型カルバート等定期点検要領

1) 定期点検記録様式（その1） 施設の諸元と総合検査結果

[illegible]

定期点検表記録様式 ロックシェッド・スノーシェッド・スノーシェルター

2) 定期点検記録様式 (その2) 一般図

ロックシェッド・スノーシェッド・スノーシェルター			
定期点検記録様式(その2) 一般図			
起點組	終點組	起點組	終點組
35.158388	35.160123	139.819139	139.819301
経度		経度	
起點組		終點組	
35.158388		35.160123	
経度		経度	
139.819139		139.819301	
起點組		終點組	

施設名	国道○○○号(現道)	管 轄	地方整備局	施設コード
フリガナ ○○ロックシェッド				10
施設名 ○○ロックシェッド				

通達台帳番号	図面番号	不明	図面旧番号	不明
設計会社	○○コンクリート(株)			
施工者(上部構造)	○○建設(株)/○○コンクリート工業			
施工者(下部構造)	○○建設(株)			

防災点検実施の有無	防災点検の実施管理番号	点検ランク	防災点検年度
1	N***048	点検ランク	2017
2	N***G055	点検ランク	2017
3	N***F04	点検ランク	2017
4	N***G055	点検ランク	2017
5	N***G055	点検ランク	2017

高所作業車・金網で対応可能

一部 近接目視を実施

近接目視による点検実施

ロープアクセスによる点検実施

図面作成年月日 2006年○○月○○日

○一般図には近接目視による診断ができない箇所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

1) 定期点検記録様式（その1） 施設の諸元と総合検査結果

[illegible]

2) 定期点検記録様式（その2） 一般図

図 10-1-1 には近接目視による診断ができていない箇所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

定期点検表記録様式（シェッド、大型カルバート共通）

3) 定期点検記録様式（その3） 現地状況写真

シェッド、大型カルバート共通

フリガナ ○○ウツギナガ		ブロック番号		1		起点経緯		25.158388		緯度		25.160723		施設ID	
施設名 ○○ロックシェッド		路線名		国道○○号(環道)		管轄		139.819139		経度		139.819301			
写真番号		撮影年月日		2019/11/30		写真番号		2019/11/30		撮影年月日		2019/11/30			
ブロック番号		1		ブロック番号		5		2019/11/30		ブロック番号		2			
施設正面 （起点：至 ○○ 終点側）		施設側面 （新道に接続している）		施設状況 （点検箇所）		施設状況 （点検箇所）		施設状況 （点検箇所）		施設状況 （点検箇所）		施設状況 （点検箇所）		施設状況 （点検箇所）	
写真番号		4		写真番号		5		2019/11/30		写真番号		6		2019/11/30	
ブロック番号		6		ブロック番号		8		2019/11/30		ブロック番号		1		2019/11/30	
施設状況（点検箇所） （谷間設置基礎の点検にロープアクセスを要した）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）		施設状況（点検箇所） （点検箇所）	
写真		写真		写真		写真		写真		写真		写真		写真	

現 地 状 況 写 真




















4) 定期点検記録様式（その4） 部材番号図

シェッド、大型カルバート共通

定期点検記録式（その4）部材番号図	ブロック番号	1
-------------------	--------	---

起点側	緯度	35.154388	経度	139.819139	終点側	緯度	35.160123	経度	139.819301	施設ID
-----	----	-----------	----	------------	-----	----	-----------	----	------------	------

フリガナ 施設名 ○○○カブト ○○○ログシェッド	路線名	国道○○○号(環道)	管轄	地方整備局	施設コード	10
------------------------------------	-----	------------	----	-------	-------	----

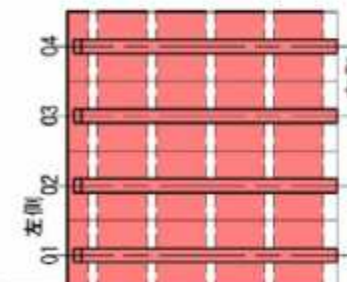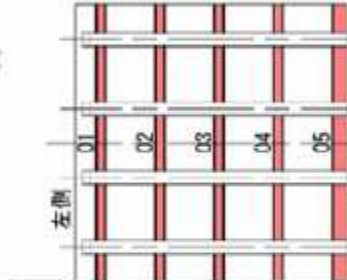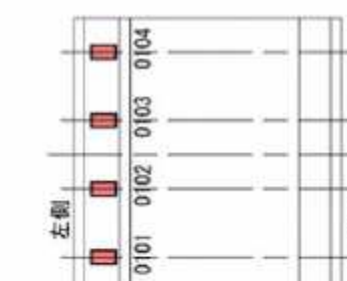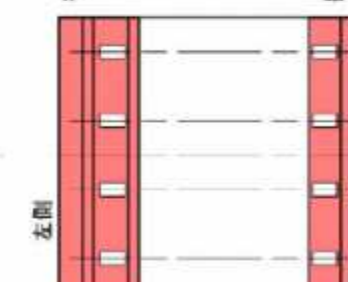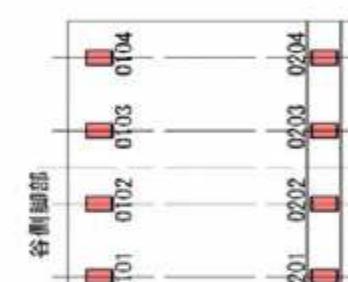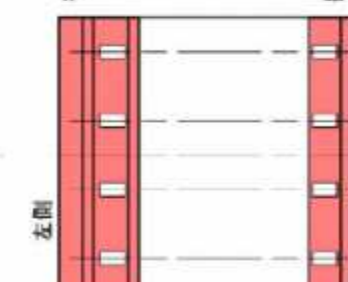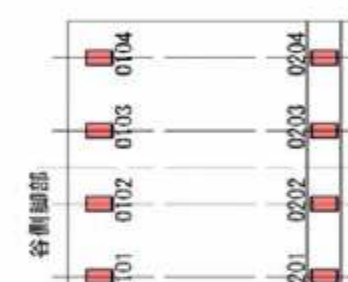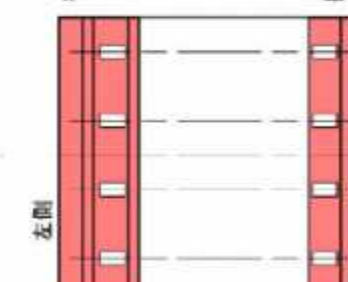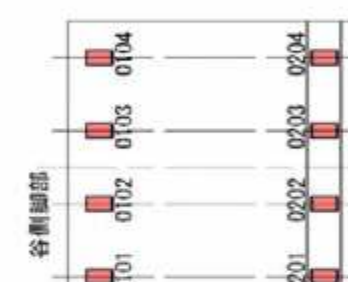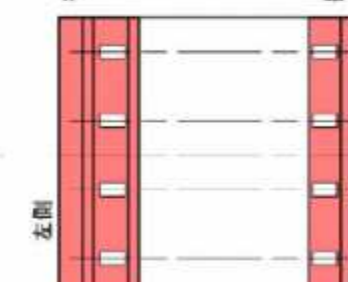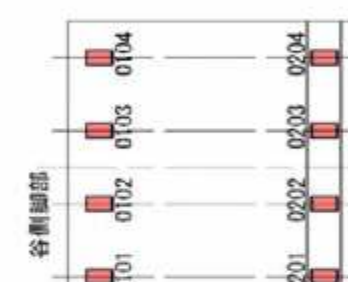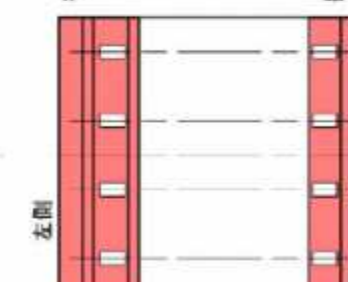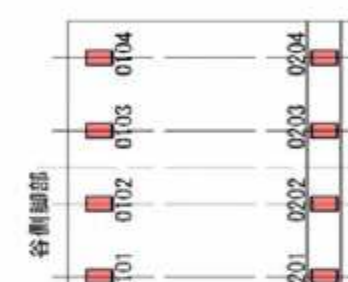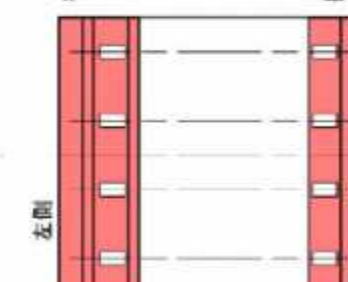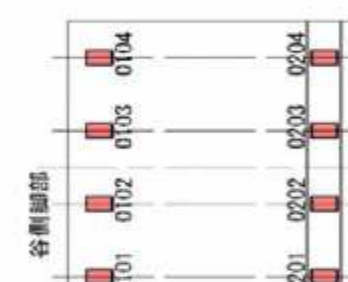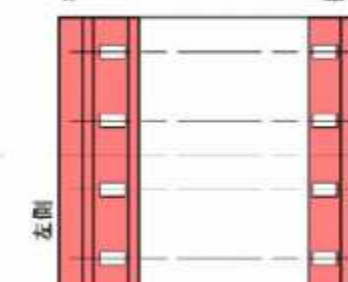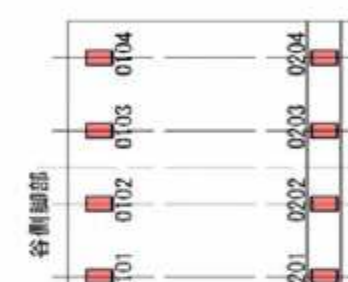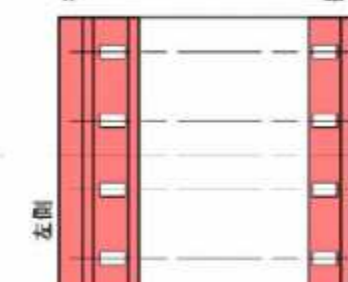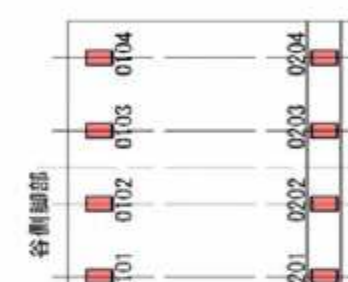主梁		横梁		谷側柱	
					
下部構造		支承(ヒンジ)		谷側基部	
					
					
					
					
					
					
					
					

定期点検表記録様式（シェッド、大型カルバート共通）

5) 定期点検記録様式（その5） 状態把握の方法

シェッド、大型カルバート共通

定期点検記録様式（その5）状態把握の方法

ブロック番号

1

フリガナ施設名

〇〇マックシェッド

〇〇ロックシェッド

起点側緯度経度

35.160123

経度139.819301

施設ID

終点側緯度経度

35.160123

経度139.819301

施設コード

管 轄

地方整備局

10

近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所

部材名	部材番号	理由	対応策
谷側擁壁基礎	03	(適切に記載する)	(適切に記載する)

〇近接目視又は打音、仙診ができていない箇所及び近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。

定期点検表記録様式（シェッド、大型カルバート共通）

6) 定期点検記録様式（その6） 旗揚げ図

シェッド、大型カルバート共通

定期点検記録様式（その6） 旗揚げ図

ブロック番号

起点側

35.158389

緯度

35.160123

終点側

35.160123

経度

139.819139

施設ID

施設名

〇〇ログシェッド

路線名

国道〇〇〇号(経道)

管 轄

地方整備局

項 目

10

変状場所の記録図

ブロック番号1

主梁下面

谷 側

山 側

起点側

主梁 亀裂(断面)
谷ひびわれ(中央 0.2mm 0.7m)
谷底部・距離から見て
第-2

ブロック番号1

谷側柱

上

下

起点側

谷側柱 亀裂(断面)
谷ひびわれ(中央 0.1mm 2.0m)
第-1
コンクリートヒンジ(柱基部) 亀裂(断面)
第-1
コンクリートヒンジ(柱基部) 亀裂(断面)
第-1

変状の凡例

変状の種類	記 号	変状の場所	記 号
亀裂	亀	亀裂	亀
ひびわれ	ひ	ひびわれ	ひ
陥没	陥	陥没	陥
変位	変	変位	変
変形	変	変形	変
変色	変	変色	変
変質	変	変質	変
変種	変	変種	変

〇 診断に直接寄与した、健全性の根拠となる変状を記載する。

7) 定期点検記録様式（その7） 変状写真及び判定結果

定款・点検記録簿等式（そのア）変状写真及び判定結果	ブロック番号	1	<table border="1"> <tr> <td>24年度 起算期 経度</td> <td>35.159283 [39.819159]</td> <td>24年度 終点側 経度</td> <td>25.160123 [39.819201]</td> <td>35年度 終点側 経度</td> </tr> </table>	24年度 起算期 経度	35.159283 [39.819159]	24年度 終点側 経度	25.160123 [39.819201]	35年度 終点側 経度
24年度 起算期 経度	35.159283 [39.819159]	24年度 終点側 経度	25.160123 [39.819201]	35年度 終点側 経度				
プリガエ 施設名 〇〇ログシールド 〇〇ログシールド	路線名	国道〇〇〇号(予定)	管轄	地方整備局	施設メーカー	10		

[illegible]

○朝鮮半島の利権区分は、日英協定の結果である。日本は、朝鮮半島の利権をめぐって、英米露と競争することになった。日本は、朝鮮半島の利権をめぐって、英米露と競争することになった。日本は、朝鮮半島の利権をめぐって、英米露と競争することになった。

定期点検表記録様式（シェッド、大型カルバート共通）

8) 定期点検記録様式（その8） 診断総括表

シェッド、大型カルバート共通

定期点検記録様式（その8） 診断総括表		ブロック番号	1	経度 緯度	35.159388 139.819139	終点側 経度	35.160123 139.819301	施設ID	
フリガナ 施設名	〇〇mゲリラード 〇〇ロックシェッド	路線名	国道〇〇〇号（国道）	管轄		地方整備局	施設コード	10	
部材毎の健全性の診断									
部材名	部材番号	変状の種類	写真番号	健全性（部材単位）					
上部構造	01	沈下・移動・傾斜	1	II					
下部構造	01	変形・欠損	4	I					
支承部	0201, 0203, 0204		〇	I					
その他	01	路面の凹凸	6	II					
〇診断根拠とした、変状を記載する。									

9) データ記録様式 (その9) 変状図

シールド、大型カルバート共通

データ記録様式(その2) 変状図

フリガナ 施設名	○○○○シールド ○○○○シールド	路線 延長	35.159368 130.810139	緯度 経度	35.160123 130.810201	施設ID
ブロック番号	1	起点側 終点側	130.810139	緯度 経度	35.160123 130.810201	施設ID
路線名	口道○○○○号(国道)	管轄	北万務局	冷却コード	10	

1ブロック (主梁下面)

1ブロック (谷側柱)

変状図

変状の種類	変状の箇所	変状の程度	変状の状況
ひびわれ	山側	軽微	山側
剥離	山側	軽微	山側
陥没	山側	軽微	山側
その他	山側	軽微	山側

定期点検表記録様式（シェッド、大型カルバート共通）
10) データ記録様式（その10） 変状写真

シェッド、大型カルバート共通

データ記録様式(その10) 変状写真

ブロック番号

1

起点側	緯度	35.158138	経度	35.160123	施設ID	
	経度	139.819139	緯度	139.819301		

フリガー

施 設 名

〇〇レックシェッド

〇〇レックシェッド

管 轄

国道〇〇〇号(現道)

〇〇カメラ

管 轄

200万回系

管 轄

地方整備局

建設コース

10

管 轄

5000ルクス

試験レベル(mm)

0.2







写真番号

4

ブロック番号

1

写真番号

5

ブロック番号

1

部材名

谷側支台

部材番号

01

部材名

本管部コンクリート
(梁基部)

部材番号

0202

変状の種類

変形・欠損

変状程度

a

変状の種類

変形・欠損

変状程度

a

前回変状程度

a

前回変状程度

a







変 状 写 真

11) データ記録様式（その 11） 変状程度の評価記入表（主要部材）

シエツド、大型カルバート共通

[illegible]

定期点検表記録様式（シェッド、大型カルバート共通）

13) データ記録様式（その 13） 変状程度の評価結果総括

シェッド、大型カルバート共通

データ記録様式(その13) 変状程度の評価結果総括		ブロック番号		1		起點側		35.159308 経度		35.160123 緯度		施設ID	
施設名		路線名		国道〇〇〇号(現道)		管 轄		地方整備局		施設コード		10	
材料		材料種別		今定期点検		点検日		2014/11/30		前回定期点検		点検日	
工種		記号		部材番号		変状の種別(程度)		変状の種別(程度)		変状の種別(程度)		変状の種別(程度)	
SP	C	主梁	Mg	31	ひびわれ(c)、漏水・道床石(既)沈下・移動、傾斜(c)								
SP	C	佐梁	Cr	32	剥離・鉄筋露出(c)					剥離・鉄筋露出(c)			
SP	C	谷側柱	Co	0104	ひびわれ(d)					ひびわれ(b)			
SB	C	山側受台	Be	31	ひびわれ(d)					ひびわれ(b)			
SB	C	谷側受台	Be	32	ひびわれ(b)、変形・欠損(c)								
SB	C	谷側縦筋露出	Vw	33	変形・欠損(c)								
B	X	梁(コンクリート)変形(変位)	Br	0202	支保組の機能低下(c)								
B	C	コンクリート(柱)変形	Bh	0104	剥離・鉄筋露出(d)								
R	X	舗装	Pm	31	路面の凹凸(c)								
E	V	排水管	Dp	0101	変形・欠損(c)					変形・欠損(c)			
SL	X	縦断材	Bc	31	その他(c)					変形・欠損(c)			