

調査の目的


公益財団法人 鳥取県環境管理事業センターが、産業廃棄物処理施設の設置を計画している米子市淀江町小波地内の土地について、その地下水の流向等を把握するため、地下水、地層及び地質の調査を実施しました。

広域地下水流动調査・研究

- ・理論的研究（1960年代から）
- ・実証的研究（1980年代から）

地下水：地表面下の地層間隙を飽和して流動する水

地球上の水は太陽放射と重力で循環している！
地下水も水循環系の一部を構成している！

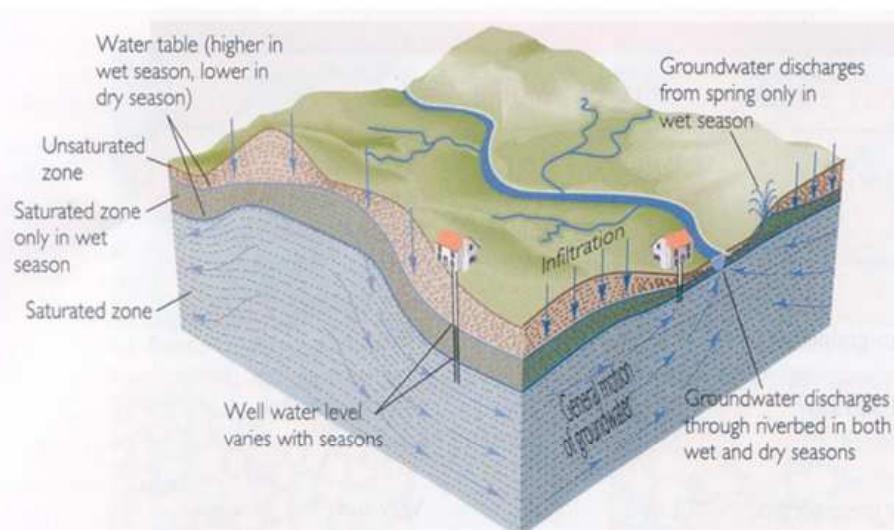

地下水流动の支配要因
地形勾配 + 地質(透水性)構成
Topo drive + Geo drive


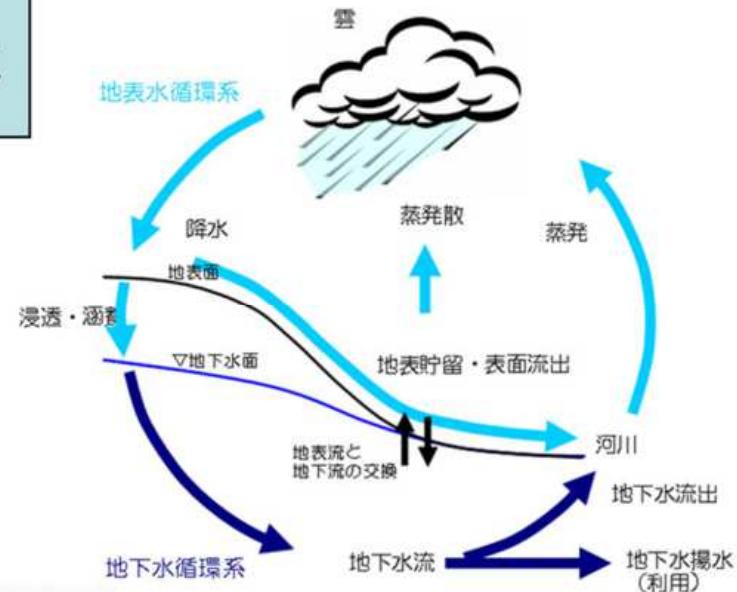


Figure I2.9 Dynamics of the groundwater table in permeable shallow formations in a temperate climate. Water enters the ground by infiltration of rain and melted snow and discharges at springs and rivers. The unsaturated zone varies in thickness as the water table rises in wet seasons and falls in dry seasons.

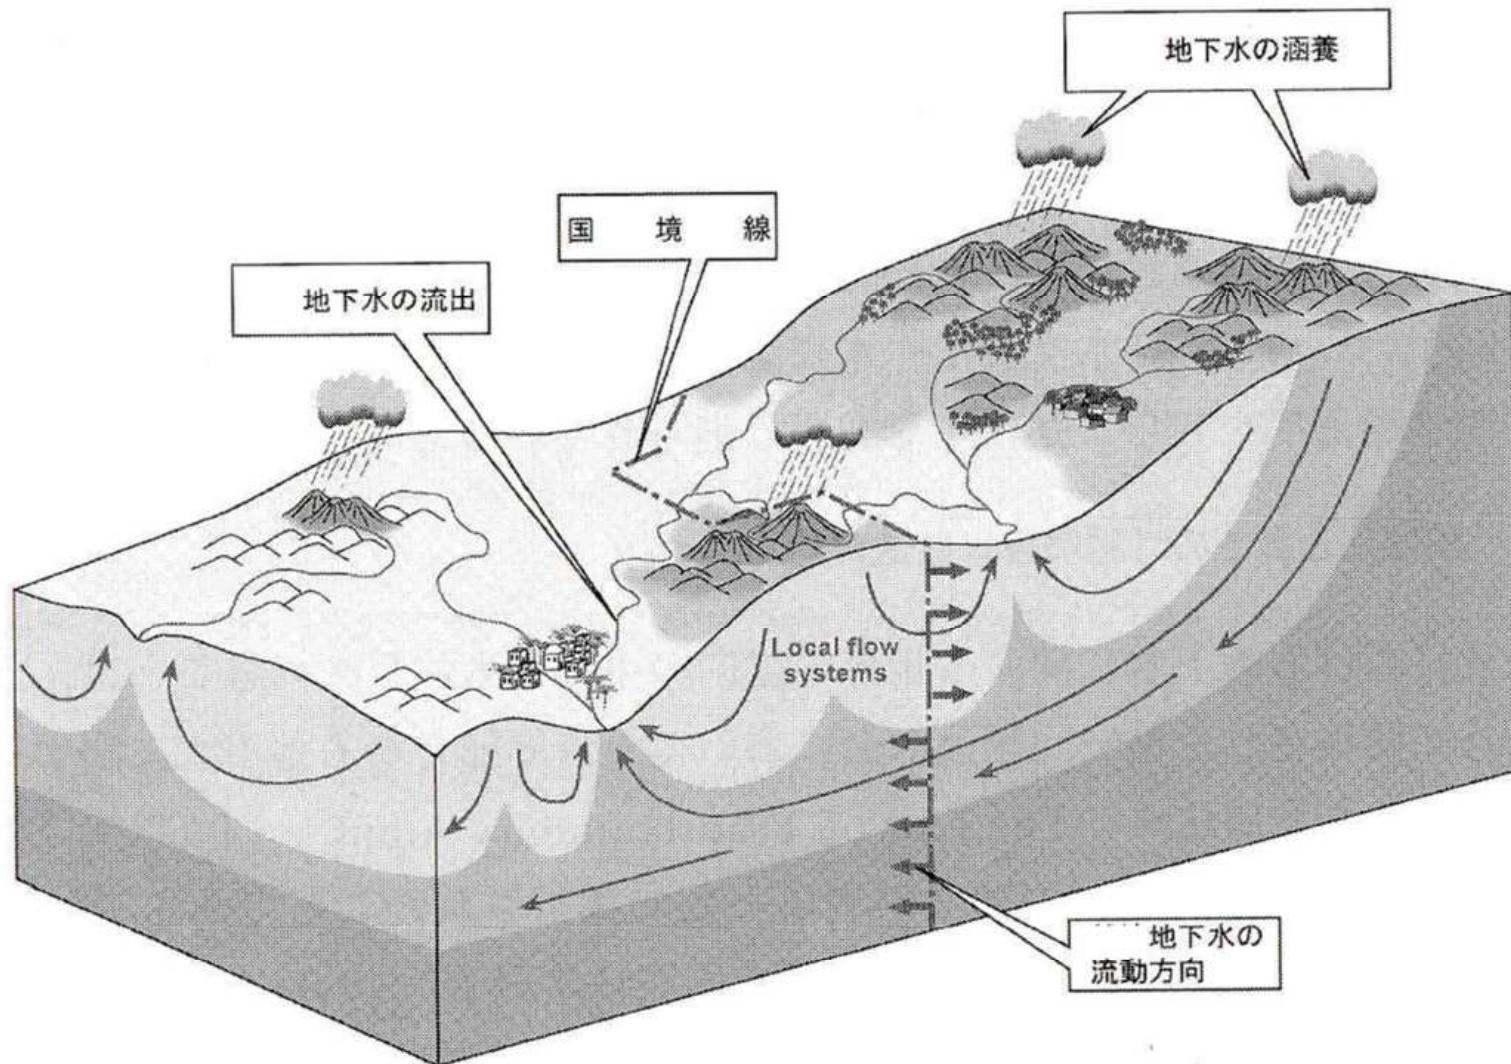

陸域での水循環の一部を担っている
Topo drive と Geo drive が構成する実際の3次元的な地下水流动


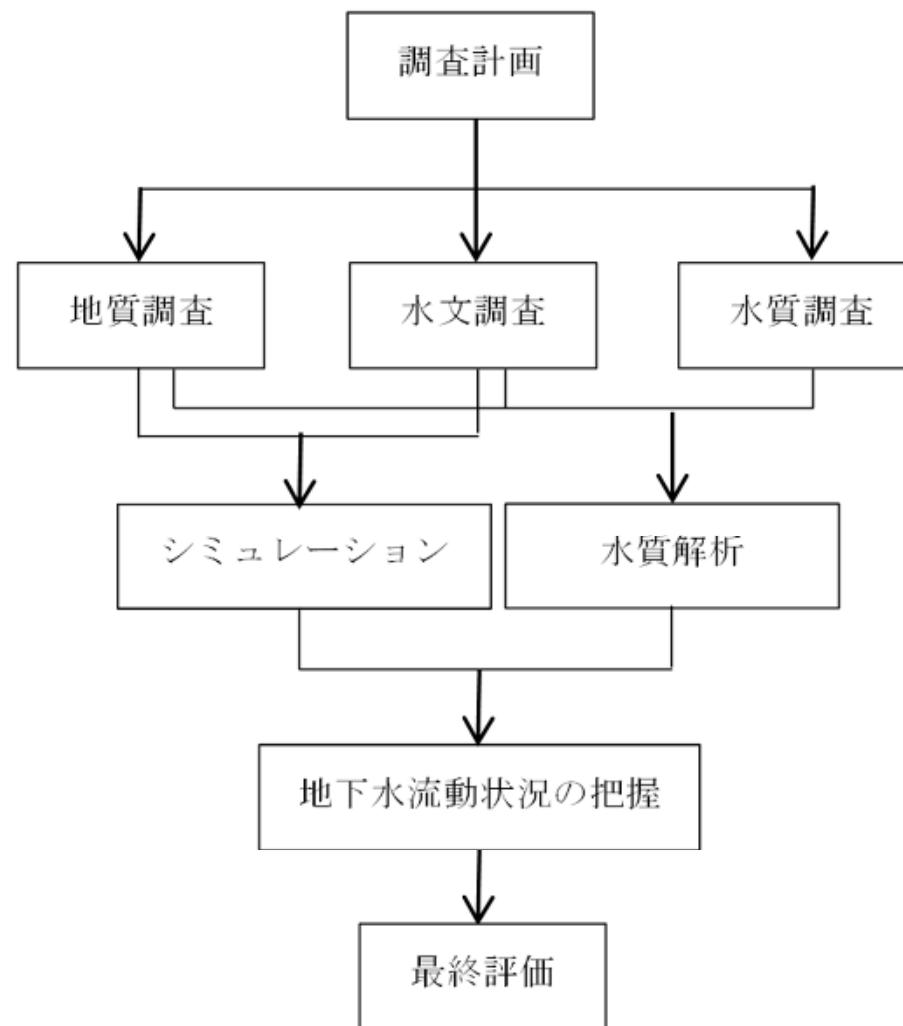


図 1 調査・解析及び評価の流れ

調査地点と調査項目

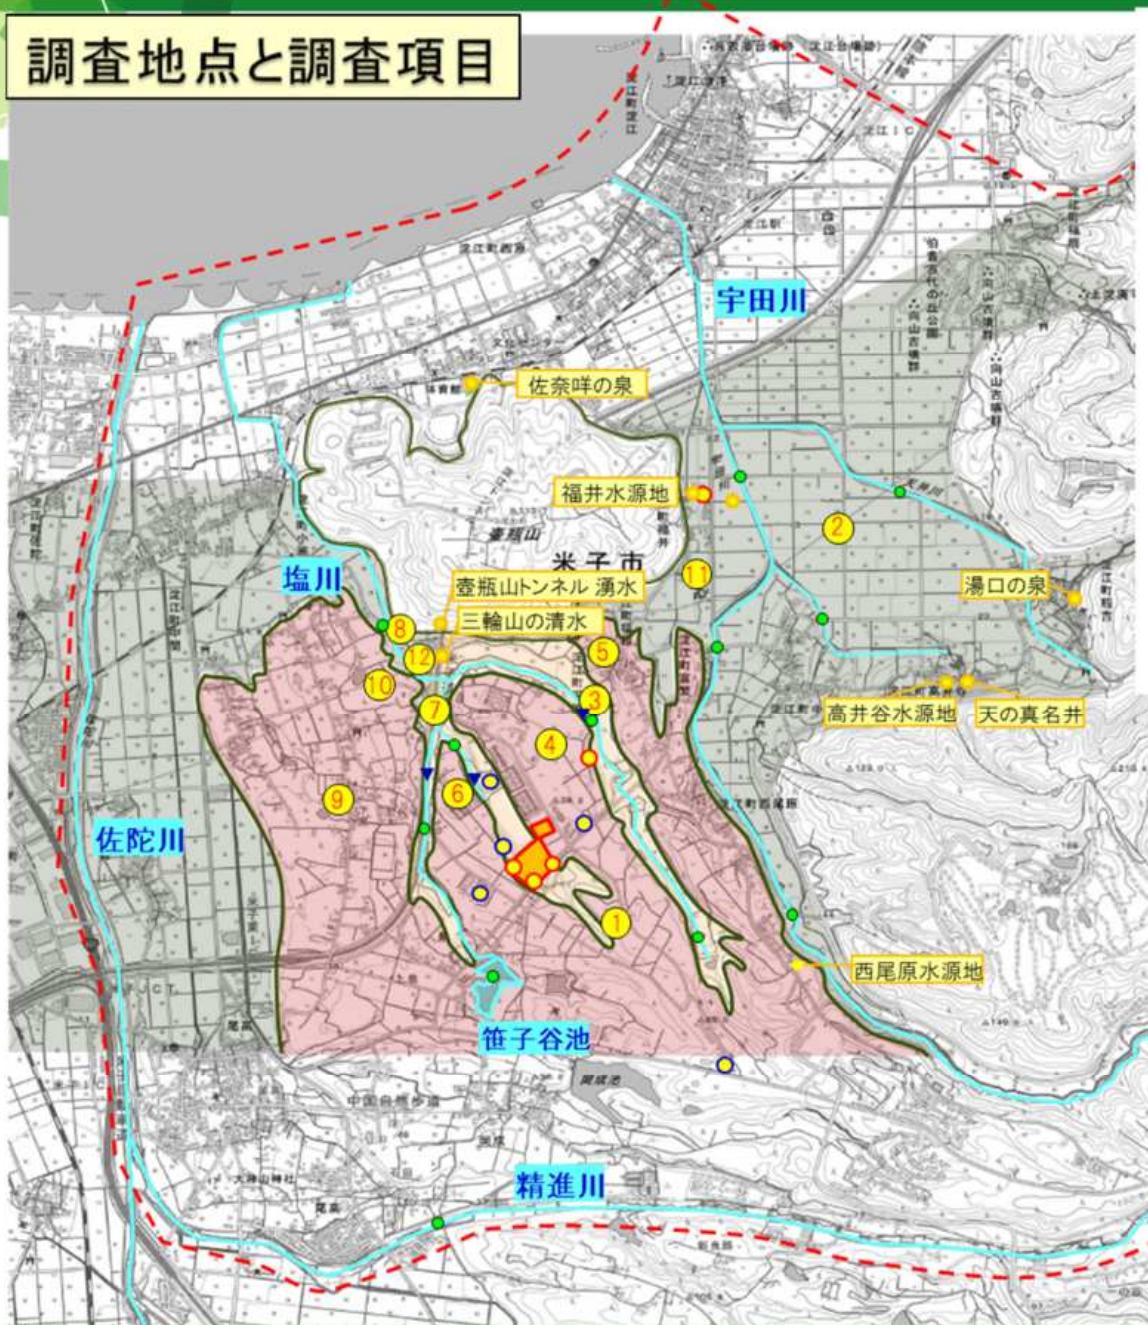

【調査・解析の結果】

- 全12地点(32孔)でボーリング調査を実施しました。
- 各地点で1孔(計12孔)でオールコアサンプリングを実施し、計画地周辺の地下の地質構造、帯水層構造(水理地質構造)の詳細を明らかにするとともに、各地層の透水係数を把握しました(後に詳述)。
- 全ボーリング調査地点において、帯水層ごとに観測井戸を設置し、各孔で地下水位の連続観測を行うとともに、水質分析を行うことで、湧水や水源地の地下水と、帯水層の関係や、地下水位の挙動など、後段で実施する地下水シミュレーションに必要な基礎データを得ることができました。

【凡例】

- (1)ボーリング調査
 - 12地点 ※①～③はパイロット調査で先行実施
 - 新設井戸(12地点、32本)
 - 既設井戸(5本)
- (2)地下水位連続観測(合計:36本)
 - 新設井戸(12地点、32本)
 - 既設井戸(5本)
- (3)河川流量連続観測
 - ▼ 河川(3地点)
- (4)水質分析(合計:64検体)
 - (2)の井戸(36本)
 - 既設井戸(5本)
 - 湧水(6箇所)、水道水源(4箇所)
 - 河川水(13箇所)
- 詳細解析範囲





地質断面図

断面Y



大山(弥山)山頂から、壺瓶山山頂を通る直線上で、
地質断面図を作成しました。

計画地周辺の地質構造を理解することができます。

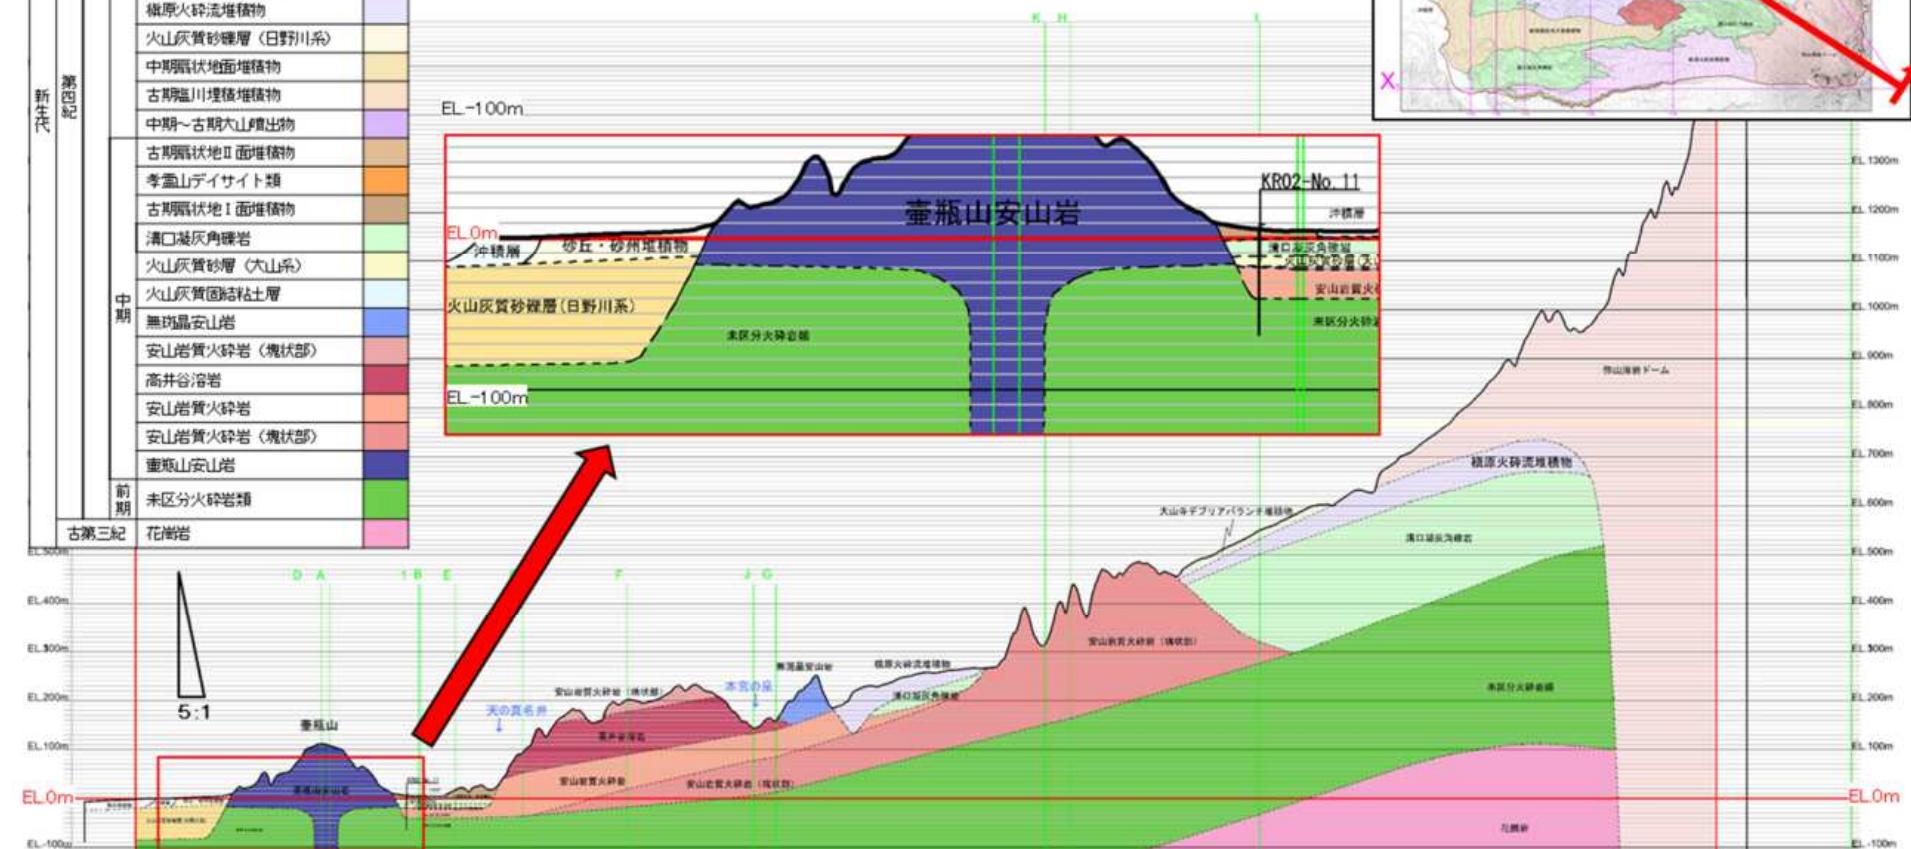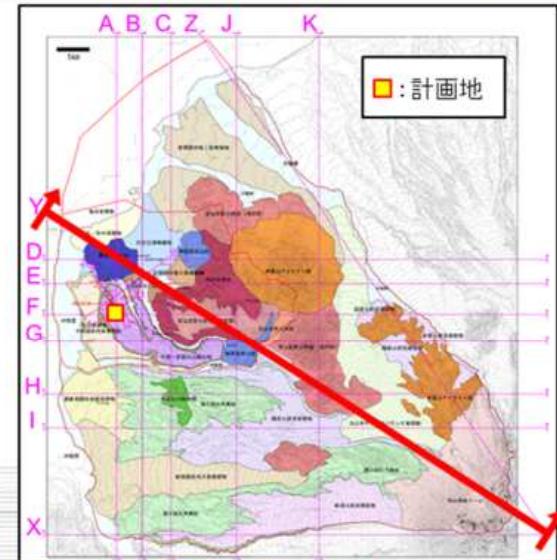

各地層の透水性


現場透水試験、室内透水試験結果

ボーリング孔を用いた現場透水試験、ボーリングコアを用いた室内透水試験を各地層で実施しました。

凡例


- 全データの中央値
- チューブ法の中央値
- ピエゾメーター法
- 室内透水試験の中央値

- ☒ 室内透水試験
- * 不飽和透水試験
- △ チューブ法
- ◇ ピエゾメーター法(注水法)
- ピエゾメーター法(回復法)

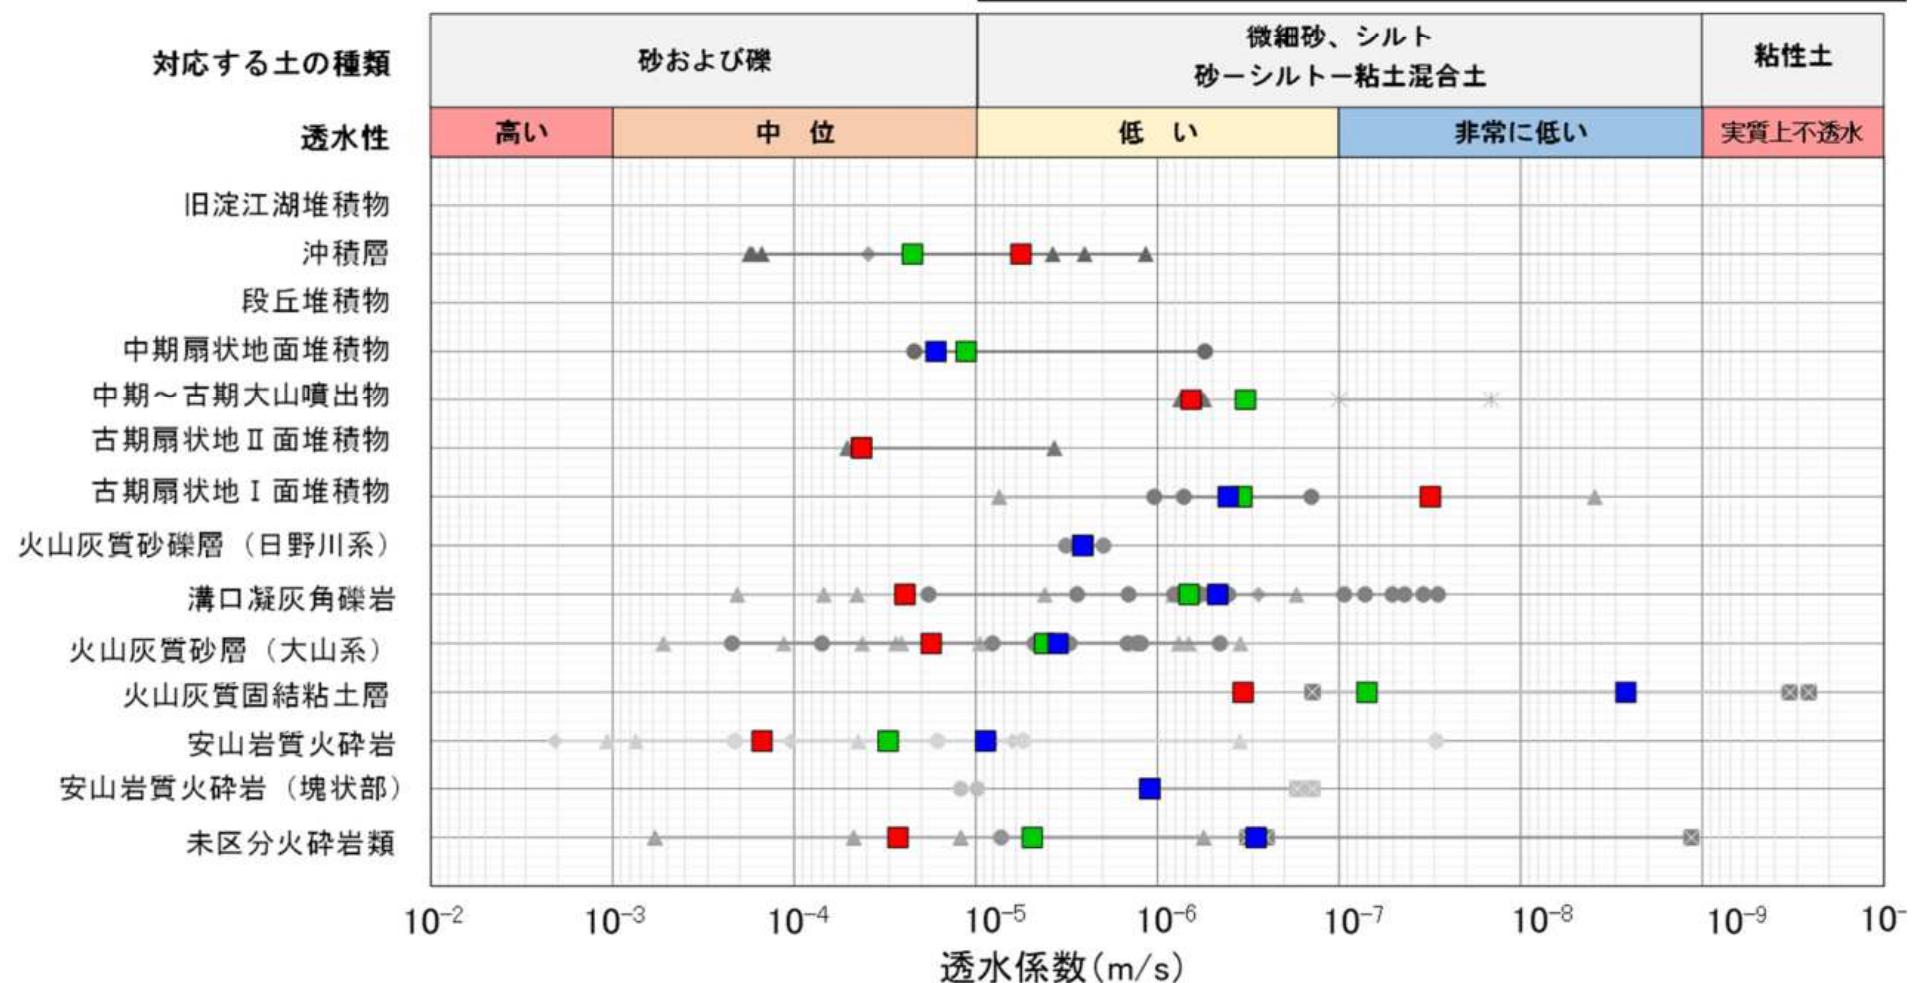


地下水位センター図 第2帶水層+第3帶水層

地下水位観測日
令和4年5月31日、6月1日

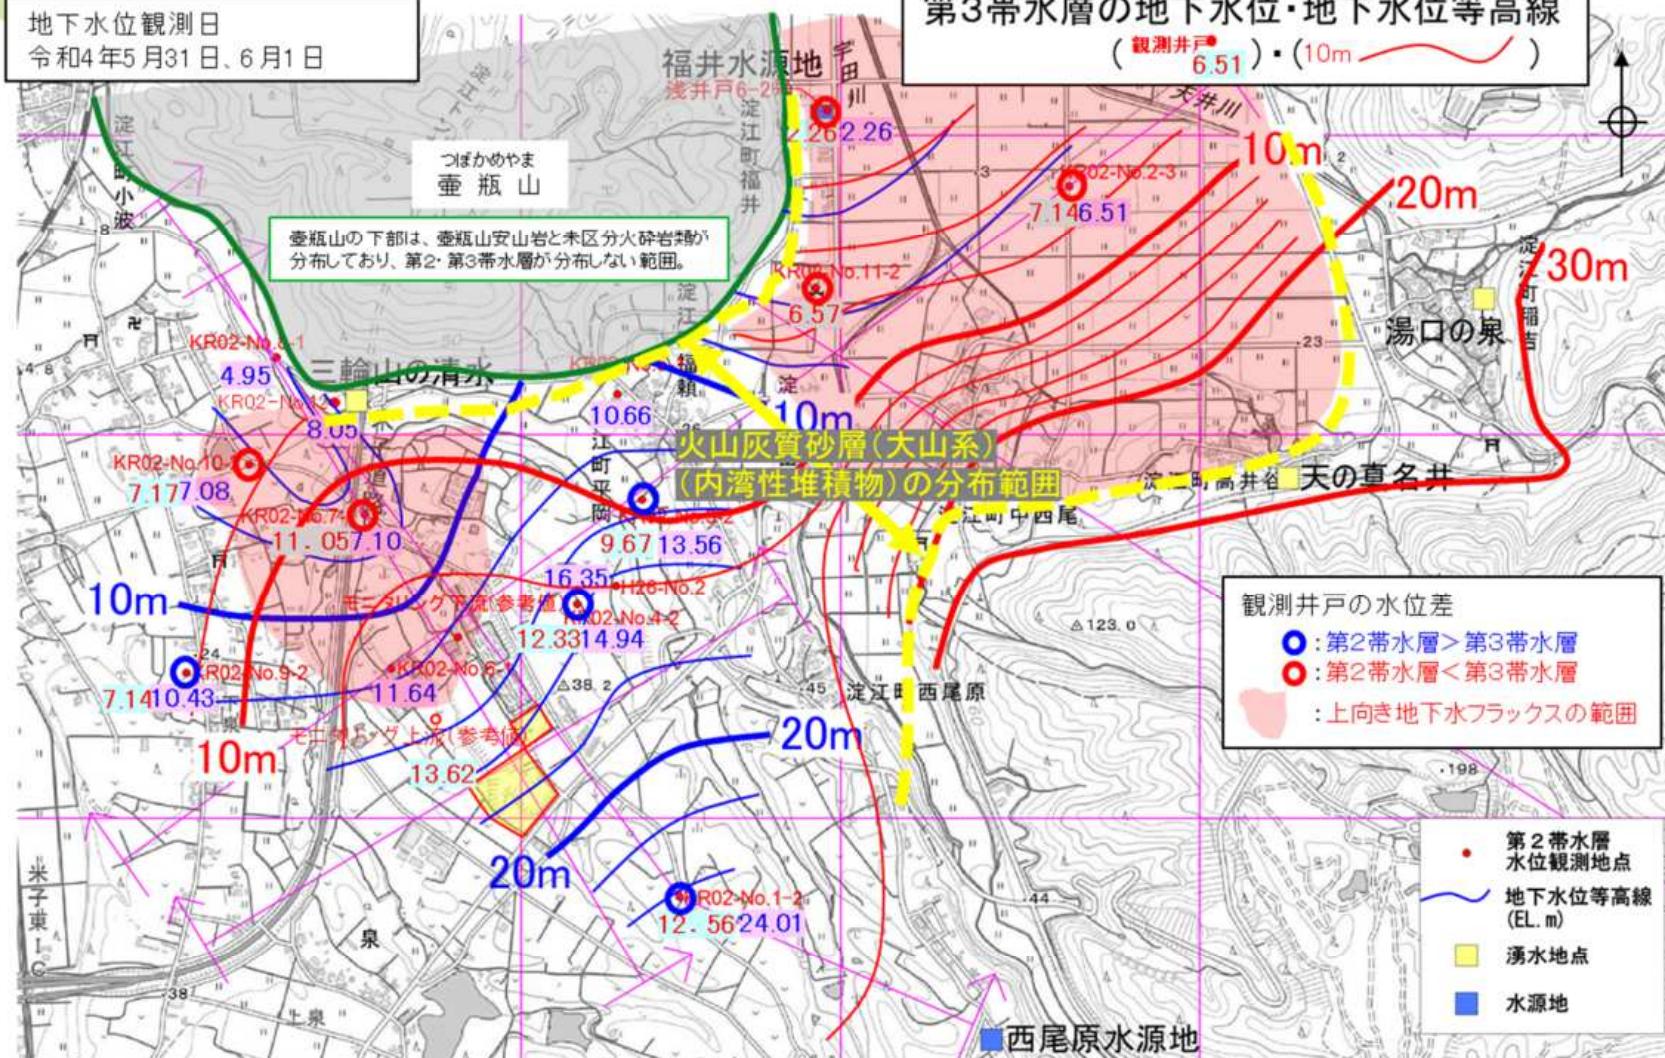

【計画地の谷や塩川の谷:三輪山の清水周辺】【淀江平野:福井水源地周辺】の低地では、第2帶水層より第3帶水層の地下水位が上回り、第3帶水層の地下水が第2帶水層に向かう、上向きの地下水流向(フラックス)が存在する範囲を把握しました。

硝酸イオン濃度

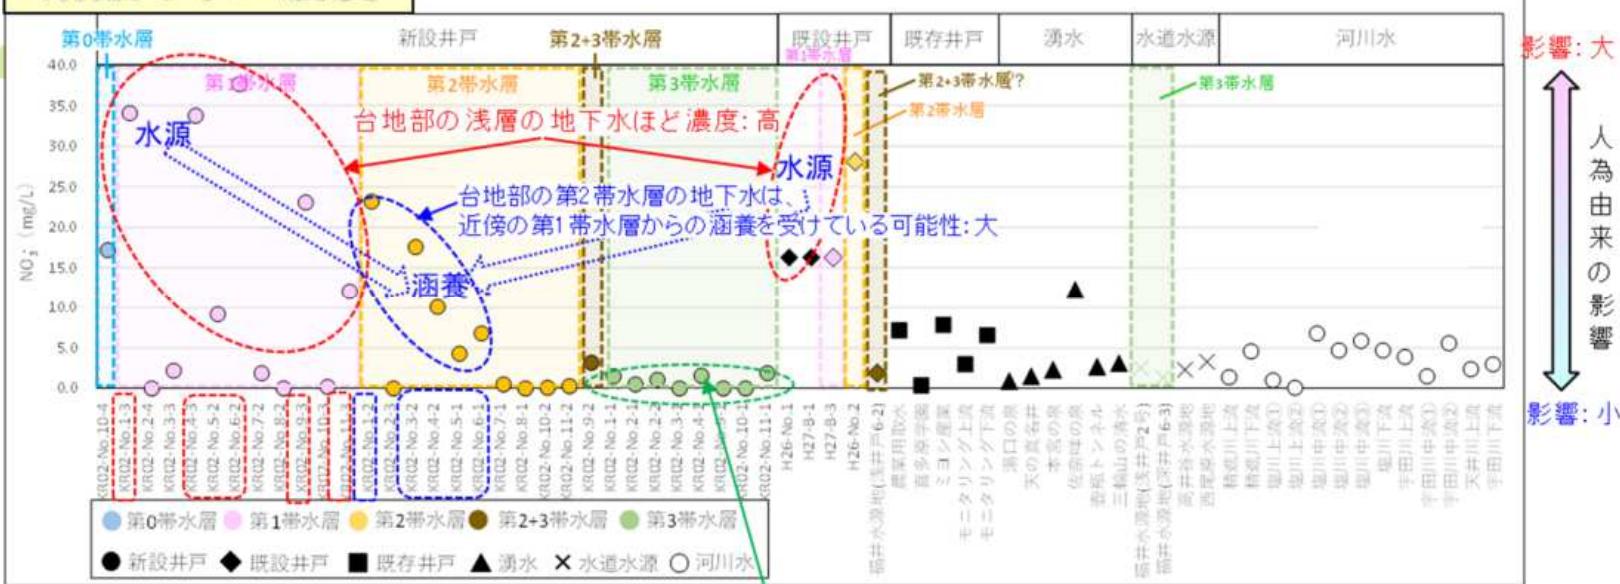

第3帯水層の地下水の硝酸イオンは低濃度⇒地表の影響を受けていない


2

【調査・解析の結果】

1. 水質分析(硝酸イオン濃度)の結果、第2帶水層の地下水は近傍の地表の影響を受けている地点もあるが、第3帶水層の地下水はその影響を受けていないことがわかりました。
 2. 台地部の第2帶水層の地下水は、近傍の第1帶水層からの涵養を受けている可能性が大きいことがわかりました。

地下水位觀測


調査地点

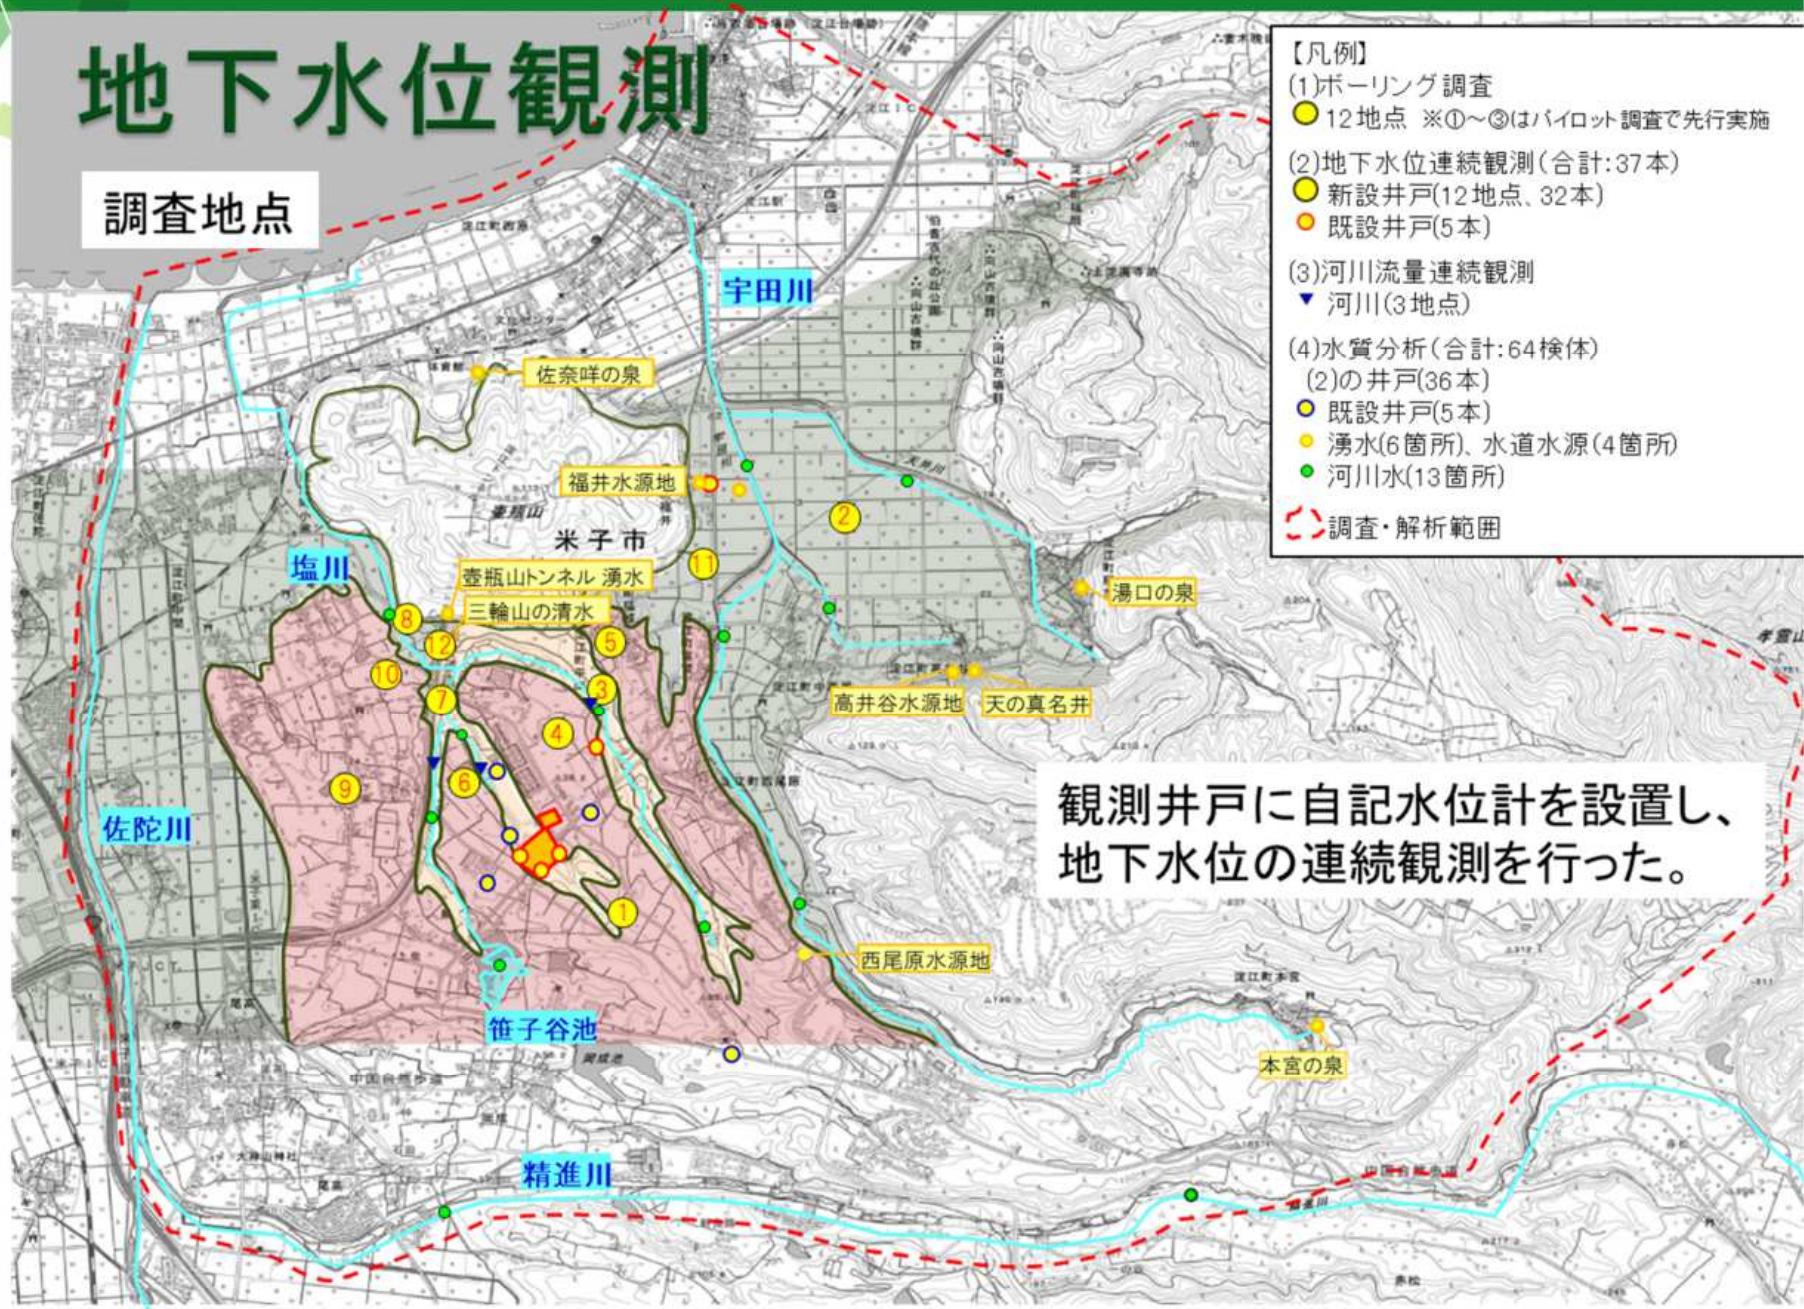

観測井戸に自記水位計を設置し、地下水位の連続観測を行った。

地下水流动を把握する方法(地下水流动シミュレーション)

水循環の概念図

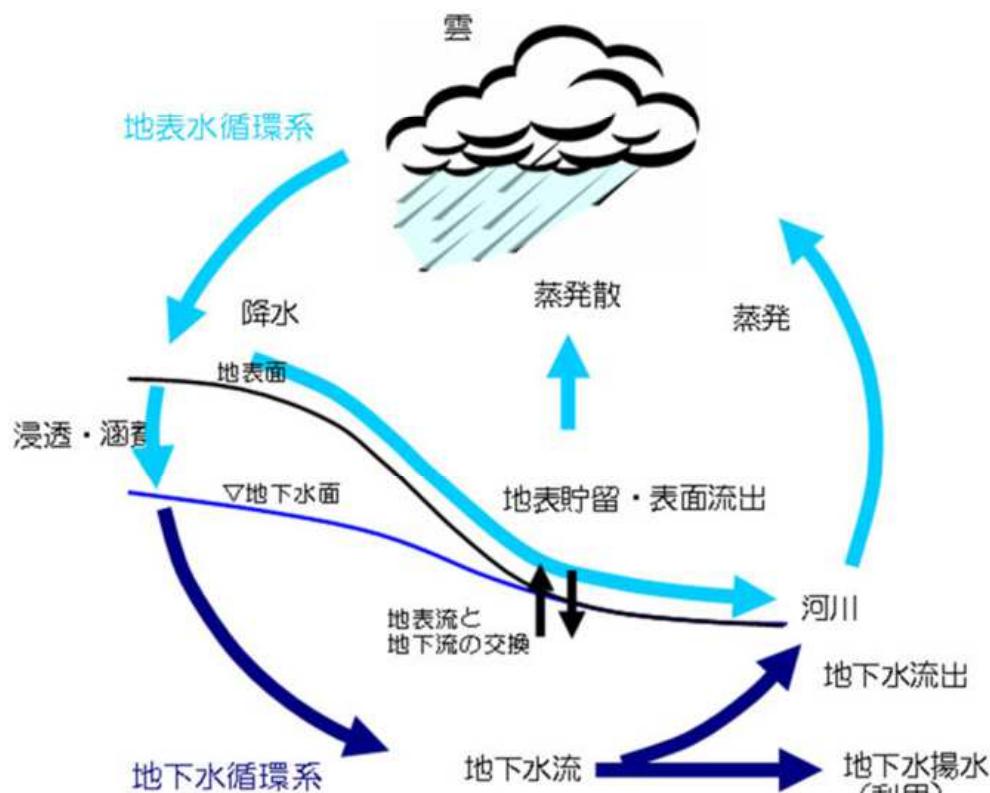

地球上の水は太陽放射と重力で循環している！
地下水も水循環系の一部を構成している！





地表水と地下水を一体化した水循環系として
地下水流动を把握することが重要！

3次元地下水流动シミュレーション

検証の流れ


- ▶ シミュレーション結果と観測データの差異は、モデルと実際の異なる点を示唆する貴重な情報
- ▶ 計算の実行・検証を繰り返しながら、必要に応じて地質モデル構築やデータの収集へとフィードバックすることでモデルの改善や計画地周辺の地表水・地下水流动状況の理解につなげる
- ▶ 検証を経て最終的に確定したモデルを用いて、地表水・地下水影響検討を実施

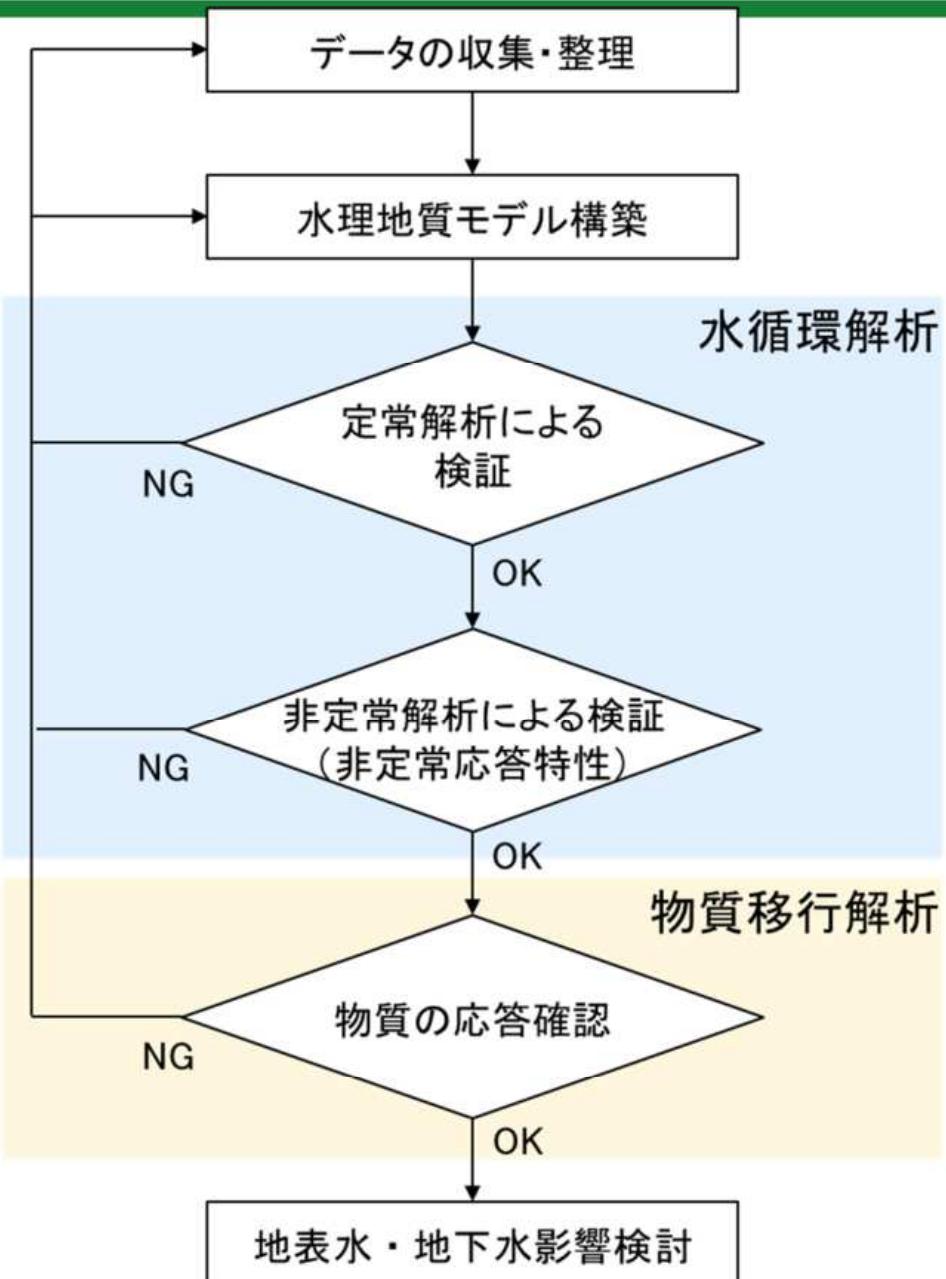

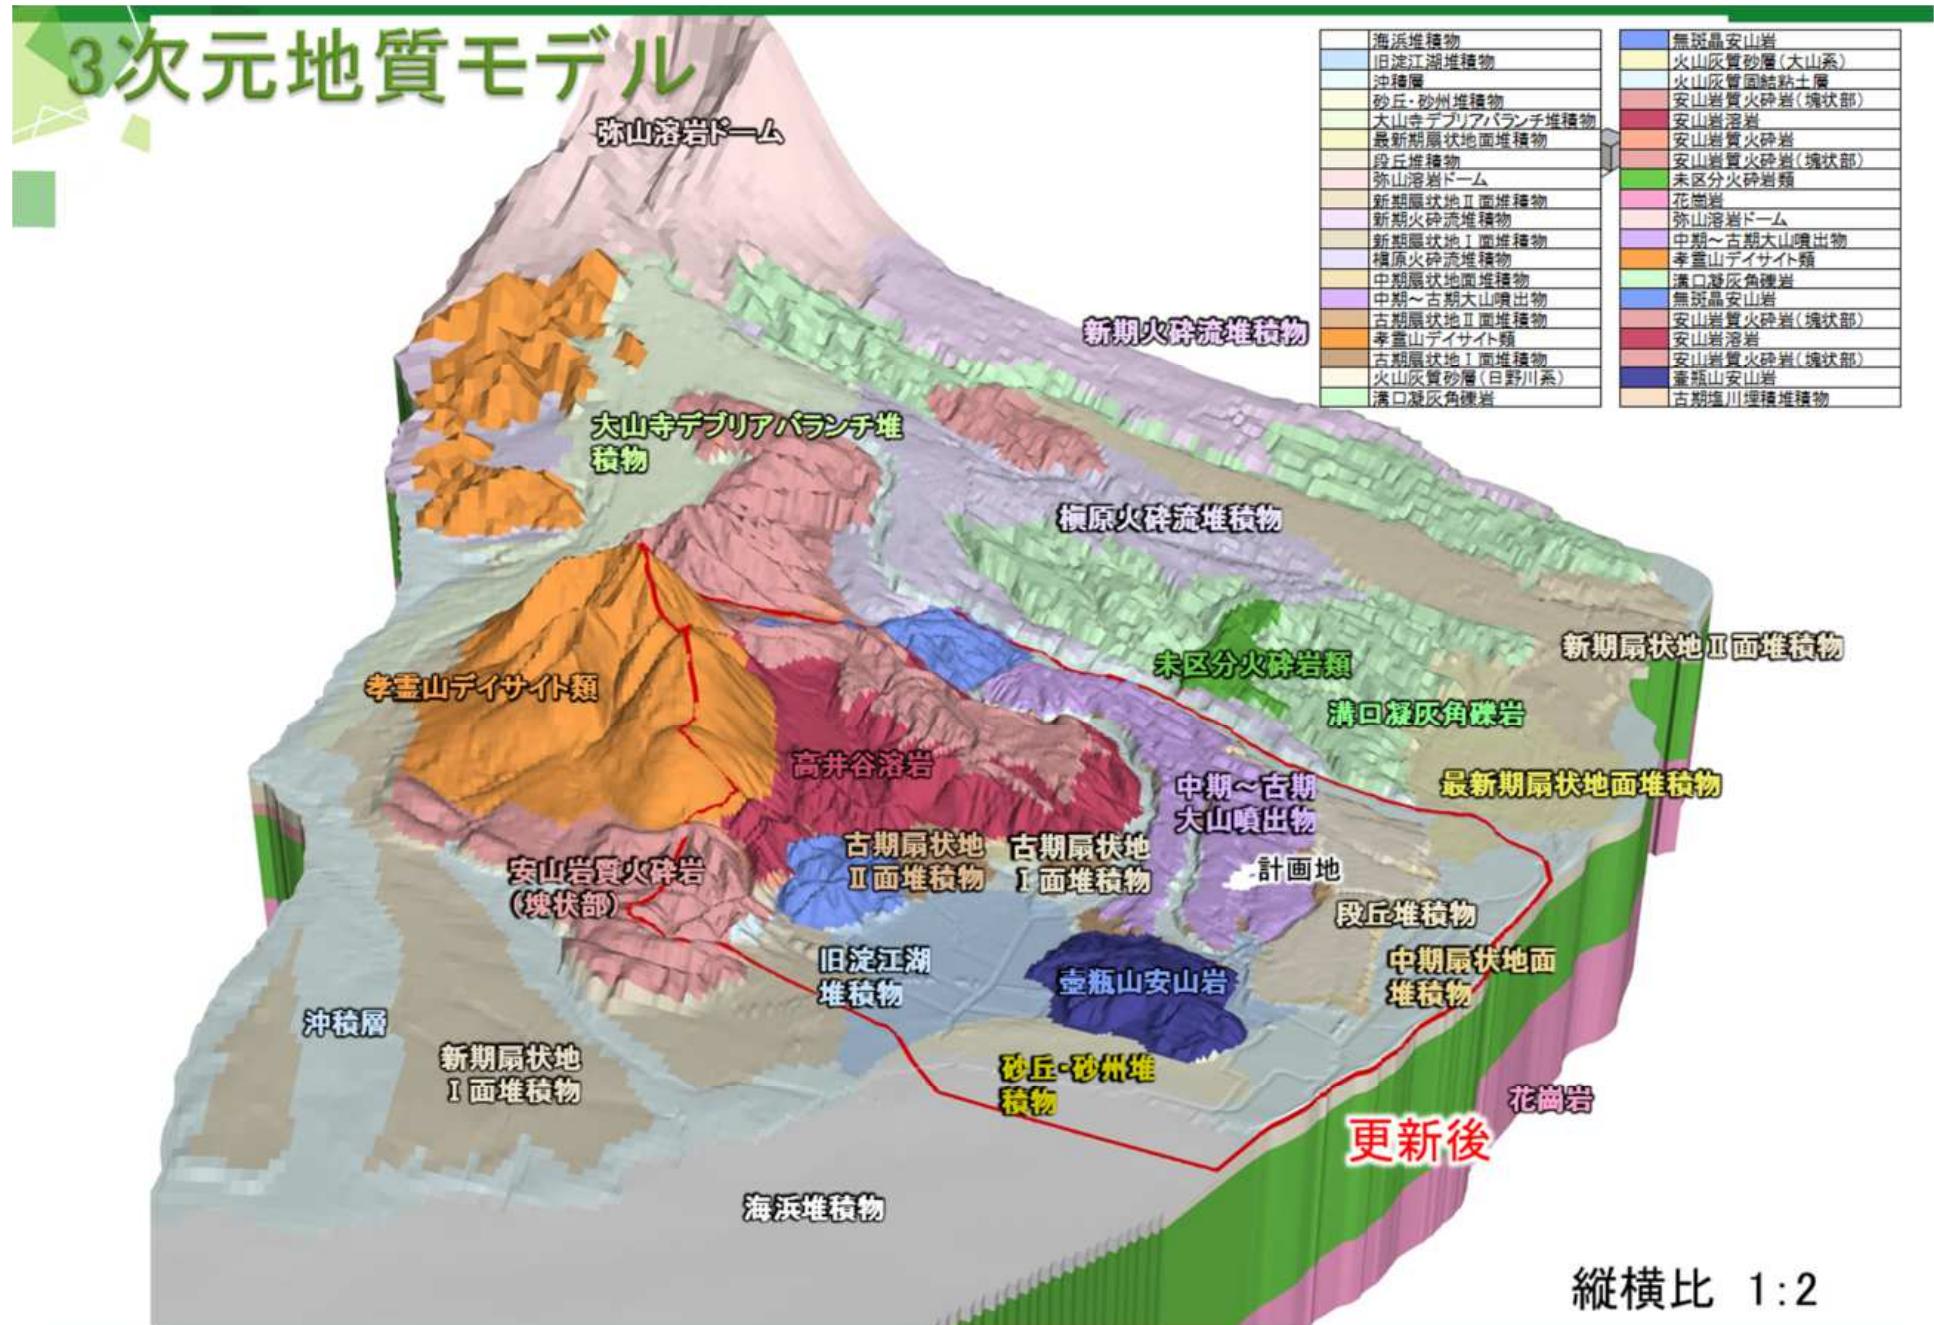


観測井戸地下水位及び周辺湧水の湧出量の再現性

最終モデル(RUN5)

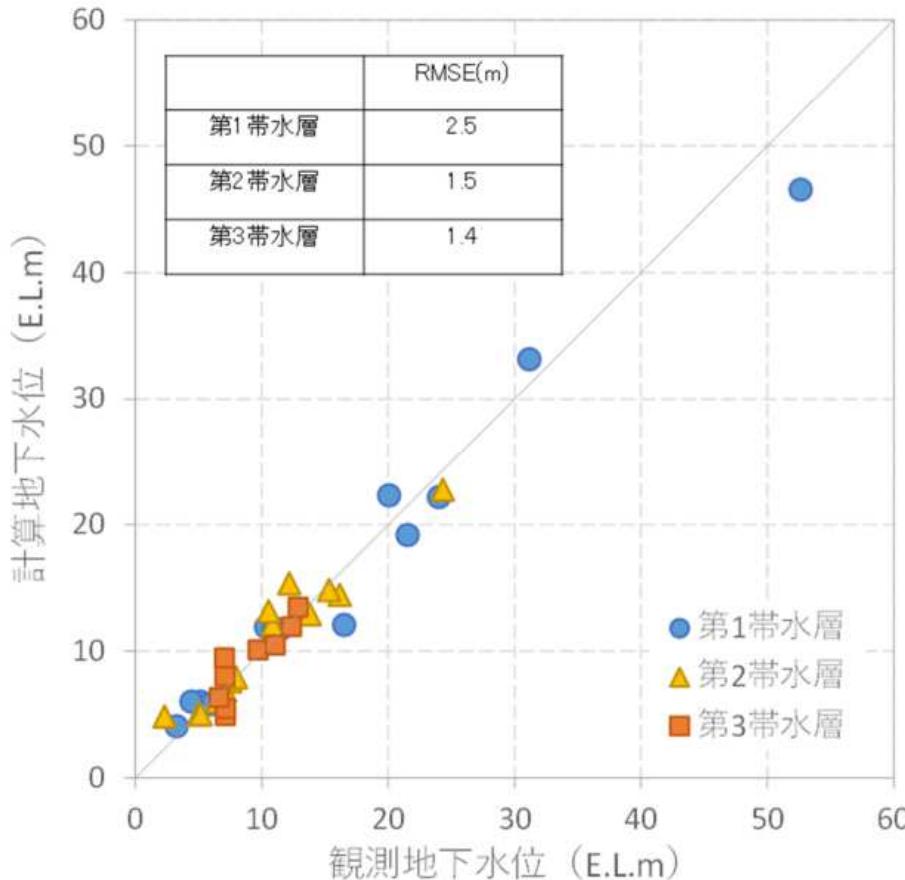


▶ 全体的な地下水位および湧水量について、高い再現性を得られた

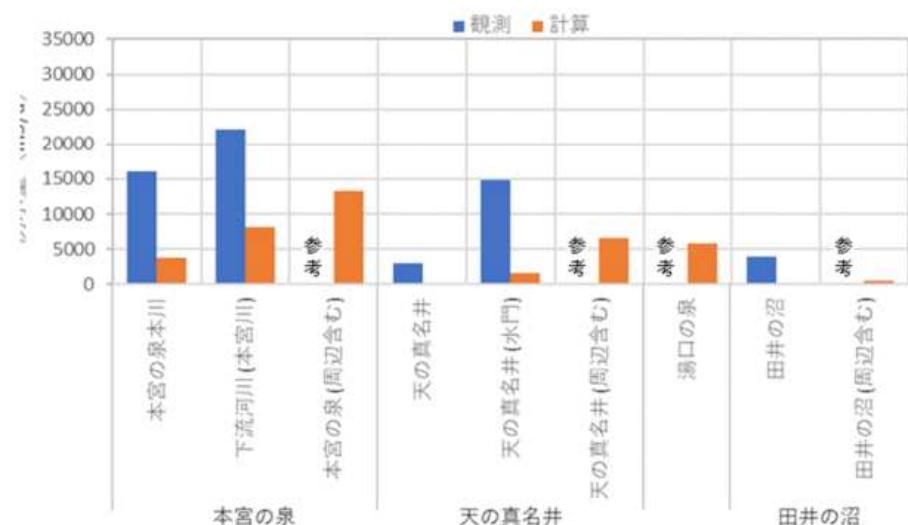


※RMSE:二乗平均平方根誤差、小さいほど観測と計算の誤差が少ない

非定常解析による地下水位変動の確認

観測

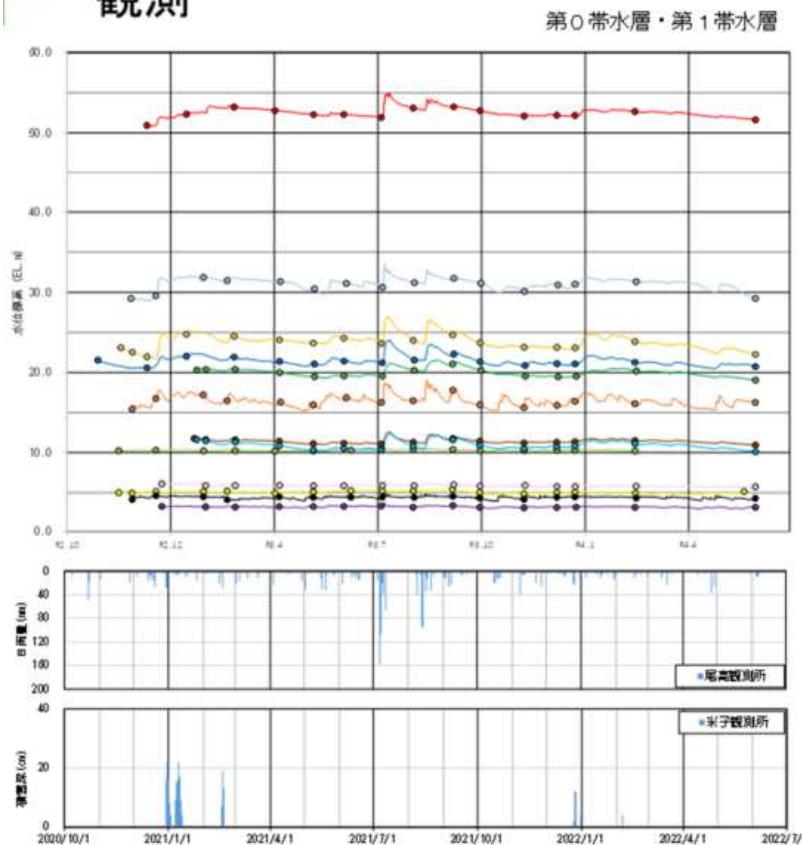


計算(最終モデル)

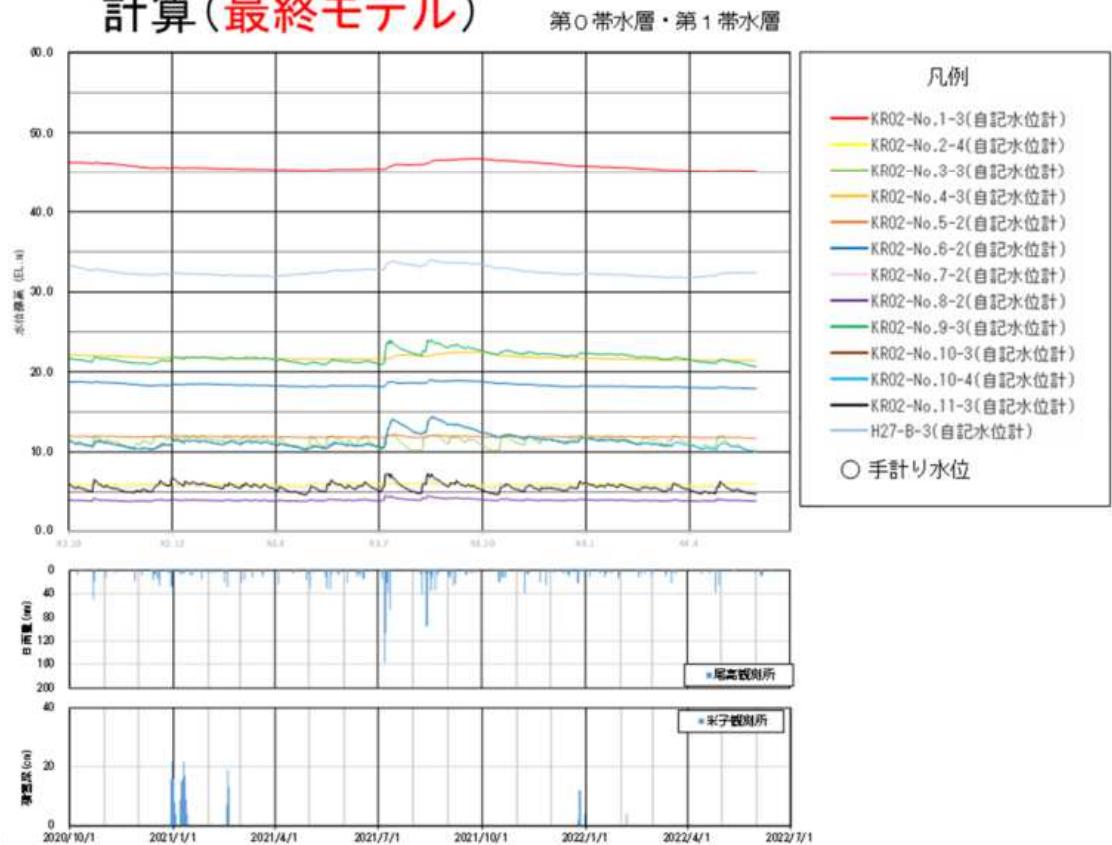


▶ 全体的に水位変動が整合

非定常解析による地下水位変動の確認

観測

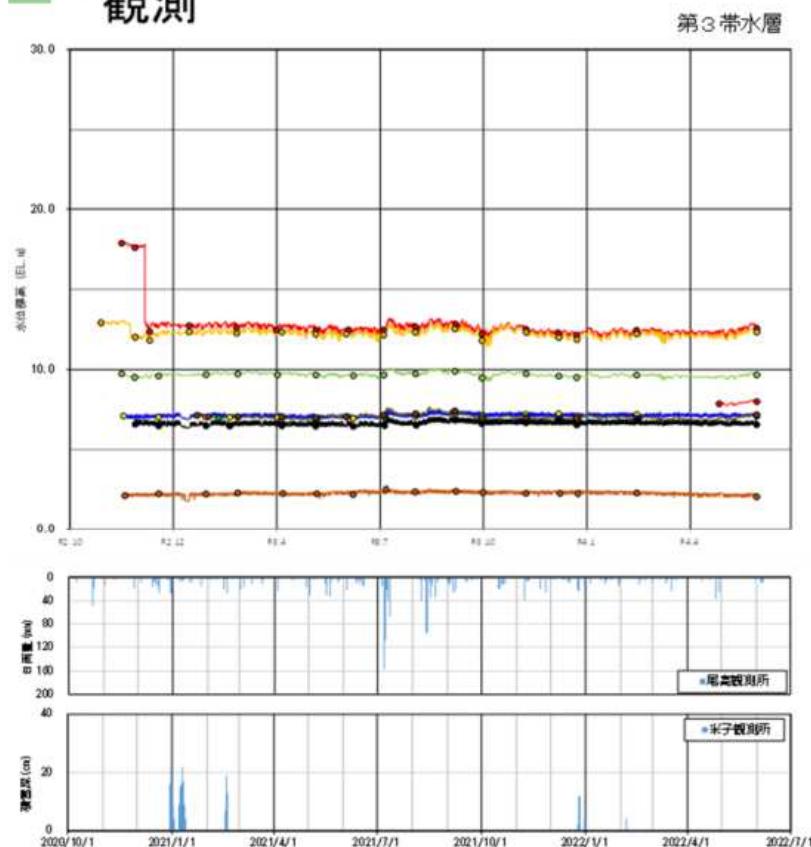


計算(最終モデル)

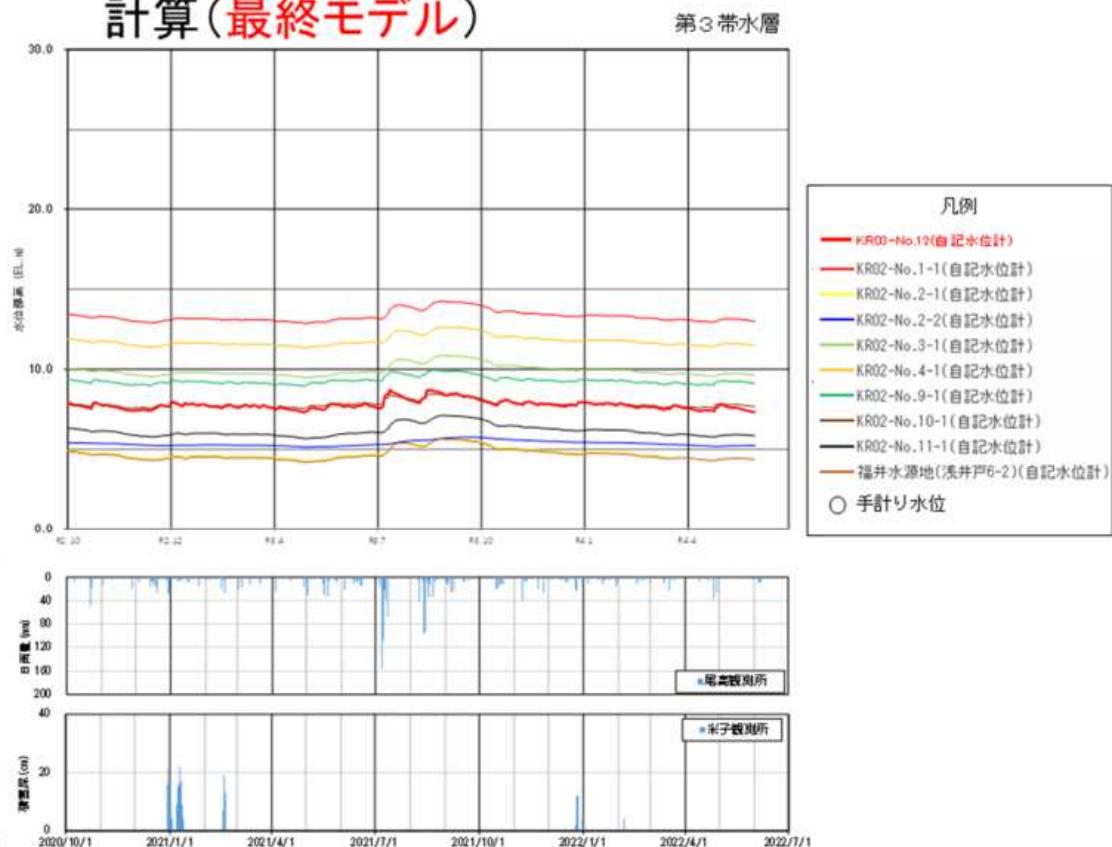

▶ 全体的に水位変動が整合

非定常解析による河川流量変動の確認

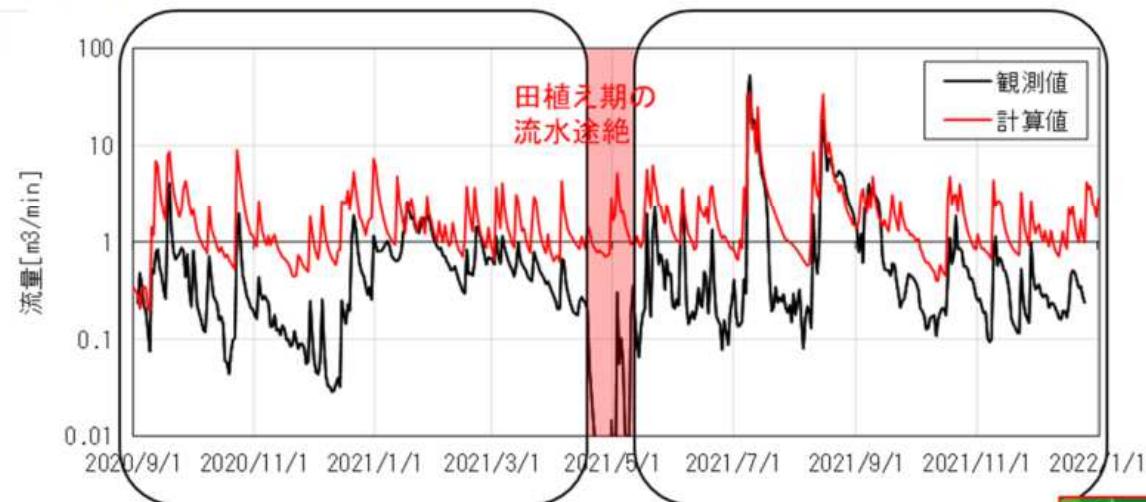


非定常解析河川流量(最終モデル(RUN5)、地点①)


- ▶ ピーク流量および流量低減傾向について、ある程度の再現性を得られた





流線(地表面直下からの流れ)

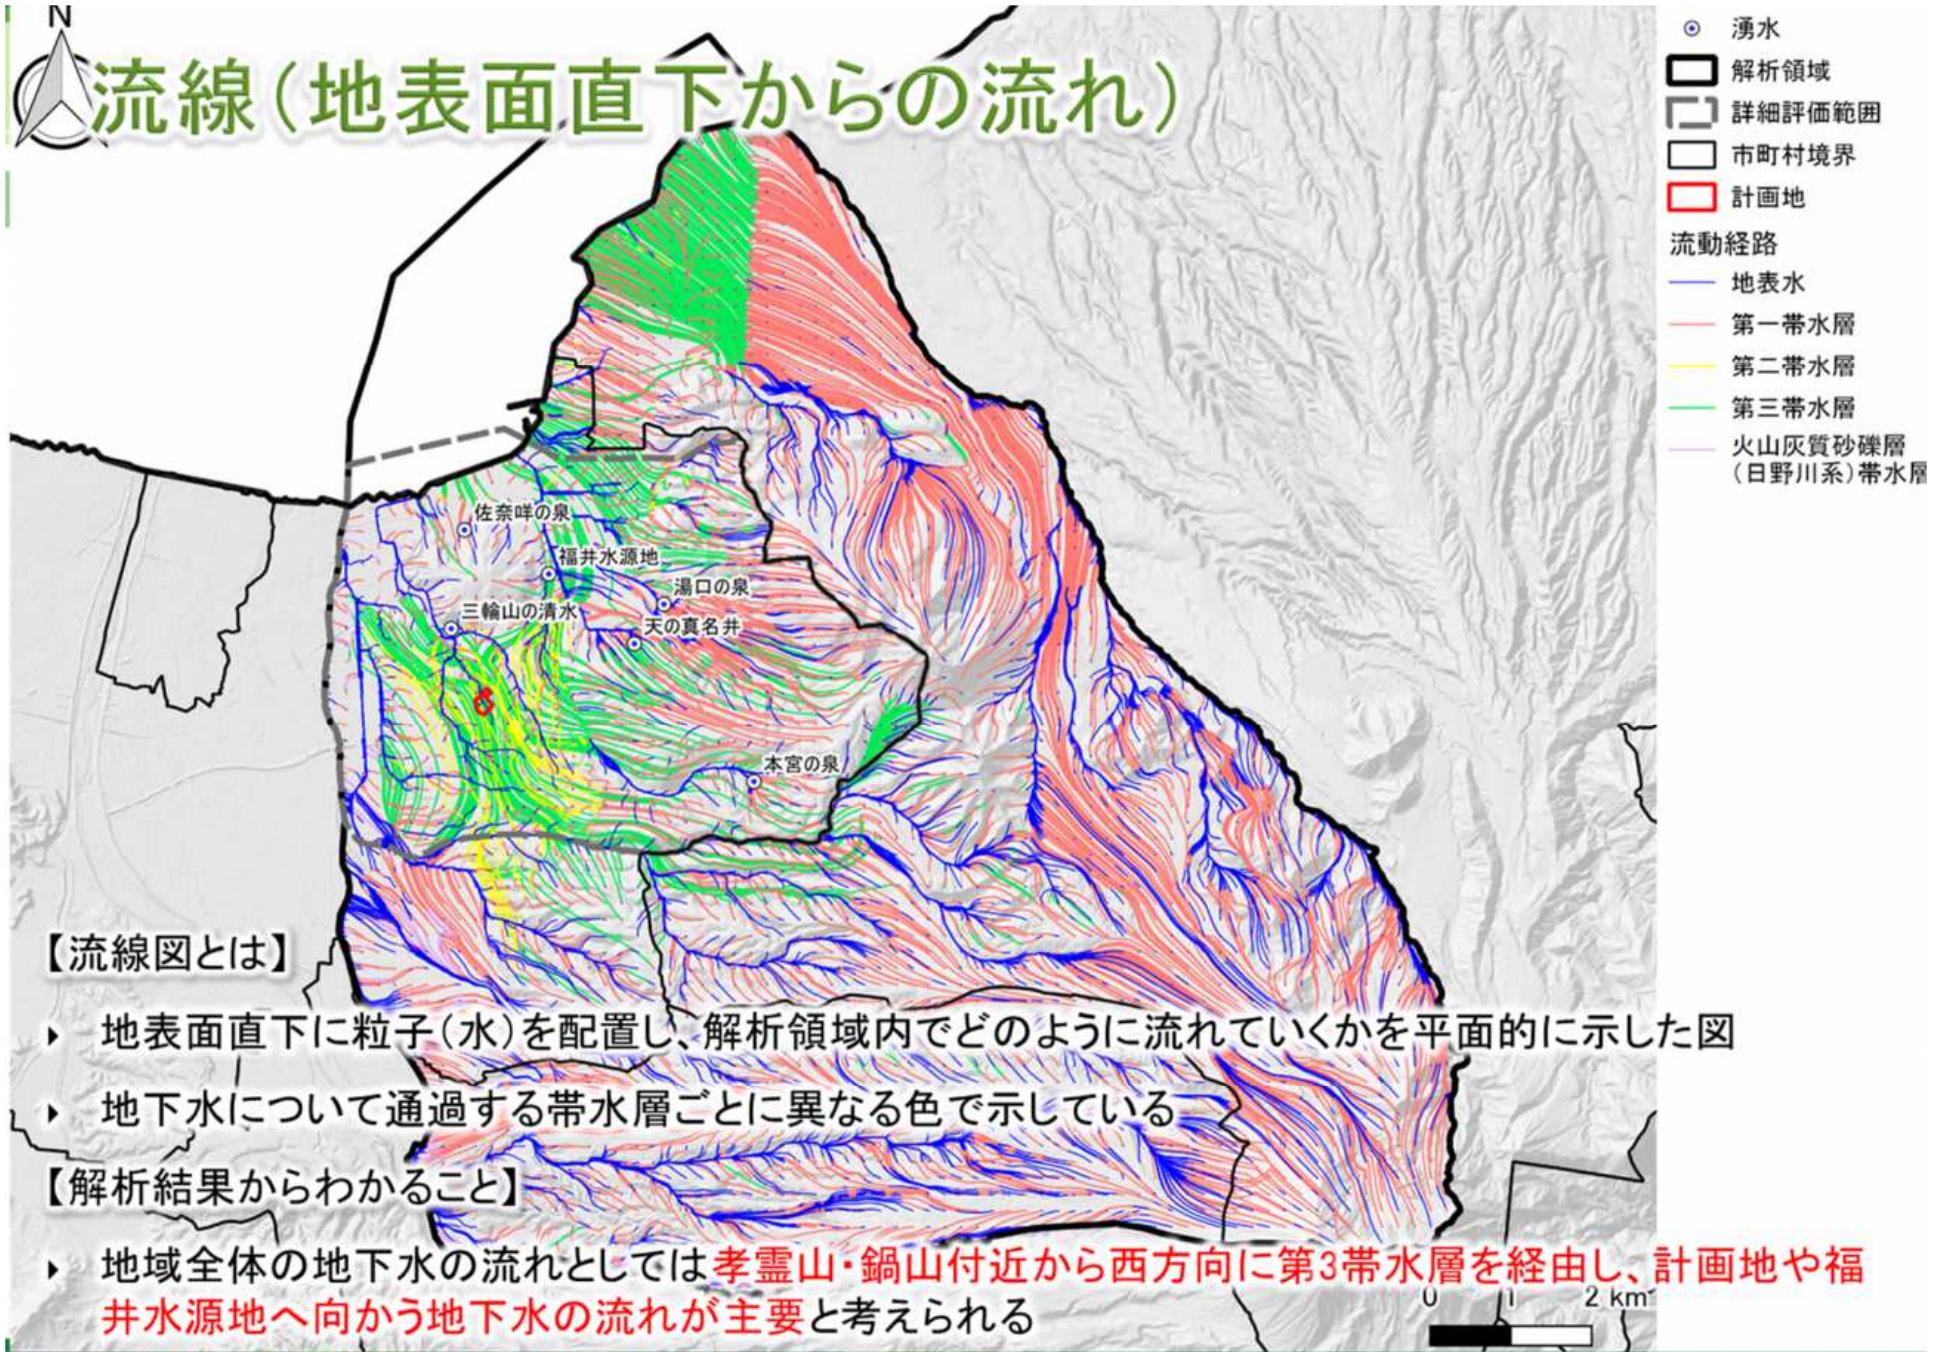


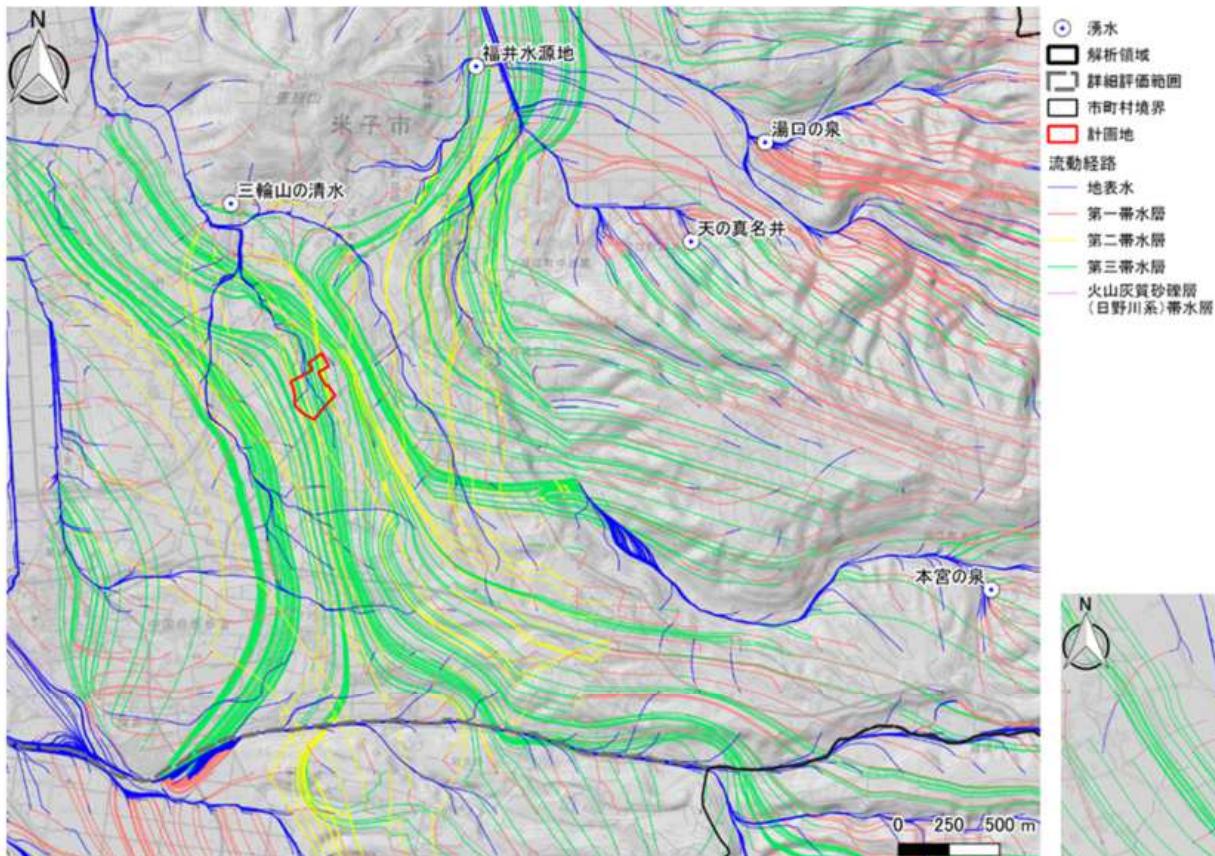

流線図（計画地周辺）


【解析結果からわかること】

- ▶ 計画地付近を流れる地下水は、主に孝霊山付近から第3帶水層を経由した流れが主要と考えられる
- ▶ 計画地付近を流れる地下水は、第2帶水層や第3帶水層から北西へ向かう流れとなり、福井水源地には向かわない

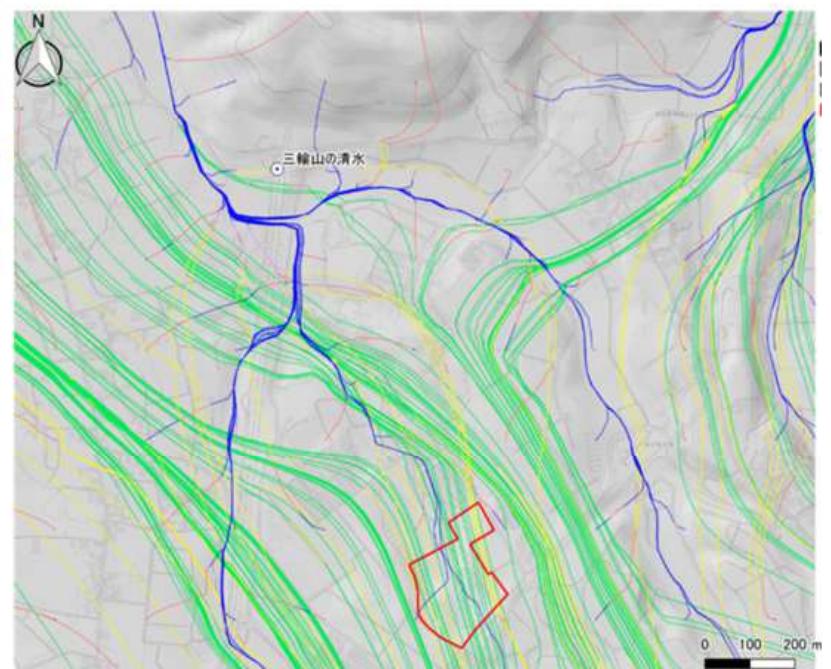

流線図（三輪山の清水周辺）

計画地周辺の水収支

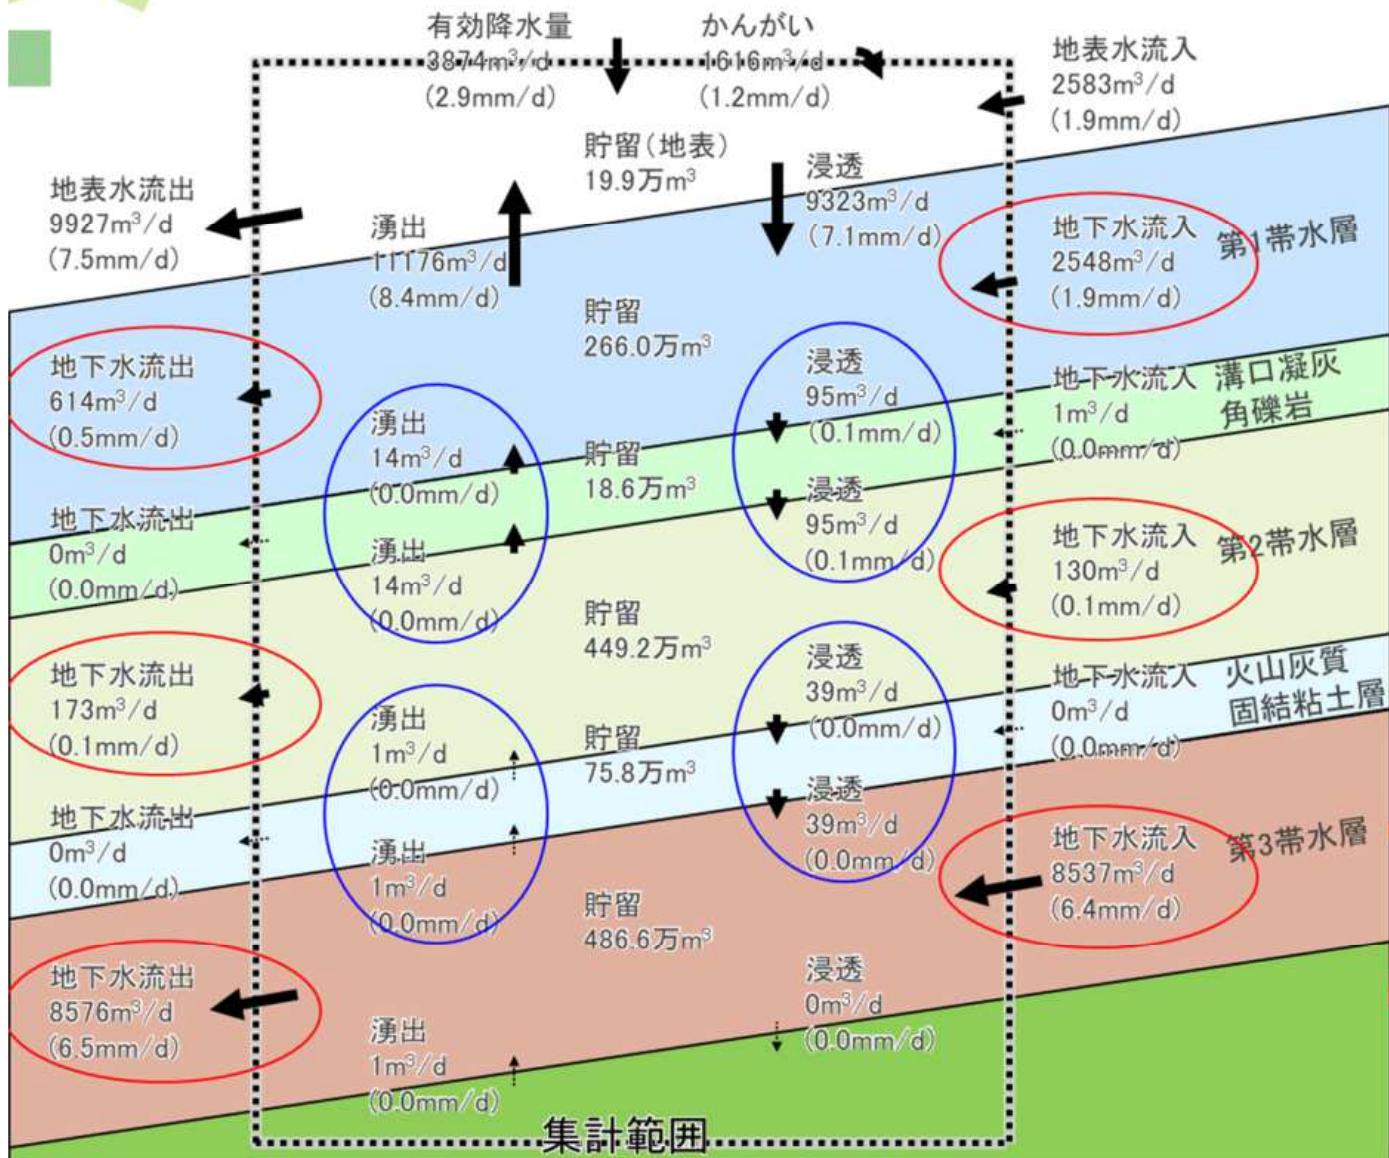

【水収支図とは】

計画地周辺での帶水層の
流動の大小や鉛直方向の
移動の大小を表す

【解析結果からわかること】

計画地周辺では帶水層間
が難透水層により遮水

帯水層では、水平方向の流動が卓越し、鉛直方向の帯水層間の流動は少ない

難透水層では、水平方向の流動はほぼ見られず、鉛直方向の帶水層間の流動もごくわずか

【委員会調査・解析結果のまとめ】

●これまで実施してきた収集資料、ボーリング調査結果、水文調査結果、水質調査結果をもとに、地下水シミュレーション解析範囲の水理地質構造、シミュレーション等の結果から、当該調査対象地域における地下水流动に関して判明したこと及び課題は以下のように要約されます。

- (1) 計画地周辺の地質について、ボーリング調査・露頭踏査の結果、新たな地層を確認するなど、**大山火山から
の様々な時代の火山性の堆積物や土石流等**が入り組んだ複雑な地形であることが確認された。
- (2) ボーリングコアや透水試験結果から、**3つの帶水層と、それを隔てる難透水層の存在**が示された。

帯水層区分	主な地質層序
第1帯水層	沖積層、古期扇状地Ⅰ面堆積物 他
難透水層1	溝口凝灰角礫岩
第2帯水層	火山灰質砂層(大山系)
難透水層2	火山灰質固結粘土層
第3帯水層	安山岩質火碎岩

- (3) 詳細解析範囲における地下水位観測井による水位観測結果によれば、台地部・谷地部では、第1・第2帯水層間および第2・第3帯水層間で下向きの地下水フラックス、**淀江平野部や塩川下流低地部では上向きの地下
水フラックス**が想定されます。この傾向は、地下水シミュレーションによって得られた当該台地を横切る水理地質断面図上に示される地下水流动特性からも読み取れる。

- (4) 水質分析結果(硝酸イオン濃度)から、台地部の第2帶水層の地下水には、その上位の第1帶水層からの涵養も加わっている可能性があると想定されます。一方、第3帶水層では硝酸イオンは殆ど確認されないことから、**第2・第3帶水層間にある難透水層の火山灰質固結粘土層の遮水性および連續性が高い**と想定されます。この特性は、地下水シミュレーションによって算出された当該台地地域での水収支からも同様な傾向が読み取れる。
- (5) 流跡線図から読み取れる各帶水層の地下水流向特性からは、計画地から涵養された地下水は、第1、第2、第3帶水層とも、福井水源地及び三輪山の清水に向かっていない。
- (6) **福井水源地の水質は、第3帶水層の地下水水質の特徴を示し、地下水ポテンシャル・帶水層の透水性は、いずれも第2帶水層く第3帶水層であることから、第3帶水層から供給される地下水と考えられます。また、地下水シミュレーションからは、福井水源地で流れている第3帶水層の地下水は、高井谷溶岩台地方向(孝靈山・鍋山付近)から流れてきているもので、計画地付近の第3帶水層の地下水の流れは、これらの水源や湧水の方向には向かっていない**ことが分かりました。
- (7) 「三輪山の清水」は、その水質特性等から大部分は第3帶水層由来の地下水であると考えられますが、一部、計画地より東側を流れる第2帶水層の地下水も含んでいます。
さらに、地下水流線図(地下水3次元シミュレーション解析結果)では計画地から涵養された地下水は、第1帶水層・第2帶水層・第3帶水層のいずれの帶水層を経由しても「三輪山の清水」に向かう流れがないこと、No.12の地下水位が高く計画地下流の地下水は「三輪山の清水」へは到達しないことなどから、**計画地から涵養された地下水が「三輪山の清水」に影響を及ぼす可能性は極めて低いものと推察されます。**
- (8) 本委員会における詳細な水理地質情報をベースにし観測された水文・水質情報と整合している広域地下水流动評価は、当該学術分野の最新の手法を取り入れたもので、得られた結果は相応の**科学的信頼性が担保されたもの**である。